



Stögra Antriebstechnik GmbH

Machtlfinger Straße 24
D-81379 München

Tel.: (089)15904000
Fax.: (089)15904009
info@stoegra.de
<http://www.stoegra.de>

WSERS

Version V01

Schrittmotorendstufe mit Positioniersteuerung
und RS232/RS485 Schnittstelle

Handbuch zur Inbetriebnahme und Programmierung

Ausgabe Dezember 2006

Änderungen, die der Verbesserung dienen, bleiben vorbehalten.

Bei der Erstellung von Texten und Bildern wurde mit höchster Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen können wir keine Haftung übernehmen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Hinweise	
1.1 Sicherheitshinweise.....	4
1.2 Allgemeine Beschreibung WSERS.....	4
1.3 Installation.....	6
2. Anschlüsse, Spannungsversorgung und Abmaße	
2.1 Anschlüsse.....	7
2.2 Anschluss End-/Referenz-/Stopschalter und Serviceschalter-extern.....	8
2.3 Bereitschaftssignal.....	9
2.4 Spannungsversorgung.....	10
2.5 Separate externe Logikversorgung – Option "U" ..	11
2.6 Abmessungen.....	12
3. Positionier-Steuerung	
3.1 Konfigurationen über DIP-Schalter.....	13
3.1.1 Antriebsnummer.....	13
3.1.2 Baudrate.....	14
3.1.3 Freigabe Handfahrfunktionen / Serviceschalter.....	14
3.1.4 Ansprechpegel und Polarität Eingänge.....	14
3.1.5 Automatischer Programmstart.....	14
3.2 Schnittstelle RS 232C/V24	
3.2.1 Konfigurationen.....	15
3.2.2 Belegung 9-poliger D-Sub-Stecker.....	15
3.2.3 Verdrahtung	15
3.3 I/O-Port mit digitalen Ein- und Ausgängen.....	16
3.4 Optionaler Encodereingang.....	18
3.5 Status- und Fehleranzeige - 7-Segmentanzeige.....	19
3.6 Betriebsarten - Übersicht	
3.6.1 Serieller Betrieb.....	20
3.6.2 Master Betrieb.....	20
3.6.3 Paralleler Betrieb.....	20
3.6.4 Eigenständiger Betrieb.....	20

	Seite
4. Programmieren und Betrieb der SERS	
4.1 Syntax allgemein.....	21
4.2 Syntax Definition.....	22
4.3 Programmzeilen Nummerierung.....	26
4.4 Beschränkung für E ² PROM-Programme.....	26
4.5 SERS Funktionen und Modi	
4.5.1 Manueller Betrieb - Handfahren.....	27
4.5.2 Ablaufbetrieb für Master Betrieb, Paralleler Betrieb und eigenständiger Betrieb.....	27
4.5.3 Programmierbetrieb.....	30
4.5.4 Tracemodus.....	30
4.6 Anweisungen für die Programmierung	
4.6.1 IF : Bedingte Ausführung.....	30
4.6.2 Labels : Programm-Marken.....	31
4.6.3 GOTO, GT : Verzweigung.....	32
4.6.4 GOSUB : Unterprogrammaufruf.....	32
4.6.5 RETURN : Unterprogrammabschluß.....	32
4.6.6 Programmierung von Positioniervorgängen....	33
4.6.7 Positionieren mit Geschwindigkeitsprofilen - Polynomfahrt.....	34
4.6.8 WAIT Anweisung.....	35
4.6.9 “ : “ Anweisung – Handfahren bis STOP.....	35
4.6.10 Arithmetik / Rechnen mit der SERS.....	36
4.6.11 Betrieb mit SERS-Programmer.....	36
4.6.12 Programmbeispiele.....	37
4.7 Parameterübersicht.....	39
4.8 SERS Parameter.....	41
5. Technische Spezifikationen.....	76

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Die Schrittmotor-Ansteuereinheit WSERS ist für den Einbau bzw. Zusammenbau in/mit andere Geräte oder Maschinen bestimmt.

Der Betreiber der WSERS hat dafür zu sorgen, daß alle Installations-, Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten an der WSERS **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** (Elektrofachkräfte – VDE 1000-10) ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Bedienungsanleitung informiert hat.

Der Betreiber hat die volle Verantwortung, daß alle Installations-, Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Fehler, Schäden oder Folgeschäden aufgrund nicht ordnungsgemäßer Installation oder unsachgemäßer Handhabung ab.

Die WSERS darf nicht in Betrieb genommen werden, solange sie nicht in ein Gerät eingebaut wurde, daß den Vorschriften VDE 0100 Teil 410 – Schutz gegen gefährliche Körperströme – und VDE 0100 Teil 420 – Schutz gegen thermische Einflüsse – entspricht.

Grundsätzlich ist bei allen Installations-, Wartungs-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten die WSERS zuerst **von sämtlichen Stromkreisen zu trennen**. Es darf keine Spannung mehr am Gerät anliegen (**Prüfen !!!**) !

1.2 Allgemeine Beschreibung WSERS

Die WSERS ist eine **Schrittmotor-Leistungsverstärkerkarte** mit **integrierter Positioniersteuerung** und **RS232 (COM – V24)** , oder **optional mit RS485, Profibus-DP oder CANopen –Interface** (muß mit der jeweiligen Schnittstelle bestellt werden).

Die Einheit steuert **2-Phasen Schrittmotoren** mit Phasenströmen von 0 bis 4 Ampere pro Phase (WSERS 04) bzw. 0 bis 8,4 Ampere pro Phase (WSERS 06 und WSERS 08).

Die WSERS ist modular in drei Stufen aufgebaut (konstruktiv durch drei über Stiftleisten verbundene Leiterplatten realisiert).

Die unterste Stufe ist das Leistungsverstärkerteil. Hier werden die Phasenströme durch zwei H-Brücken erzeugt.

Die mittlere Stufe übernimmt die Phasenstromregelung (Feinschrittsteuerung und Stromkommutierung).

Die oberste Stufe besteht aus der Positions- und Geschwindigkeitssteuerung mit dem RS232/RS485-Interface und falls vorhanden mit einer Feldbusschnittstelle (Profibus oder CAN).

Das **Leistungsverstärkerteil** der WSERS wird durch folgende Eigenschaften charakterisiert.

- 2-Phasen Schrittmotor-Ansteuerung nach bipolarem Chopper-Prinzip.
- Mikroschritt mit einer Schrittauflösung von 12800 Schritten pro Umdrehung
- Geschützt gegen Kurzschluß (im Motor : Phase gegen Phase und Phase gegen Masse)
- Geschützt gegen Übertemperatur und Unterspannung
- Phasenströme von 0 bis 4,2A bei einer Spannungsversorgung von 20 bis 80VDC (WSERS 04.80) bzw. 0 bis 8,4A bei 20 bis 80 VDC (WSERS 08.80) bzw. 0 bis 4 A bei 230 VAC (WSERS 04.230AC – mit intern 325VDC) bzw. 0 bis 6 A bei 230 VAC (WSERS 06.230AC – mit intern 325VDC)

Die **Geschwindigkeits- und Positionsteuerung** hat die Eigenschaften:


- Beschleunigung : 2 rad/s^2 bis 15600 rad/s^2
- Geschwindigkeit : 0,12 U/min bis 12000 U/min (Schrittmotoren - je nach Größe und Betriebsspannung - können betrieben werden bis 4000 U/min, eine typische max. Drehzahl ist ca. 1500 U/min)
- Position : $- 2^{31}$ Inkremente bis $+ 2^{31}$ Inkremente
- Endschalter- und Referenzfahren

Die **RS232/RS485 - Schnittstelle** hat die Eigenschaften:

- Einstellbare Baudraten von 1200 bis 115200 Baud.
- 8 Datenbits / keine Parität / 1 Stopbit
- Handshake : V24 - RTS/CTS – Hardwarehandshake (softwareseitig zu- und abschaltbar)

Das **Funktionsprinzip der Positioniersteuerung** ist wie folgt:

- interner Ablauf-Zyklus 0,5ms – d.h. unabhängig von einem evtl. existierenden Ablaufprogramm werden alle 0,5ms alle externen Eingänge gelesen, Rückmeldungen von der Leistungsstufe überwacht, diverse Parameter geprüft, angekommene Zeichen aus dem seriellen Schnittstellenpuffer ausgewertet, usw. – ähnlich einer SPS
- ein Ablaufprogramm im E²Prom wird zeilenweise abgearbeitet (Ablaufprinzip wie bei einer CNC-Steuerung). Dabei bleibt die Steuerung so lange bei einem Befehl in einer Programmzeile, bis der entsprechende Befehl abgearbeitet ist – bis auf den Befehl 'Start Positionierung' (E) und dem Befehl 'Zeitverzögerung' (D) werden alle Befehle innerhalb eines internen Ablaufzyklus (0,5ms) abgearbeitet.

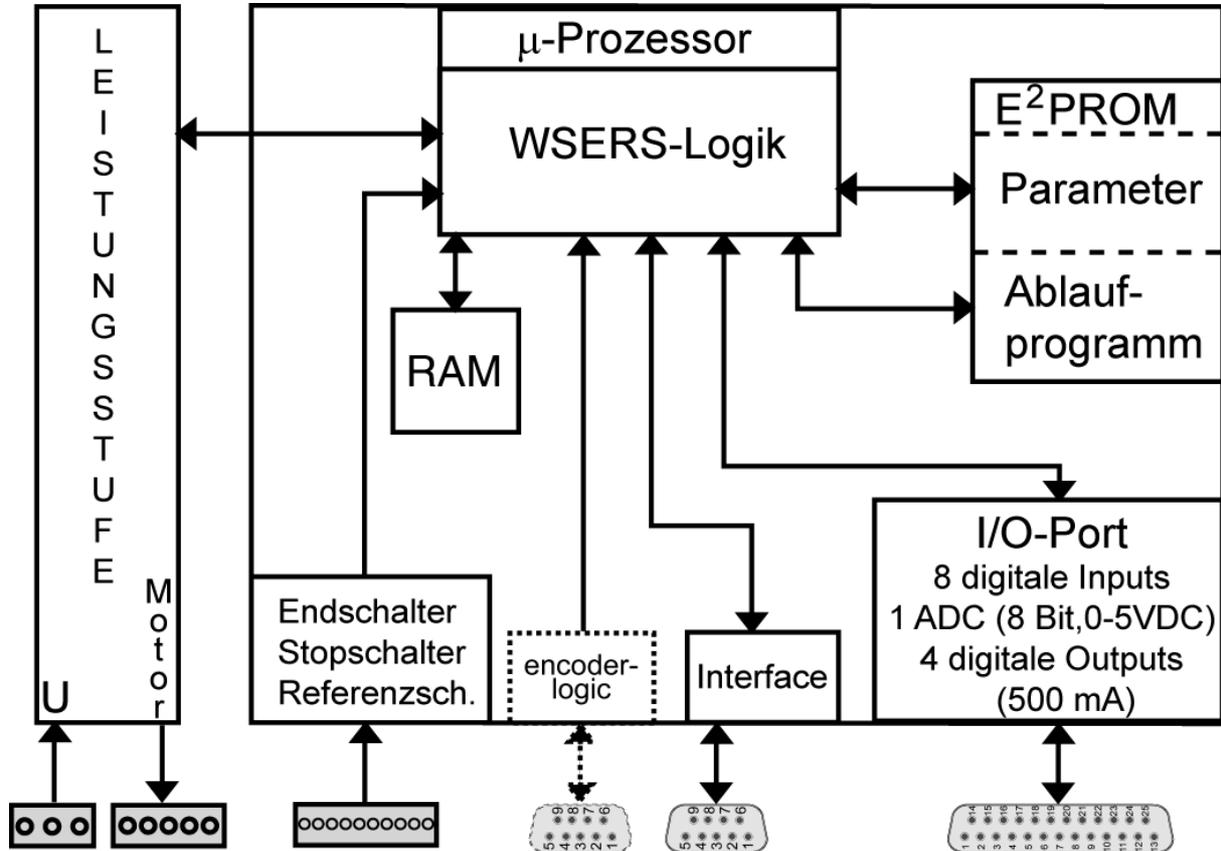

Darstellung der WSERS mit Funktionsblöcken

1.3 Installation

Vor allen Installations-, Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten unbedingt Sicherheitshinweise (dieses Handbuch Kapitel 1.1) beachten !!!

Alle einschlägigen Normen der Niederspannungs-, EMV- und Maschinenrichtlinien müssen vor einer Inbetriebnahme der WSERS erfüllt sein !!!

Kabel zum Schrittmotor:

Schirmung:

Die Leitungen von der WSERS zum Schrittmotor sollten geschirmt sein, um eine Störabstrahlung zu verhindern.

Ein Schirm aus Metallgeflecht erzielt dabei meistens eine bessere Wirkung, als ein Schirm aus Metallfolie.

Der Schirm sollte großflächig beidseitig (Motor und Gehäuse/Schaltschrank in dem die SERS eingebaut ist) aufgelegt werden.

Leitungsquerschnitte:

Folgende Tabelle soll einen Anhaltspunkt zur Wahl der Leitungsquerschnitte geben.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Standardkabel, wie zum Beispiel flexible PVC Steuerleitungen mit Kupfer-Schirmgeflecht.

Bei anderen verwendeten Kabeltypen verweisen wir auf die Norm VDE 0298 Teil 4.

Motorstrom [A]	Querschnitt [mm ²]
bis 4	0,75
bis 6	0,75 bis 1,0
bis 10	1,0 bis 1,5
bis 16	1,5 bis 2,5

Schutzleitersystem:

Das Schutzleitersystem muß ordnungsgemäß installiert sein (nach VDE 0113).

Dabei ist unter anderem zu beachten:

- Die Erdungsklemme im Motor muß angeschlossen sein
- Der GND-Anschluß der Spannungsversorgung für die WSERS muß vor Ort der Spannungsversorgung geerdet sein.

Schutzleiteranschluß bei WSERS 04.230AC und WSERS 06.230AC:

Der Anschluss 'PE' am Netzstecker muss an Ihre PE-Sammelschiene in Ihrem Schaltschrank angeschlossen werden.



Existiert kein Schaltschrank bzw. keine PE Sammelschiene dann verbinden Sie den 'PE' Anschluss and am Erdeleiteranschluss der Netzsteckdose.

Berührschutz:

Die Anschlüsse der WSERS müssen berührungssicher (VDE 0113) installiert sein.

2. Anschlüsse, Spannungsversorgung und Abmaße

2.1 Anschlussbeschreibung

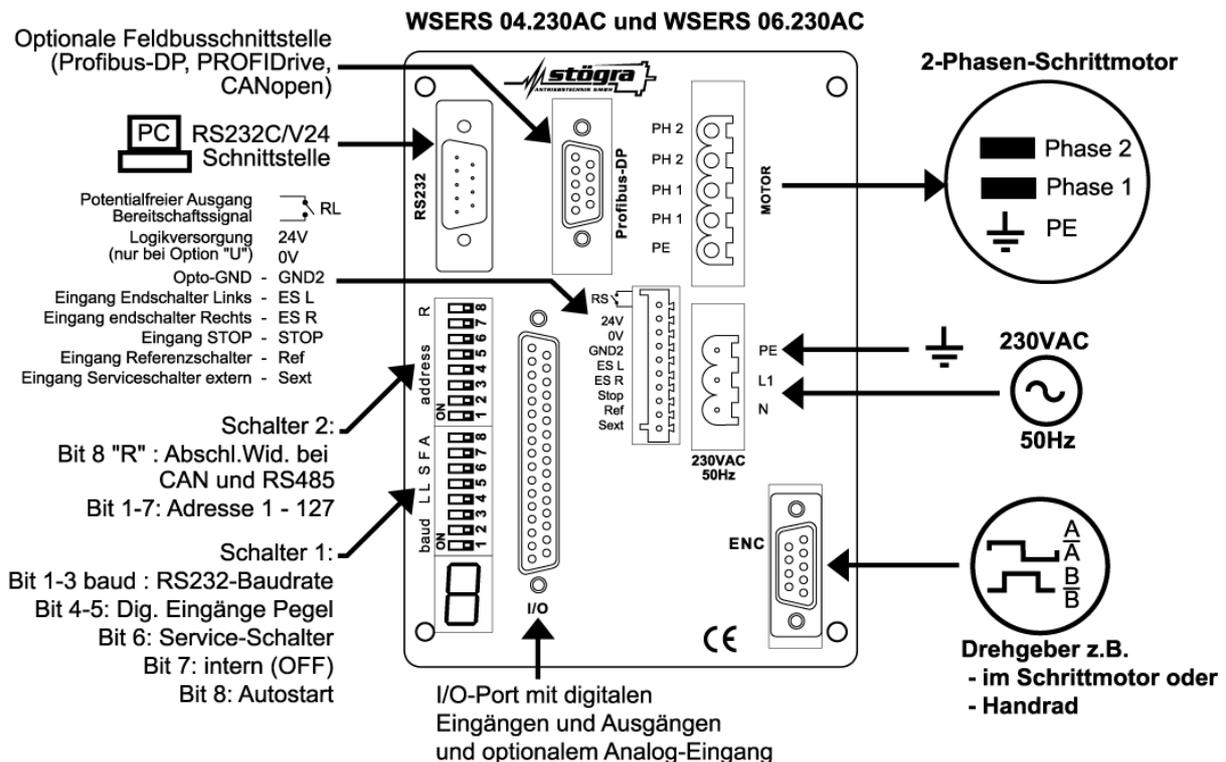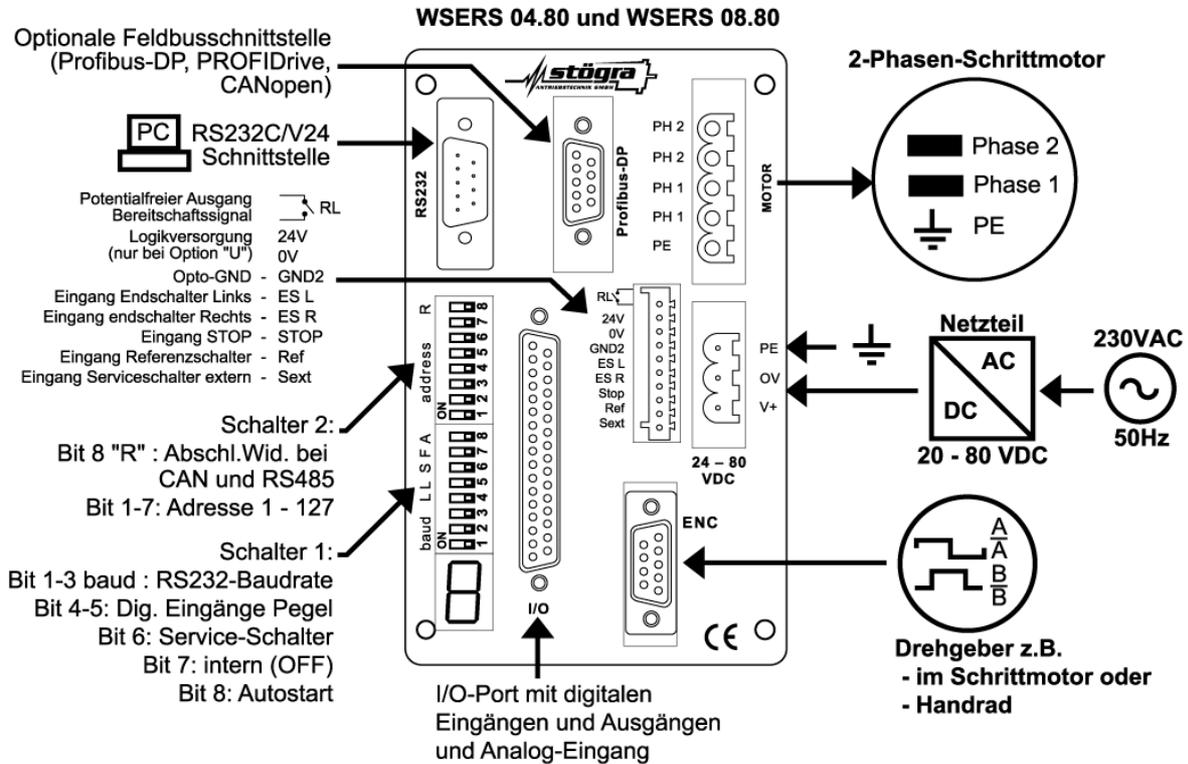

2.2 Anschluß End-, Referenz-, Stop- und Serviceschalter-extern

Die zwei Endschalter-Eingänge, der Referenzschalter-Eingang, der Stop-Eingang (Eingang I9) und der Serviceschalter-extern sind optoentkoppelte 24 VDC Eingänge.

Die 0V (gemeinsamer GND) dieser Signale ist der Anschluss **GND2 (Opto-GND)**. Dieser Anschluss ist standardmäßig mit keinem anderem Potential in der WSERS verbunden. D.h. **GND2** muss mit 0V der externen 24V für die Stop- und Endschalter verbunden werden.


Die beiden **Endschalter-Eingänge und der Stop-Eingang müssen** für den Betrieb der WSERS angeschlossen sein ! D.h. für den Betrieb müssen 24 VDC an den beiden Endschalter-Eingängen und dem Stop-Eingang anliegen, falls die Endschalterposition nicht erreicht ist bzw. der Antrieb nicht gestoppt sein soll. Bei nicht angeschlossenem Endschalter meldet die WSERS den Fehler „Lagegrenzwertüberschreitung“ und die 7-Segment-Anzeige zeigt „c“ an. Bei nicht angeschlossenem Stop-Eingang kann der Antrieb nicht verfahren werden.

Falls STOP- und Endschalter nicht verwendet werden, dann können diese Eingänge invertiert werden durch Setzen des Parameters P1038=2 (Anschließen ist dann nicht mehr notwendig).

Der **Referenzschalter-Eingang** wird für das automatische Referenzfahren benötigt. Ein 24 VDC Pegel am Referenzschalter-Eingang bedeutet, dass der Referenzpunkt angefahren ist.


Mit dem **Eingang Serviceschalter extern** können die Handfahrfunktionen an den digitalen Eingängen I 1 bis I 8 aktiviert werden (dazu muss der Parameter P1092=1 sein). Ein 24V-Pegel am Serviceschalter-extern Eingang bedeutet, dass der Serviceschalter-extern aktiv und die Handfahrfunktionen aktiviert sind.

Die folgende Schaltplan-Skizze zeigt die Eingangsbeschaltung in der SERS:

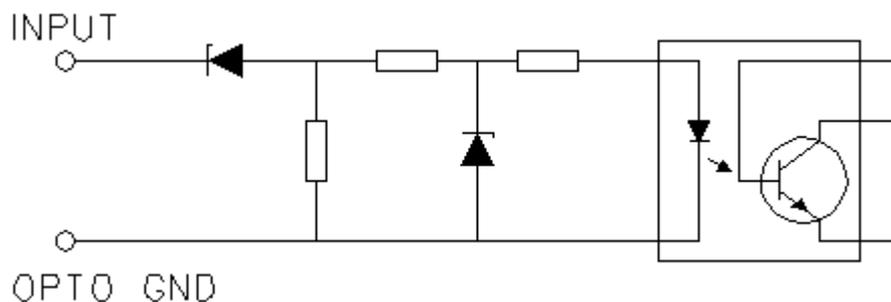

Spannungsbereich Eingänge: 13 VDC – 30 VDC !

Mit einem angeschlossenem Endschalter ergibt sich folgende Schaltplan-Skizze :

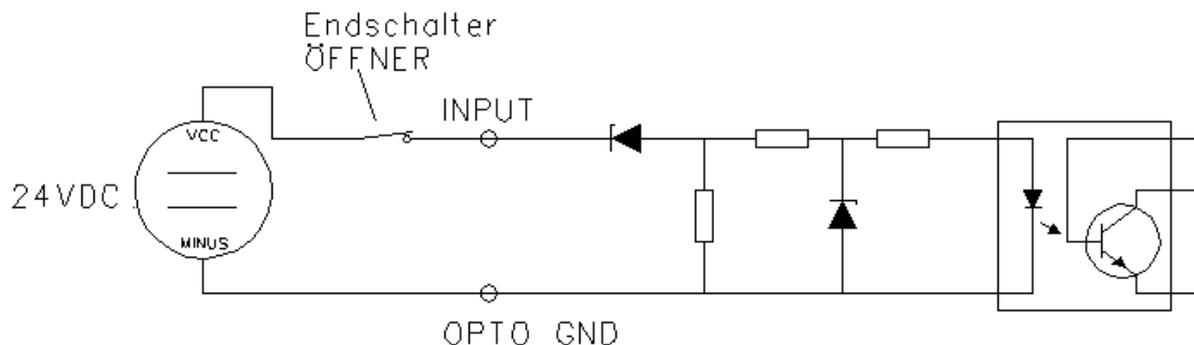

**Die beiden Endschalter und das Stop-Signal müssen als Öffner ausgeführt werden !!!
Der Referenzschalter und der Serviceschalter-extern müssen Schließer sein !!!**

2.3 Bereitschaftssignal

Mit dem „Bereitschaftssignal“ kann z.B. eine Stromausfallbremse am Motor (z.B. bei Z-Achsen) angesteuert werden.

Das Signal zeigt an, dass der Schrittmotor bestromt ist.

Achtung ! Der Ausgang kann die Bremse nicht direkt ansteuern. Es muss ein zusätzliches Leistungsrelais verwendet werden ! (Alternativ kann eine Bremse direkt über einen der Ausgänge O1 bis O4 angesteuert werden – siehe auch Parameter P1036)

Bei Schrittmotoren mit integrierter Bremse werden standardmäßig Permanentmagnetbremsen eingesetzt, die bei Stromausfall aktiviert werden.

Das Bereitschaftssignal wird durch ein Relais mit Kontakten zwischen den Anschlüssen nach dem Bild auf Seite 7 (Kapitel 2.1) zur Verfügung gestellt.

Durch die Bestromung des Motors (Kommando "ON" oder im Handfahrmodus über die Eingänge I1 bis I6) wird das Bereitschaftssignal aktiv (Kontakte sind geschlossen).

Das Kommando "OFF" (Motorstrom abschalten – Motorphasen entregen) oder ein Antriebsfehler (z.B. „Fehler Unterspannung“, „Fehler Übertemperatur“ oder „Fehler Endschalter“ - siehe Parameter P11) schaltet den Motorstrom ab und setzt das Bereitschaftssignal zurück (Kontakte geöffnet).

Im Einschaltzustand der WSERS ist der Motorstrom nicht eingeschalten, d.h. der Relais-Kontakt ist offen.



Maximale Belastbarkeit des Relais : 50 VDC – 100mA

Achtung : Bei der Beschaltung des Bereitschaftssignals ist die maximale Belastbarkeit des Relais zu beachten (100mA und 50VDC).

Bei Anschluss einer induktiven Last (z.B. kleine Bremse) muss eine Freilaufdiode vorgesehen werden !!!

In ungestörtem Zustand (Bereitschaftssignal aktiv → Motor bestromt) ist der **Relaiskontakt geschlossen**.

In folgenden Fällen ist das Bereitschaftssignal deaktiviert und das **Relais geöffnet** :

1. ein Antriebsfehler (siehe Parameter P11) liegt vor
2. die WSERS erhielt kein Kommando ON oder erhielt zuletzt das Kommando OFF

Bei einem Antriebsfehler wird der Antrieb kontrolliert still gesetzt, d.h. mit einer Bremsrampe abgebremst. Danach wird das Bereitschaftssignal zurückgesetzt und das Relais geöffnet. Zuletzt werden die Motor-(Phasen-) ströme abgeschaltet.

Im Kurzschluss-Fall werden die Phasenströme sofort abgeschaltet und gleichzeitig das Bereitschaftssignal zurückgesetzt und das Relais geöffnet.

2.4 Spannungsversorgung

Die **WSERS 04.80** und **WSERS 08.80** werden mit Gleichspannung versorgt. Eine Einheit besitzt einen Elektrolyt-Kondensator, der dafür ausgelegt ist, daß eine **ungeregelte Gleichspannung** mit einem **Rippel von maximal 5%** gepuffert wird.

Bei Versorgungsspannungsleitungen > 0,5 m muss extern am Eingang der WSERS 04.80 / WSERS 08.80 (Anschlüsse siehe Kapitel 2.1 auf Seite 7) ein **zusätzlicher Elektrolyt-Kondensator mit mindestens 1000µF** angebracht werden.

Die WSERS 04.230AC / WSERS 06.230AC wird direkt am Netz 230VAC (50 - 60Hz) betrieben, die WSERS 04.115AC / WSERS 06.115AC direkt am Netz 115VAC (50 - 60Hz).

Folgende Spannungswerte sind definiert :

1. U_V = Maximale Versorgungsspannung = Nennversorgungsspannung
2. U_W = Spannungslevel für Meldung Vorwarnung Unterspannung
3. U_B = Spannungslevel für Meldung Fehler Unterspannung
4. U_L = Spannungslevel für Abschalten Leistungselektronik intern

	U_V	U_W	U_B	U_L
WSERS XX.80	80VDC	19VDC	18VDC	16VDC
WSERS XX.230AC	325VDC	162VDC	140VDC	126VAC
WSERS XX.230AC	230VAC	115VAC	100VAC	90VAC
WSERS XX.115AC	162VDC	81VDC	70VDC	63VAC
WSERS XX.115AC	115VAC	58VAC	50VAC	45VAC

U_V :

Die maximale Versorgungsspannung U_V ist für eine maximale Netzschwankung von + 15% dimensioniert. D.h. der unregelmäßige Gleichspannungs-Ausgang des Netzgerätes, das für die **Spannungsversorgung** der WSERS verwendet wird, **darf nominal maximal 85 VDC sein und nicht 85 VDC + 15% !**

U_W

Bei Unterschreiten der Versorgungsspannung von U_W wird die Meldung „Vorwarnung Unterspannung“ gesendet, Bit 15 von P12 (Parameter Fehler) wird gesetzt, und auf der 7-Segment-anzeige erscheint eine blinkende „9“.

U_B

Bei Unterschreiten der Versorgungsspannung von U_B wird der Antrieb still gesetzt, d.h. der Schrittmotor wird abgebremst bis zum Stillstand.
Dann wird das Bremsignal aktiviert (Ausgangsrelais zur Bremsenansteuerung wird geöffnet) und 50ms später werden die Schrittmotorphasen stromlos geschaltet (Abschalten des Drehmoments).

Die Meldung „Fehler Unterspannung“ wird gesendet, Bit 9 von P11 (Parameter Warnungen) wird gesetzt, und auf der 7-Segmentanzeige erscheint die „9“.

U_L

Bei Unterschreiten der Versorgungsspannung von U_L wird zum Schutz der Leistungselektronik das Drehmoment sofort abgeschaltet, ohne den Antrieb abzubremesen. 7-Segment-Anzeige und Fehlermeldung sind wie unter U_B beschrieben.

2.5 Separate externe Logikversorgung – Option "U"

Eine separate externe Logikversorgung existiert bei allen WSERS Einheiten mit Option "U" (Buchstabe "U" in der Typenbezeichnung, z.B. WSERS 08.80 V01 PB-DP U oder WSERS 04.230AC V01 E50 PB-DP U).

Die Option "U" muss extra bestellt worden sein (kein Bestandteil einer Standard WSERS).

Bei Standard WSERS (ohne Option "U") wird der Logikteil der WSERS (mit Prozessor und Schnittstellencontroller) von der gemeinsamen Hauptspannungsversorgung mitversorgt (z.B. bei einer WSERS 08.80 V01 ist dies die Einspeisespannung 20 – 80VDC, oder bei einer WSERS 04.230AC V01 ist dies 230VAC).

Bei WSERS mit Option "U" muss der Logikteil mit einer separaten externen 24VDC Spannung versorgt werden (Anschluss am 12 pol. Schraubklemmenstecker). Dadurch bleibt bei Abschalten der Hauptspannung (Leistung), nach einer Sicherheitsabschaltung (z.B. Schutztüre einer Maschine auf), die Logik präsent, und es kann z.B. weiter über die Schnittstellen kommuniziert werden.

Typischerweise wird diese Option "U" bei WSERS mit Profibus oder CAN Schnittstelle verwendet, da hier die Schnittstelle permanent an einem Bus mit einem Master hängt, der auch bei Abschalten der Leistung mit den Slaves kommunizieren will.



Spezifikation externe Logikversorgung:

Spannungsversorgung : 24VDC (-15% / +10%)


Stromverbrauch max. : 100mA

2.5 Abmessungen WSERS


WSERS 04.80 und
WSERS 08.80

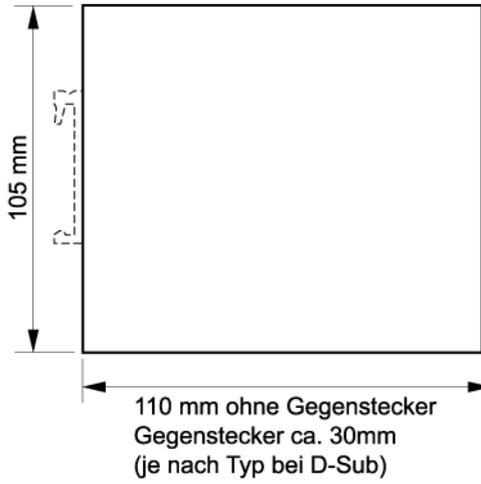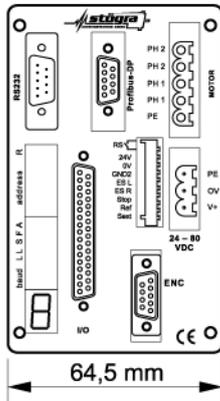

WSERS 04.230AC und
WSERS 06.230AC

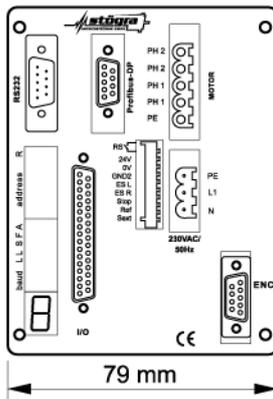

Wandmontageversion
WSERS... /W

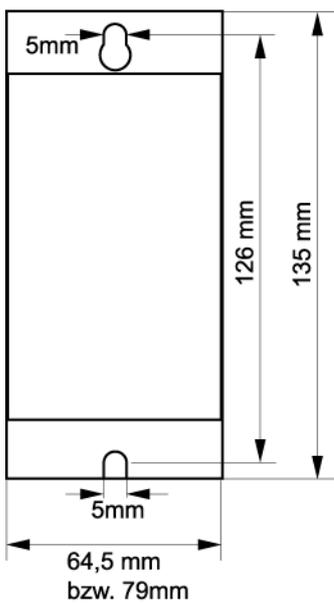

3. Positioniersteuerung

3.1 Konfigurationen über DIP-Schalter

Alle Einstellungen müssen im ausgeschalteten Zustand der WSERS vorgenommen werden !
Eine Änderung einer Schalterstellung im eingeschalteten Zustand wird von der WSERS ignoriert – eine Ausnahme bilden nur die Bits 4 bis 6 von Schalter 1.


3.1.1 Antriebsnummer

Die **Antriebsnummer** (= Teilnehmernummer des WSERS-Slaves im Antriebsverbund) wird über den 8 poligen DIP-Schalter 2 (siehe 2.1 Anschlüsse - Seite 7) **Bits 1 bis 7** eingestellt.
Die eingestellte Antriebsnummer ist mit den 7 Schalterpositionen binär codiert.

Bit	1	2	3	4	5	6	7
Wert	1	2	4	8	16	32	64


z.B. Bit 1 = ON und Rest OFF → Adresse = 1
 Bit 1 = ON und Bit 2 = ON und Rest OFF → Adresse = 3 (= 1 + 2)
 Bit 2 = ON und Bit 4 = ON und Rest OFF → Adresse = 10 (= 2 + 8)

 Zulässige Einstellwerte für die **Antriebsadresse** sind **1 bis 127 für WSERS-Slaves** und die **Adresse 0** um eine **WSERS als Master** zu konfigurieren (wird der Master mit der Adresse 200 angesprochen, dann verhält er sich wie ein Slave und kann programmiert werden).
Eine ON-Stellung eines Schalters bedeutet ein gesetztes Bit.




ON
OFF

 Eingestellte Antriebsnummer : 1



ON
OFF

 Eingestellte Antriebsnummer : 67



ON
OFF

Eingestellte Antriebsnummer : 3

Bit 8 des 8-poligen DIP-Schalters 2 ist für WSERS mit RS485 oder CANopen Schnittstelle reserviert. Hier wird ein Abschlusswiderstand für die Schnittstelle zugeschalten.

3.1.2 Baudrate

Die Baudrate kann über den 8-poligen DIP-Schalter 1 – **Bits 1 bis 3** - (siehe 2.1 Anschlüsse – Seite 7) eingestellt werden.

Baudrate (Baud)	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200
Bit 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
Bit 2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
Bit 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

3.1.3 Freigabe Handfahrfunktionen / Serviceschalter

Einstellung mit **Bit 6** des 8-poligen DIP-Schalter 1 - (siehe 2.1 Anschlüsse – Seite 7) – **Service-Schalter** :

Bit 6 : ON : Alle Handfahr-Funktionen stehen an den digitalen Eingängen zur Verfügung – kein Autostart oder Programmstart über Schnittstelle möglich
 OFF : Handfahr-Funktionen an den digitalen Eingängen abhängig vom Parameter P1021 - Autostart aktiviert und Programmstart (I 8) über P1021 aktivierbar
 Beschreibung der Handfahrfunktionen und Freigabe bzw. Sperren der Handfahr-Funktionen mit dem Parameter P1021 an den digitalen Eingängen → siehe Seite 41.

3.1.4 Ansprechpegel und Polarität der Eingänge

Mit den **Bits 4 und 5** des 8-poligen DIP-Schalter 1 (siehe 2.1 Anschlüsse – Seite 7) können der Ansprechpegel und die Polarität der digitalen Eingänge I1-I8 konfiguriert werden.

Bit 4 : OFF und Bit 5 : OFF : High-aktiv mit 24V SPS-Pegel (13,5 V Ansprechpegel)

Bit 4 : ON und Bit 5 : OFF : High-aktiv mit 5V TTL-Pegel (3,5 V Ansprechpegel)


Bit 4 : ON und Bit 5 : ON : Low-aktiv (1 V Ansprechpegel)

Bit 4 : OFF und Bit 5 : ON : ungültig (darf nicht eingestellt werden)

3.1.5 Automatischer Programmstart (Autostart)

Ein **automatischer Programmstart** kann mit **Bit 8** von DIP-Schalter 1 eingestellt werden. Wenn im E²Prom der WSERS ein gültiges Ablaufprogramm existiert, dann wird bei einer ON-Stellung dieses Schalters das Programm nach einem Power-On-Reset (WSERS Einschalten – Spannungsversorgung Anlegen) automatisch gestartet.

 Bit 8 : ON : Autostart aktiviert OFF: Autostart deaktiviert



ON
OFF

Eingestellte Baudrate : 19200 Baud
 Eingänge : Low-aktiv
 Handfahren über dig. Eing. Immer möglich
 Autostart nicht aktiviert



ON
OFF

Eingestellte Baudrate : 38400 Baud
 Eingänge High-aktiv – TTL-Pegel
 Handfahren über dig. Eing. Abhängig von P1021
 Autostart bei Power-ON aktiviert

Bit 7 des 8-poligen DIP-Schalters 1 ist für interne Zwecke bzw. für eine Funktionserweiterung reserviert. Der Schalter muss auf OFF gestellt sein !

3.2 Schnittstelle RS232C/V24

3.2.1 Konfigurationen

Folgende Schnittstellenkonfigurationen gelten:

Baudrate : einstellbar über DIP-Schalter 1 (siehe 3.1.2 Seite 14)

Datenbits : 8

Stopbit : 1

Parität : keine

Handshake : einstellbar über Parameter P1017 (siehe Seite 68)

- Standardeinstellung : kein Handshake (Wenn P1017=0 gewählt wird, dann müssen Pin 7 und 8 am 9-pol. D-Sub Stecker verdrahtet sein)

3.2.2 Belegung 9-poliger D-Sub-Stecker

Pin

 
1 : nicht belegt

2 : TXD

3 : RXD

4 : nicht belegt

5 : GND



6 : nicht belegt


7 : HSI (Handshake IN)

8 : HSO (Handshake Out)

9 : 9 VDC (Versorgung Terminal)


3.2.3 Verdrahtung RS232

PC-WSERS und WSERS-WSERS

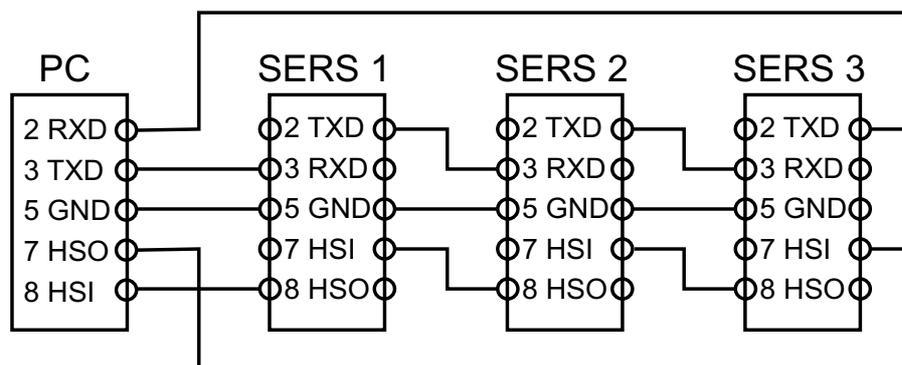

Wenn der Hardwarehandshake in Parameter P1017 abgeschaltet ist, dann werden die Pins 7 und 8 nicht benötigt !

Standardmäßig ist der Hardwarehandshake abgeschaltet.

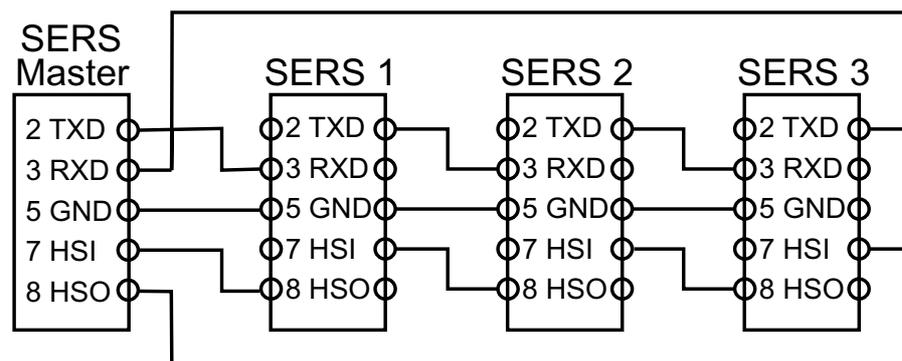

Achtung:

PC zu SERS-Slave:
1:1 Verdrahtung

aber

WSERS-Master zu
WSERS- Slave:
Nullmodem -
Verdrahtung

3.3 I/O-Port mit digitalen Ein- und Ausgängen

Alle WSERS-Versionen haben standardmäßig

- 8 frei programmierbare digitale Eingänge (**I1** bis **I8**) und 4 Ausgänge (**O1** bis **O4**) und
- 1 analogen Eingang (**ADC**) → bei der WSERS ... 230AC / WSERS ... 115AC ist der analoge Eingang optional (d.h. muss extra bestellt werden).

Die I/Os liegen an den Pins der 25-poligen D-Sub-Buchse (an der Frontplatte der WSERS - siehe Anschlüsse Seite 7) an.

Die digitalen Eingänge können Low oder High-aktiv und mit TTL oder SPS- Ansprechpegel konfiguriert werden (siehe Kapitel 3.1.4).

Die digitalen Eingänge und Ausgänge sind galvanisch (über Optokoppler) getrennt.

 
Bei den Eingängen muss der gemeinsame GND (0V – Pins 13 und 25) an die externe Bezugsmasse angeschlossen werden.

Die digitalen Ausgänge müssen über “VCC-Ausgang“ (Pins 1,2,14) und “GND-Ausgang“ (Pins 5,6,17,18) eingespeist werden.

Der analoge Eingang ist nur bei den Versionen WSERS ...115AC/230AC galvanisch getrennt.

Bei aktivem Serviceschalter (extern und P1092=1 oder DIP-Schalter 1 Bit 6 = ON) sind die Eingänge 1 bis 8 mit den Handfahrfunktionen, Start Referenzfahren, ON/OFF, STOP und START Programm belegt. Über Parameter **P1021** können den Eingängen auch nur einzelne der genannten Funktionen zugewiesen werden. In allen anderen Fällen sind die Eingänge frei programmierbar, d.h. sie können in einem Ablaufprogramm frei verwendet werden (oder im seriellen Modus über Parameter **P1300** abgefragt werden).


Anschlüsse Standard I/O-Port

Pin	Belegung		Pin	Belegung
1	VCC Ausgänge		14	VCC Ausgänge
2	VCC Ausgänge		15	Ausgang O3
3	Ausgang O4		16	Ausgang O1
4	Ausgang O2		17	GND Ausgänge
5	GND Ausgänge		18	GND Ausgänge
6	GND Ausgänge		19	darf nicht belegt werden
7	5 VDC Ausg. (ADC)		20	Analog Eingang ADC neg.
8	Analog Eingang ADC pos.		21	Eing. I7 - Stop
9	Eing. I8 - Start Programm		22	Eing. I5 - Referenzfahren
10	Eing. I6 - Motor ON/OFF		23	Eing. I3 - Links schnell
11	Eing. I4 - Rechts schnell		24	Eing. I1 - Links langsam
12	Eing. I2 - Rechts langsam		25	GND Eingänge
13	GND Eingänge			


**25 pol. D-Sub
Stecker**

Der 5VDC Ausgang an Pin 7 kann zum Versorgen eines Potentiometers verwendet werden (Beispielschaltung siehe Seite 17 Bild rechts unten). Der maximal Laststrom an Pin 7 beträgt 50mA.


Digitale Eingänge – Schaltbild

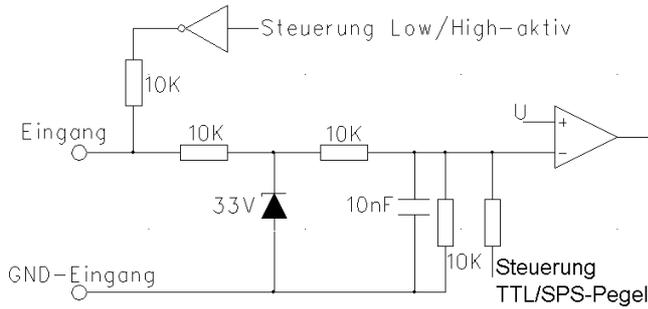


Digitale Eingänge - Signalpegel

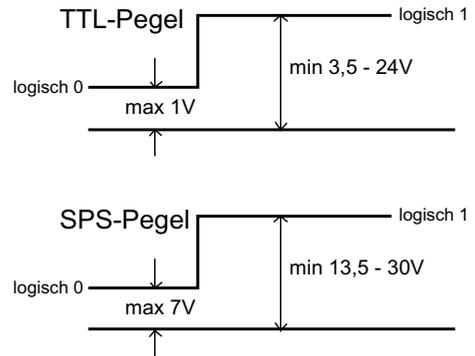

Beispiele Beschaltung digitale Eingänge

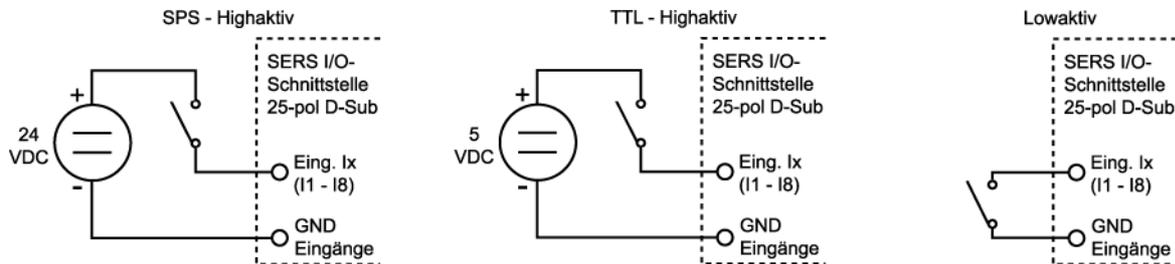


Digitale Ausgänge – Schaltbild

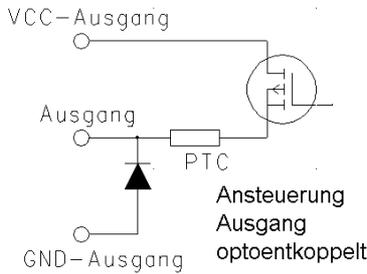



Die Ausgänge müssen extern mit einer Gleichspannung (5VDC - 30 VDC) versorgt werden. Bei einem gesetztem Ausgang (z.B. O1=1) schaltet ein P-FET die Versorgungsspannung durch. Ein nicht gesetzter Ausgang ist hochohmig.

ADC Analoger Eingang - Schaltbild

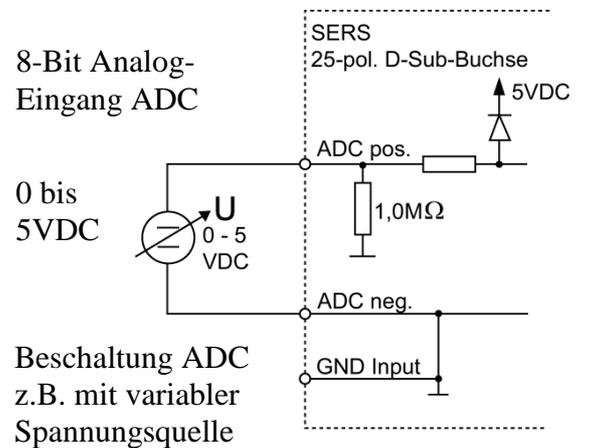

Beschaltung ADC z.B. mit variabler Spannungsquelle

Beschaltung Ausgänge (Beispiel Ansteuerung Motorbremse)

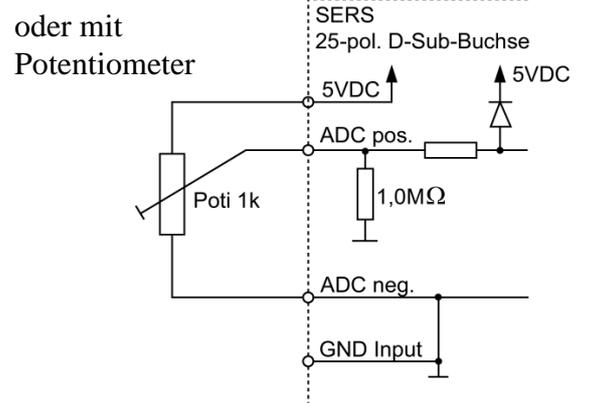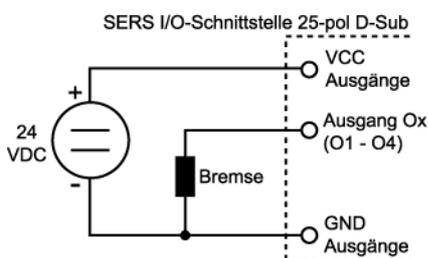

3.4 Optionaler Drehbereingang

Drehgebersignale (z.B. von an Schrittmotoren angebauten Drehgebern – zur Schritttüberwachung - oder von Handrädern mit Drehgebern) und Taktsignale (z.B. von Taktgeneratoren) können an einer der 9-poligen D-Sub-Buchse 'ENC' oder an den Eingängen I3 und I4 am I/O-Port (25-polige D-Sub-Buchse – siehe Seite 16) angeschlossen werden.

Drehgeber-Eingang an 9-poliger D-Sub-Buchse:

- existiert nur bei den Versionen WSERS ... **E50** ... !!!

Die 9-pol. Drehgeber-Buchse befindet sich an der WSERS-Frontseite (Bezeichnung 'ENC').

Drehgebersignale von 2-Kanal-Inkremental-Drehgebern (Signale A und B – elektrisch 90° versetzt - und invertierte Signale /A und /B) mit 1:1 Puls-Pausen-Verhältnis können ausgewertet werden

Die Auswertung der Signale beinhaltet einen RS422-Eingang mit Analog – und Digitalfilter, eine 4-fach-Auswertung und eine Drehrichtungserkennung. Dieser Anschluss eignet sich für eine Schritt-/Lastwinkelüberwachung, als Handradeingang oder zur Realisierung einer elektrischen Welle.

 
5VDC Drehgeber

Am Pin 2 der 9-pol. D-Sub-Buchse 'ENC' wird eine 5VDC Versorgungsspannung (max. 100mA) für die Einspeisung von 5VDC-Drehgebern zur Verfügung gestellt.

24VDC Drehgeber

Die WSERS liefert keine 24VDC Versorgungsspannung für 24VDC-Drehgeber. Diese Spannung muß extern eingespeist werden.

- 24 VDC Drehgeber dürfen nur an die Typen 'WSERS ... **E50/24** ...' angeschlossen werden (WSERS-Typenbezeichnung mit dem Zusatz '/24' bei 'E50') !!!
- 24 VDC Encoder dürfen **nicht** an die Typen 'WSERS ... **E50** ...' angeschlossen werden (WSERS-Typenbezeichnungen ohne den Zusatz '/24' bei 'E50') !!!

Pin	Belegung	ENC	Pin	Belegung
5	: B		9	:/B
4	: Schirm		8	: GND
3	: nicht belegt		7	: nicht belegt
2	: +5VDC (Ausgang)		6	:/A
1	: A			

Drehgeberkabel:
Bei Anschluss eines Drehgebers zur Schritt-/Lastwinkel - Überwachung muss ein geschirmtes Kabel verwendet werden !

Takt-Eingang am I/O-Port (25-pol. D-Sub-Buchse) – I 3 und I 4:

Am I/O-Port können an den Eingängen I3 und I4 (Pin 23 bzw. Pin 11) Drehgeber oder Taktsignale angeschlossen werden für eine Funktion "Handrad" oder "elektrische Welle". Auch eine Schrittwinkelüberwachung ist hier möglich.


Bei der Funktion "Handrad" / "elektrische Welle" und Lastwinkelüberwachung werden die Signale 4-fach ausgewertet, mit Drehrichtungserkennung der Signale A und B.

Die max. Eingangsfrequenzen an den Eingängen I3 und I4 sind 100 KHz

Weitere Daten (notwendige Parametereinstellungen) → siehe Parameter P1053 und P1143.

3.5 Status- und Fehleranzeige über 7-Segmentanzeige

Die 7-Segment-Anzeige der WSERS zeigt den aktuellen Status der WSERS an.

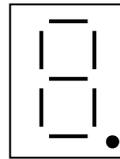

Fehler und Statusmeldungen werden durch konstant leuchtende Zeichen angezeigt.

Vorwarnungen werden durch blinkende Zeichen gemeldet.

Anzeige	Beschreibung	Kommentar
-		Wird 2 Sekunden lang nach einem Power-On-Reset angezeigt - Initialisierungsphase
4	Antrieb bereit zur Bestromung	Der Motor hat noch kein Drehmoment
5	Motor Strom ist eingeschalten, Antrieb kann verfahren werden	Der Motor hat jetzt Drehmoment und steht unter Spannung (Strom)
5 (blinkend)	STOP-Schalter offen	Es wurde bei offenem STOP-Schalter versucht, den Motor zu verfahren
7	E ² PROM Checksummenfehler	Überschreiben Sie die E ² Prom-Parameter mit abgesicherten Parameter-Daten (mit der SERS-Software) oder stellen Sie die Standardparameter durch Schreiben von P1004=3 ein (siehe Seite 70)
8	Temperaturfehler - ab 85°C (± 10%) in der WSERS	Überprüfen Sie die Kühlung der WSERS – Umgebungstemperatur zu hoch ?
9	Fehler Unterspannung - siehe 2.4	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung der WSERS
8 (blinkend)	Temperaturvorwarnung - ab 75°C (± 10%) in der WSERS	Siehe Kommentar für Anzeige '8'
9 (blinkend)	Vorwarnung Unterspannung	Siehe 2.4
A	Fehler Stillstandsüberwachung	Siehe Parameter P1044 / P1045
A (blinkend)	Warnung Positionsüberlauf - der aktuelle Positioniervorgang erreicht die Positionsgrenze	der Parameter W (P47) ist zu groß Überprüfen Sie den Positioniermodus - für Endlosbetrieb muss P1014=1 sein - Seite 50
c	Ein Endschalter ist angefahren	Überprüfen Sie die Endschalter - siehe 2.2
E	Fehler Kurzschluss im Motor oder auf der Verstärkerkarte	Bei der Installation : Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Motorkabel
F	Fehler Lastwinkelüberwachung der Motor konnte der Positionswertvorgabe nicht folgen siehe P1029 Seite 65	Nur bei Option Lastwinkelüberwachung - überprüfen Sie den Drehgeberanschluss - die Beschleunigung ist zu hoch - das externe Drehmoment ist zu hoch
F (blinkend)	Warnung Lastwinkelüberwachung	Siehe Kommentar unter F
H (blinkend)	Warnung Programmfehler - das Ablaufprogramm wurde angehalten wegen eines Fehlers	Überprüfen Sie die Parameter und Label im Ablaufprogramm (verwenden Sie die SERS-Software zum Debuggen)
L (blinkend)	Warnung Softwareendschalter	Die aktuelle Position hat den in P1040 oder P1041 eingestellten Grenzwert erreicht

Das Löschen einer Fehlermeldung erfolgt durch 'P11=0' (siehe P11 Seite 45)

Das Löschen einer Warnmeldung erfolgt durch 'P12=0' (siehe P12 Seite 45)

3.6 Betriebsarten - Übersicht

3.6.1 Serieller Betrieb

Im seriellen Betrieb werden die WSERS-Schrittmotor-Positioniersteuerungen von einem übergeordnetem Master (PC, SPS oder NC) über die serielle Schnittstelle RS232 (z.B. COM1 in einem IBM-PC) bzw. RS485 angesteuert.

Der Master gibt den angeschlossenen SERS-Einheiten über die serielle Schnittstelle in Form von ASCII-Zeichen Parameter und Kommandos vor, fragt aktuelle Parameter wie Position, Status, Eingänge usw. ab, oder startet ganze Ablaufprogramme oder Unterprogramme in den WSERS-Einheiten.

Standardmäßig können bis zu 127 WSERS-Einheiten von einer z.B. PC-COM-Schnittstelle angesteuert werden – 127 verschiedene Adressen (1 – 127) können bei der WSERS eingestellt werden.

3.6.2 Master Betrieb

Im Master Betrieb wird eine WSERS-Einheit als übergeordnete Steuerung (Master) konfiguriert.

Durch Einstellen der Adresse auf '0' arbeitet eine WSERS als Master.

Wird der Master (mit eingestellter Adresse '0') mit der Adresse '200' angesprochen, dann verhält er sich wie ein Slave und kann programmiert werden.

Eine Master-WSERS sendet aktiv Kommandos und über die Schnittstelle und kann somit andere WSERS-Einheiten ansteuern. Dadurch können auch komplexere Antriebsaufgaben ohne zusätzliche Steuerung (PC oder SPS) realisiert werden.

Folgende Eigenschaften besitzt ein WSERS Master:

- Alle Antriebsfunktionen für einen eigenständigen Antrieb
- Parametrisierung anderer WSERS-Antriebe (z.B. Beschleunigung, Geschwindigkeit, Weg/Soll-Position)
- Senden Kommandos an andere WSERS-Antriebe (z.B. Start, Stop, Setzen Ausgänge)
- Starten von Ablauf-/Unterprogrammen in anderen WSERS-Antrieben
- Abfrage von Eingängen und Status anderer WSERS-Antriebe

3.6.3 Paralleler Betrieb (BCD-Modus)

Im parallelen Betrieb werden in den WSERS-Antrieben über die digitalen Eingänge im E²Prom abgelegte Unterprogramme aufgerufen. Dabei werden die Unterprogramme mit 6 Leitungen adressiert (Adresse 0 bis 63) und mit einer Leitung wird die Adresse dann gesetzt (Strobe-Leitung) und das Unterprogramm gestartet.

Die digitalen (parallelen) Leitungen können z.B. auf manuelle Schalter gelegt werden, oder mit digitalen Ausgängen einer SPS verbunden werden.

3.6.4 Eigenständiger Betrieb

Im eigenständigen Betrieb funktioniert die WSERS als unabhängige Ablaufsteuerung. Das E²Prom Programm wird entweder über einen digitalen Eingang gestartet, oder es startet von selbst, nachdem eine Versorgungsspannung an der WSERS anliegt (Autostart-Einstellung über DIP-Schalter, siehe 3.1.5 Seite 14).

4. Programmierung und Betrieb der SERS

4.1 Syntax allgemein

- **Jede an eine WSERS geschickte Zeile muß mit dem Zeichen ‘#’ beginnen !**
z.B.: #ON bestromt den Motor – die Zeile wird mit ‘#’ eingeleitet
- **Jede Zeile muß mit Carriage Return abgeschlossen werden (Return-Taste der Tastatur entspricht dem ASCII-Zeichen #13 - Dezimalnummer 13 in ASCII-Tabelle - bei der Programmierung) oder Linefeed (ASCII-Zeichen #10)**
z.B.: Programmierung in PASCAL – ein über die COM-Schnittstelle zu sendender String an die WSERS muß programmiert werden z.B. als **StringBeispiel := ‘#ON’ + #13**
- Kommandos werden schon vor einem Carriage Return in der WSERS übernommen !
D.h. Beim Schreiben von #ON und folgendem **Carriage Return** wird der Motor schon vor dem Carriage Return bestromt.
- Es können **mehrere Kommandos und Parameter in einer Zeile** stehen, bevor ein Carriage Return geschrieben wird – jedoch maximal 60 Zeichen in einer Zeile.
z.B.: #ON V=1000 W=2500 O=1 E kann in einer Zeile stehen und mit nur einem **Carriage Return** abgeschlossen werden.
- Ein **Carriage Return (CR - #13)** und/oder ein **Line Feed (LF - #10)** werden von der WSERS **mit einem ‘ok’ und einer Ziffer quittiert**, wenn die gesendeten Kommandos oder Parameter fehlerfrei waren. Die Ziffer kann die Werte '0' bis '4' annehmen :
'0' : Antrieb läuft (P336=0 / POS=0)
'1' : Antrieb steht (P336=1 / POS=1)
'2' : Antrieb läuft und eine Warnung (P12 > 0) wurde erzeugt
'3' : Antrieb steht und eine Warnung (P12 > 0) wurde erzeugt
'4' : Der Antrieb hat einen Fehler (P11 > 0)
Die genaue Zeichenfolge, die die WSERS bei der Quittung sendet, lautet z.B.:
#10 ok1 #10 #13 oder #10 ok4 #10 #13 → String mit LF, ‘ok’, Ziffer, LF und CR
Im Programmiermodus (4.5.3 Seite 30) wird statt 'ok0' bis 'ok4' ein 'pgm' gesendet.
- Im **V24-Modus** werden alle empfangenen **Zeichen** von der WSERS als **Echo** zurückgesendet (Modus-Einstellung über Parameter P1017).
Achtung: Im Modus Handshake_RS485 sendet die WSERS nur das 'ok' (bzw. 'pgm') nach dem Erhalt eines Carriage Return oder Line Feed, aber kein Zeichen-Echo !
- Falls die **Kommandos oder Parameter fehlerhaft** waren, wird eine **Fehlermeldung** gesendet, die mit dem Zeichen ‘*’ eingeleitet wird.
z.B.: *****Endschalter Schalter offen***** wenn bei angefahrenem Endschalter (Endschalter Eingang ist offen) ein Verfahrkommando (z.B. Start Positionieren – E) an die die WSERS gesendet wurde.
Eine fehlerhafte Syntax wird sofort mit einer Fehlermeldung quittiert, fehlerhafte Wertangaben werden abhängig vom Wert erst nach dem Carriage Return oder sofort noch während der Werteeingabe mit einer Fehlermeldung quittiert.
Achtung : Im Modus HANDSHAKE_RS485 (siehe Parameter P1017 – Handshake) werden Fehlermeldungen immer erst nach Zeilenende (CR / LF) ausgegeben !

- Beim Abfragen von Parametern im seriellen Mode (z.B. #2P11?) sendet die WSERS das Ergebnis in der Form 'P11=0' #10 #13 zurück. Das heißt zuerst die Identnummer des angeforderten Parameters (P11), dann das Zeichen '=', den Parameterinhalt (z.B. '0') und zum Schluss das Linefeed-Zeichen #10 und ein Carriage-Return #13.
- Bei der Parameterangabe dürfen **keine Einheiten** angegeben werden
z.B. **V=1000 U/min ist falsch !**
Richtig ist **V=1000** , die Einheit ist im Parameter P44 (Wichtungsart für Geschwindigkeitsdaten) festgelegt.
- Das **Adressieren einer WSERS** erfolgt durch Senden der Antriebs-Adresse
z.B.: durch Senden von **#2** wird der Antrieb mit der Adresse 2 angesprochen.
Nach dem Senden der Adresse sind alle folgenden Kommandos und Parameter-Zuweisungen dem entsprechenden Antrieb zugeordnet. Alle anderen angeschlossenen Antriebe ignorieren die Kommandos und Parameter.
Sollen Kommandos oder Parameter einem anderem Antrieb gesendet werden, muß zuerst die Adresse dieses Antriebs gesendet werden – z.B. **#3** .
z.B.: #2 ON Der Antrieb mit der Adresse 2 wird mit 'ON' bestromt,
 #v=1000 die Geschwindigkeit wird auf 1000, der zu verfahrenende
 #W=5000 E Weg auf 5000 gesetzt und mit 'E' wird Achse 2 gestartet.
 #3 ON Danach wird Achse 3 adressiert, mit 'ON' bestromt,
 #V=1500 Geschwindigkeit und Weg gesetzt und gestartet.
 #W=4000 E

4.2 Syntax Definition

Im folgendem wird die allgemeine Syntax Definition für die WSERS beschrieben.

Alle nicht weiter beschrieben Ausdrücke und Zeichen werden direkt eingegeben.

Kursiv geschriebene Ausdrücke werden weiter beschrieben.

Ausdrücke in [] sind optional.

Alle Schlüsselwörter können groß oder klein geschrieben werden.

Erläuterungen zur Syntax befinden sich hinter dem Kommentarzeichen // .

Anweisungszeile

[*Achsnummer*] [*Anweisungsliste*] *Zeilenende*

Achsnummer

Dezimalkonstante

*

// Adressiert alle Achsen – z.B. für Synchronstart aller Achsen – Broadcast Adresse

Anweisungsliste

Anweisung

Anweisung Anweisungsliste

Anweisung

" zeichenliste "

// Text zur Anzeige im SERS-Programmer

Zuweisung

Kommando

operator operand

// Rechnen

unary_operator

// Rechnen

PGM	// Einschalten Programmiermodus mit Editieren des aktuellen Programms. Eingegebene Zeilen werden an der aktuellen Programmposition eingefügt.
	// Achtung : Im Programmiermodus werden Anweisungen wie LIST, DEL, TR, C, nicht gespeichert, sondern ausgeführt !
DEL	// Im Programmiermodus wird die aktuelle Zeile gelöscht
<i>C dezimalkonstante</i>	// Verändert den Wert der Zuweisung an der momentanen Programmposition
QUIT	// Programmiermodus wird verlassen
RUN	// Entspricht P0=1 – Programm wird gestartet
TRON	// Tracemodus An – Modus zum zeilenweisen Ausführen des Programms
TROFF	// Tracemodus Aus
TR?	// Tracemodus wird abgefragt
TR	// Ein Programmschritt wird ausgeführt und gegebenenfalls der Tracemodus aktiviert
VER	// Version ausgeben
ON	// Entspricht P134=7 – Motor bestromen
OFF	// Entspricht P134=0 – Motorstrom abschalten

Bedingung

>
<=
=
<>

Zeichenliste

Zeichen
Zeichenliste Zeichen

Zeichen

// beliebige Zeichen außer Hochkomma “ und 0x00 (=ASCII-Zeichen mit Code 00)

Zuweisung

Adresse = datum
X = operand // Akku zum Rechnen
Adresse ? // Parameter Datum (Wert bzw. Inhalt) ausgeben
Adresse ?? // Parameterbezeichnung ausgeben

operator

+ // zum Akkuinhalt wird addiert
- // vom Akkuinhalt wird subtrahiert
* // mit Akkuinhalt wird multipliziert, wenn ‘*‘ am Zeilenanfang verwendet werden soll, so muß die Adresse des Antriebes voranstellt werden, damit das Zeichen ‘*‘ nicht als Broadcast Adresse interpretiert wird.
/ // der Akkuinhalt wird dividiert
& // zum Akkuinhalt wird "und" verknuepft
/ // zum Akkuinhalt wird "oder" verknuepft
^ // zum Akkuinhalt wird "exklusiv-oder" verknuepft

unary operator

NOT // der Akkuinhalt wird bitweise invertiert
NEG // der Akkuinhalt wird negiert

operand

adresse
 dezimalkonstante

Adresse

A // äquivalent P138 - Beschleunigung
 ADC // äquivalent P1046 – Analogeingang
 C1, C2, C3 // äquivalent P100, P101, P102 - Zähler
 D // äquivalent P1100 – Wartezeit in zehntel Sekunden
 M1, M2, M3 // äquivalent P1101, P1102, P1103 - Merker
 I1 bis I8 // äquivalent P1300 – Eingänge I1 bis I8
 I9 bis I16 // äquivalent P1301 – Eingänge I9 bis I16
 J1 // Referenzschalter bei Abfragen mit IF, WAIT und “:”
 J2 // Endschalter Links bei Abfragen mit IF, WAIT und “:”
 J3 // Endschalter Rechts bei Abfragen mit IF, WAIT und “:”
 J4 // STOP-Schalter bei Abfragen mit IF, WAIT und “:”
 J5 // Serviceschalter bei Abfragen mit IF, WAIT und “:”
 O1 bis O16 // äquivalent P1201 – P1216 - Ausgänge O1 bis O16
 P *dezimalkonstante* // Parameter – siehe Parameterbeschreibung ab Seite 39
 POS // äquivalent P336 – Status In-Position
 V // äquivalent P91 - Geschwindigkeit
 W // äquivalent P47 – Positionierweg bzw. Position
 WA // wie W aber zusätzlich P1014=2 (absolute Position)
 WR // wie W aber zusätzlich P1014=0 (relative Position)
 WP // erster Positionierabschnitt im Modus Polynomfahren
 WAP // wie WP aber zusätzlich P1014=2 (absolute Position)
 WRP // wie WP aber zusätzlich P1014=0 (relative Position)
 WPT // letzter Positionierabschnitt im Modus Polynomfahren
 WAPT // wie WPT aber zusätzlich P1014=2 (absolute Position)
 WRPT // wie WPT aber zusätzlich P1014=0 (relative Position)
 X // äquivalent P1047 - Akku zum Rechnen
 Z // äquivalent P1 – Zieladresse für Masterbetrieb

Kommando

E // Start aktuellen Positionierjob – mit den aktuellen Werten von W (P47) , V (P91) und A (P138)
 H // Start Referenzfahren
 S // Stop – der Motor wird angehalten siehe auch Parameter P1033 – Fortsetzen nach Stop

Datum

[-] *dezimalkonstante*

Zeilenende

Carriage Return // RETURN-Taste der Tastatur
 /r // Return Zeichen – ASCII-Code 13 (dezimal)
 /n // Linefeed Zeichen – ASCII-Code 10 (dezimal)

Dezimalkonstante

Dezimalziffer
 . Dezimalziffer // z.B. **.5** (= 0.5)
 Dezimalkonstante Dezimalziffer // z.B. **10.75**

Dezimalziffer

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Trennzeichen

Leerzeichen
 , // Komma
 ; // Strichkomma verhindert einen Zeilenumbruch
 bei Programmeingabe in der aktuellen Zeile
 "Tab" // Tabulatorzeichen

4.3 Programmzeilen Nummerierung

Jede Anweisung erhält intern eine eigene Zeilennummer.

Die Zeilen **#1 ON V=1000 W=5000 E**
#O1=1 D=10 W=2000 E

werden im Listing (Anweisung List) mit Zeilen-Nummerangabe (siehe auch Parameter P1028) folgendermaßen ausgegeben :

1: **#1 ON V=1000 W=5000 E**

5: **#O1=1 D=10 W=2000 E**

oder (abhängig vom Parameter P1028) :

1: **#1 ON**

2: **#V=1000**

3: **#W=5000**

4: **#E**

5: **#O1=1**

6: **#D=10**

7: **#W=2000**

8: **#E**

4.4 Beschränkungen für E²Prom-Programme

Folgende Beschränkungen für ein E²Prom-Programm gelten :

- Programmspeicher in der Standardausführung : Anzahl der Programmzeilen hängt von der Programmart ab - 2KByte stehen zur Verfügung, je länger die einzelnen Zeilen sind, desto weniger Zeilen können programmiert werden. Bei Verwendung von nur einer Anweisung pro Zeile können ca. 300 Zeilen programmiert werden. (Für die meisten Anwendungen reicht dieser Programmspeicher aus)
- Optional gibt es eine 8Kbyte Version (WSERS mit "P8" in der Typenbezeichnung) mit bis zu ca. 1200 Zeilen bzw. Anweisungen
- Maximal 60 Zeichen pro Zeile
- Maximal 64 Label – L1 bis L64 - (plus Label L65, der nach einem Programmstopp angesprungen wird)
- Verschachtelungstiefe für Unterprogramme : max. 4 (ineinander verschachtelte Programmschleifen)

4.5 WSERS Funktionen und Modi

4.5.1 Manueller Betrieb - Handverfahren

Beim Handverfahren gibt es 4 verschiedene Kommandos :

1. Handverfahren rechts langsam – RS-Funktion (Right Slow)
2. Handverfahren rechts schnell – RF-Funktion (Right Fast)
3. Handverfahren links langsam – LS-Funktion (Left Slow)
4. Handverfahren links schnell – LF-Funktion (Left Fast)

Folgende Parameter können hierzu eingestellt werden :

Beschleunigung Handverfahren : P1018

Geschwindigkeit Handverfahren langsam : P1019

Geschwindigkeit Handverfahren schnell : P1020

Freigabe Eingänge Handverfahren : P1021

Das Handverfahren kann gestartet werden

- durch Senden der Anweisungen 'RS' bzw. 'RF' bzw. 'LS' bzw. 'LF' über die serielle Schnittstelle (Parameter P1035 muß dazu nach jedem Power-ON einmal mit '0' beschrieben werden '#P1035=0' - kann nicht im E²PROM gespeichert werden !) **oder**
- durch Anlegen von Signalen an den Eingängen I1 bis I4 an der 25-pol. D-Sub-Buchse (I/O-Port) – siehe Pinbelegung Seite 16

Beim Handverfahren über die Eingänge I1 bis I4 wird der Motor automatisch bestromt.

Beim Handverfahren mit Anweisungen über die serielle Schnittstelle muß der Motor vorher aktiv bestromt werden (mit der Anweisung 'ON')

4.5.2 Ablaufbetrieb für Master Betrieb, Paralleler Betrieb, Ereignisgesteuerter und Eigenständiger Betrieb

Für einen automatischen Ablaufbetrieb für die Betriebsarten Masterbetrieb, Paralleler Betrieb und Eigenständiger Betrieb sind folgende Schritte notwendig:

- Schreiben eines Ablaufprogramms in das E²PEOM der WSERS
- Einstellen der notwendigen Parameter in der WSERS
- Einstellen der DIP-Schalter an der WSERS

Ablaufprogramm

Master Betrieb:

Ein Masterprogramm ist prinzipiell gleich aufgebaut, wie Programme für andere Betriebsarten. Zusätzlich gibt es im Masterprogramm aber Anweisungen, die für andere WSERS-Einheiten (Slaves) bestimmt sind. Dies wird durch Angabe der Zieleinheit mit dem Ausdruck 'Z=Adresse' erreicht, wobei *Adresse* die Adressnummer der entsprechenden WSERS-Slave-Achse ist. Alle folgenden Anweisungen werden dann an diese Achse gesendet. Mit dem Ausdruck 'Z=0' weist der Master die folgenden Anweisungen wieder sich selbst zu (Adresse 0 ist die Masteradresse).


Ein typischer Master-Parameter, der während dem Betrieb eingestellt werden muß, ist P1110 . Mit diesem Parameter kann der Master bestimmen, ob er nach dem Starten eines Positioniervorgangs im Master (Anweisung 'E') warten soll, bis der Positioniervorgang beendet ist, und erst danach weitere Anweisungen gibt, oder ob er sofort im Programm mit den nächsten Anweisungen fortfahren soll (dadurch kann der Master, während er selbst positioniert, andere Achsen ansteuern).

Siehe Beispiel Programm Seite 38

Paralleler Betrieb:

Ein Programm für den parallelen Betrieb besteht aus einem oder mehreren Unterprogrammen und ist folgendermaßen aufgebaut :
Jedes Unterprogramm wird mit einem Label (die Labelnummer entspricht der Programmadresse) eingeleitet und mit 'RETURN' (oder 'RT') abgeschlossen.

	I1	I2	I3	I4	I5	I6	Sprung zu Label
#L1	0	0	0	0	0	0	L1
#RT	1	0	0	0	0	0	L2
#L2	0	1	0	0	0	0	L3
#RT	1	1	0	0	0	0	L4
#L3	0	0	1	0	0	0	L5
#RT	1	0	1	0	0	0	L6
	usw. bis L64						

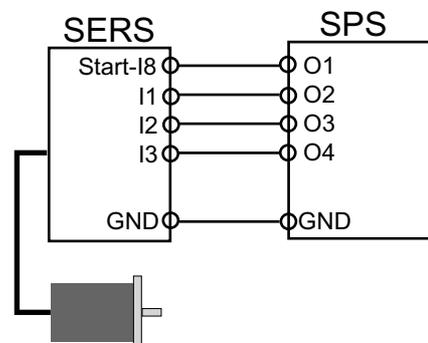

Das Programm wartet, bis am Starteingang (Eingang I8 am I/O-Port) eine Signalflanke auftritt. Dann wird abhängig von der an den Eingängen I1 bis I6 anstehenden Adresse (BCD 0 - 63) der entsprechende Label (L1 bis L64 - siehe Zuordnungstabelle oben) angesprungen, und alle Anweisungen bis zum nächsten RT (RETURN) ausgeführt. Danach wartet das Programm wieder auf eine Signalflanke am Starteingang.

Ereignisgesteuerter Betrieb:

Im ereignisgesteuertem Betrieb werden einzelne Unterprogramme (abgespeichert im E²PROM) über digitale Eingänge direkt aufgerufen.

In einem Ablaufprogramm sind Unterprogramme mit Label L.. und RT definiert

z.B.: L1 ON RT
L2 V=1000 W=360 E RT

Abhängig vom aktivierten Eingang wird das entsprechende Unterprogramm gestartet (Ansteigende Flanke am Eingang bewirkt Sprung zum Unterprogramm).

Nur über Parameter P1098 freigegebenen Eingänge bzw. Label werden berücksichtigt. Die anderen Eingänge und Label stehen für andere Funktionen zur Verfügung.

P1098 = 1 → Sprung zu L1 bei Flanke an Eingang I1
 2 → Sprung zu L2 bei Flanke an Eingang I2
 3 → Sprung zu L1 bei Flanke an Eingang I1 , Sprung zu L2 bei Flanke an I2
 4 → Sprung zu L3 bei Flanke an Eingang I3
 5 → Sprung zu L1 bei Flanke an Eingang I1 , Sprung zu L3 bei Flanke an I3
 usw. bis
 255 → Sprung zu L1 bis L8 bei Flanken an Eingängen I1 bis I8

Bei einer Flanke von inaktiv auf aktiv wird der Start ausgeführt, wenn zu diesem Zeitpunkt kein anderes Programm abgearbeitet wird (P0=0).

Wenn ein Eingang eine Flanke hatte, und immer noch aktiv ist, wenn ein anderes Programm beendet wird, so findet der neue Programmstart zu diesem Zeitpunkt statt.

Wenn mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv werden, so hat "I1" die höchste Priorität, "I2" die nächst niedrigere usw. Wenn die Eingänge aktiv bleiben, werden nacheinander alle Programme der aktiven Eingänge abgearbeitet.

Wird ein Eingang inaktiv, während das Programm läuft, so findet auch kein neuer Programmstart statt, d.h. die Flanken an den Eingängen werden nicht gespeichert.

Eigenständiger Betrieb:

Im eigenständigem Betrieb wird das E²PROM-Programm durch ein Startsignal (Autostart bei eingeschaltetem Bit 8 von Schalter 2 – siehe 3.1.5 Seite 14 – oder mit Starteingang I8 am I/O-Port) vom Anfang gestartet.

Das Programm kann von Ereignissen an den Eingänge (I/O-Port) abhängig gemacht werden, oder unabhängig ablaufen.

Notwendige WSERS-Parameter**Paralleler Betrieb:**

P1022 Digin-Label-Freigabe : Die Eingänge, die für die Adressierung im parallelen Betrieb benötigt werden müssen in P1022 freigegeben werden (siehe Parameterbeschreibung) und der Start-Eingang in **P1021** muß gesetzt sein (**P1021=128**)

Ereignisgesteuerter Betrieb:

P1098 Freigabe Programmsprung : Die Eingänge, die für den Unterprogrammaufruf im ereignisgesteuerten Betrieb benötigt werden, müssen in P1098 freigegeben werden.

DIP-Schalter**Allgemein:**

Einstellung der Autostartfunktion am Schalter 2 (siehe Kapitel 3.1.5) – abhängig von der Applikation

Einstellung Signalpegel am Schalter 1 (siehe Kapitel 3.1.4) – abhängig von Umgebung (angeschlossene Peripherie bzw. Steuergeräte → 24V oder 5V Pegel oder Low-aktiv)

Deaktivieren Service-Schalter am Schalter 1 → “Off“-Stellung (siehe Kapitel 3.1.3)

4.5.3 Programmierbetrieb - Programmiermodus

Bei Verwendung der SERS-Programmiersoftware von STÖGRA werden die im Folgenden beschriebenen Funktionen nicht benötigt !

Für den Programmierbetrieb muß die WSERS gestoppt sein (kein Autostart aktiv oder angelaufenes Programm wurde über Stop-Eingang oder Stop-Anweisung gestoppt).

Es stehen zwei Programmiermodi zur Verfügung :

- Programmiermodus mit Löschen des aktuellen Programms im E²PROM und
- Programmiermodus mit Editieren des vorhandenen E²PROM-Programms.

Mit der Anweisung ‘NEW‘ wird der Programmiermodus mit Löschen E²PROM-Programm und mit ‘PGM‘ der Programmiermodus Editieren E²PROM-Programm aktiviert.

Eine kurze Beschreibung der Anweisungen (LIST, DEL, C, QUIT) für den Programmiermodus ist in Kapitel 4.2 Syntax Definitionen unter Anweisungen zu finden.

4.5.4 Tracemodus

Bei Verwendung der SERS-Programmiersoftware von STÖGRA werden die im Folgenden beschriebenen Funktionen nicht benötigt !

Im Tracemodus kann ein Ablaufprogramm Schritt für Schritt ausgeführt werden.

Die Anweisungen TRON, TROFF, TR, TR? sind im Kapitel 4.2 Syntax Definitionen unter Anweisungen beschrieben.

4.6 Anweisungen für die Programmierung

4.6.1 IF : Bedingte Ausführung

Syntax : **IF Ereignis Bedingung Ziffer**

Ziffer : "0" oder "1" bzw. "0 - 255" bei Abfrage "IF IN=Ziffer"

Bedingung abhängig vom Ereignis : "=", ">", "<=" oder "<>"

Eine frühere Syntax (Firmware 100101 und älter) mit **IF [!] Ereignis** wird weiter akzeptiert. Dabei wird mit '!' das Ereignis **invertiert**. (**IF !Ereignis** bedeutet : Falls das Ereignis nicht wahr ist).

Beim Auslesen eines Ablaufprogramms aus der WSERS wird grundsätzlich die neue Syntax angezeigt (auch wenn die alte Syntax in die WSERS geschrieben wurde !)

Falls das Ereignis wahr ist, wird das nächste Kommando ausgeführt, sonst wird es übersprungen.

Das **Ereignis** können **Parameter** oder **digitale Eingänge** (vom I/O-Port) sein.

Für **digitale Eingänge** gelten folgende Vereinbarungen:

- **I1 bis I8** : wenn einer der Eingänge gesetzt ist, dann ist das Ereignis wahr.
z.B.: IF I5=1 Wenn Eingang I5 gesetzt ist, dann nächstes Kommando ausführen,
 sonst nächstes Kommando ignorieren / überspringen
 IF I5=0 - Wenn Eingang I5 nicht gesetzt ist, dann nächstes Kommando ausführen
 sonst nächstes Kommando ignorieren / überspringen
- **IN0 bis IN255** : mit IN wird die anstehende Eingangskombination abgefragt, wobei die einzelnen Eingänge binär codiert sind
(I1=1, I2=2, I3=4, I4=8, I5=16, I6=32, I7=64, I8=128)
z.B.: IF IN=5 - Wenn I1 und I3 gesetzt sind, dann nächstes Kommando ausführen
 (5 = I1 + I3)
- **J1** - Referenzschalter (IF J1=1 → falls der Antrieb auf dem Referenzschalter steht)
- **J2** - Endschalter-Links (IF J2=0 → falls der Antrieb auf dem Endschalter-Links steht)
- **J3** - Endschalter-Rechts
- **J4** - Stopschalter
- **J5** - Serviceschalter-extern

Folgende Parameter sind als Ereignisse zugelassen :

- **P0** - Abfrage ob ein Programm läuft (für Masterbetrieb, ob Programm im Slave fertig ist)
Mögliche Abfragen: IF P0=0 oder IF P0=1
- **C1 bis C3** : Zähler – bei jeder IF-Abfrage wird der Zähler um 1 nach unten gezählt
IF C1>1 → (C1=C1-1 und falls immer noch C1>1 führe nächste Anweisung aus)
- **POS (P336)** : **IF POS=1** fragt ab, ob der Antrieb "In Position" ist, d.h. ob er seine Sollposition erreicht hat (im Masterbetrieb zur Abfrage der WSERS-Slaves).
IF POS=1 (Antrieb ist in Position) , IF POS=0 (Antrieb läuft)
- **P1015, P1016** – Abfrage ob Antrieb in Beschleunigungsphase ist, oder in der Konstantphase (Antrieb läuft mit konstanter Geschwindigkeit)
Mögliche Abfragen: IF P1015=1, IF P1016=1, IF P1015=0 oder IF P1016=0
- **M1 bis M3** (P1101 bis P1103): Abfrage Merker
Mögliche Abfragen: IF M1=1 , IF M1=0 , IF M2=1, IF M2=0 , IF M3=1 , IF M3=0

- **P11, P12** : Fehler bzw. Warnungen : Parameter $\langle \rangle 0 \rightarrow$ Ereignis wahr
IF P11 $\langle \rangle$ 0 fragt ab, ob ein Fehler vorliegt (z.B.: Temperaturfehler). Wenn ein Fehler vorliegt, dann ist P11 ungleich 0 und die folgende Anweisung wird ausgeführt.
IF P11=0 führt die nächste Anweisung aus, wenn kein Fehler vorliegt.
IF P12 $\langle \rangle$ 0 und IF P12=0 analog P11.
- **LP** : IF LP=1 fragt ab ob P51<P1040 oder P51>P1041 ist.
Mögliche Statusabfragen der Software-Endschalter IF LP=1 , IF LP=0
- **X** : Abfrage des Akkumulators : IF X>0 oder IF X<=0
- **P1123**: Abfrage Polynomstatus: IF P1123=1 \rightarrow Nächsten Polynomabschnitt laden

Beispiel einer IF-Abfrage:

```
IF P12<>0 O1=1
GT 20
```

Wenn P12 ungleich 0 ist (es liegt eine Warnung vor) dann wird zuerst Ausgang O1=1 gesetzt (O1=1 ist nächste Anweisung nach der IF-Abfrage) und dann zu Label 20 gesprungen (GT20)
Falls P12 gleich 0 ist (P12 $\langle \rangle$ 0 also falsch ist), dann wird die folgende Anweisung O1=1 nicht ausgeführt sondern übersprungen und nur die danach folgende Anweisung GT 20 ausgeführt.

Folgendes Programm ist identisch mit obigem Programm:

```
IF P12<>0
O1=1
GT20
```

Achtung: Ob die der IF-Abfrage folgende Anweisung in der nächsten Zeile oder in der selben Zeile wie die IF-Abfrage steht, ist unerheblich.

4.6.2 Label : Programm-Marken

Syntax : L *dezimalkonstante* - dezimalkonstante ist ein Wert von 1 bis 65
z.B: L1 oder L64

Label werden verwendet als Sprungziele, um Programmschleifen oder Unterprogramme zu erzeugen. Jede Labelnummer darf nur einmal im Programm definiert sein !

Bei P1033=2: Der Label L65 wird angesprungen wenn ein E²PROM-Programm unvorhergesehen beendet wird – z.B. durch einen externen Stop-Befehl oder einen Antriebsfehler (z.B. Temperaturfehler). Dadurch können im Fehlerfall noch Aktionen im Programm ausgeführt werden.

Wenn der Label L65 nicht existiert wird das Programm bei einem Antriebsfehler beendet.

4.6.3 GOTO, GT : Verzweigung

Syntax : GOTO *Label* - Label muß irgendwo im Programm definiert sein

Alternative Syntax : GT *Label*

Programmsprung zu einem Label

```
#L1
#...
#...
#GOTO 1          // äquivalent ist : #GT 1
#...
oder
#GOTO 1
#...
#...
#L1
#...
```

4.6.4 GOSUB : Unterprogrammaufruf

Syntax : GOSUB *Label* - Label muß irgendwo im Programm definiert sein

Alternative Syntax : GS *Label*

Sprung zu einem Unterprogramm

– bei einem Unterprogramm steht am Beginn ein Label und am Ende ein ‘RETURN’

z.B.:

```
#...
#GOSUB 12        // äquivalent ist #GS 1
#...
#...
#L12             // Beginn Unterprogramm
#...
#RETURN          // Ende Unterprogramm und Rücksprung
```

4.6.5 RETURN : Unterprogrammabschluß

Syntax : RETURN

Alternative Syntax : RT

Das RETURN schließt ein mit ‘GOSUB’ aufgerufenes Unterprogramm ab und bewirkt den Rücksprung zu der Anweisung, die im Programm nach dem ‘GOSUB’ steht.

Ein RETURN im Paralell-Betrieb beendet das aufgerufene Unterprogramm (Aufruf durch Signal an Starteingang und Adresse am I/O-Port). Die WSERS wartet danach auf den nächsten Unterprogrammaufruf.

4.6.6 Programmierung von Positioniervorgängen

Eine Positionierung erfolgt durch die Parameter **Beschleunigung** (Syntax : **A=Wert**), **Geschwindigkeit** (Syntax : **V=Wert**) und **Weg/Position** (Syntax : **W=Wert**) und dem Befehl **‘Starten Positionieren‘** (Syntax : **E**).

Der Befehl **‘E‘** (gesendet über die serielle Schnittstelle oder im E²Prom-Ablaufprogramm) startet eine Positionierung mit den aktuellen (im Speicher der WSERS vorhandenen) Werten der Parameter A, V und W.

Nach dem Einschalten der WSERS gelten die im E²PROM abgespeicherten Parameter A und V. Der Parameter W ist nach dem Einschalten immer 0 (es sei denn P1117=1 und W wurde dadurch mit PSAVE wie die anderen Parameter im E²Prom abgespeichert).

Die Parameter A und V können jederzeit neu definiert werden. Wenn diese Parameter überschrieben werden, während die WSERS positioniert, werden sie erst für den nächsten Positioniervorgang gültig.

Ein Überschreiben von W ist nur möglich, wenn der Antrieb steht, also bei POS=1, oder wenn der Antrieb mit konstanter Geschwindigkeit läuft (Konstantphase) .

Beim Überschreiben von W, während der Konstantphase, wird im relativen Positioniermodus der neue Wert W zum alten Wert W addiert und der Antrieb verfährt insgesamt den neuen Gesamtweg W. Im absoluten Positioniermodus fährt der Antrieb auf den neu geschriebenen Wert W. Die während der Konstantphase gesendeten Werte W dürfen nicht zu einer Drehrichtungsumkehr des Motors führen. In diesem Fall wird der gesendete Wert W mit einer Fehlermeldung quittiert und erst nach dem Fertig-Positionieren mit der nächsten Anweisung **‘E‘** (Starten Positionieren) berücksichtigt.

Zusätzlich zu den Standardparametern gibt es noch weitere Parameter, die die Positionierung beeinflussen :

- **Positioniermodus P1014 (Relativ oder Absolut Positionieren)**
- **Rampenform der Beschleunigung :** P1032 (exponentielle oder Sinus-Rampenform)
P1005 (Beschleunigung Abschnitt 1)
P1006 (Beschleunigung Abschnitt 2)
P1007 (Geschwindigkeit Abschnitt 1)
P1008 (Geschwindigkeit Abschnitt 2)
- **Wichtungsarten :** P160 (Beschleunigung)
P44 (Geschwindigkeit)
P76 (Weg – Positionsdaten)

Alternativ zur Anweisung W=Wert gibt es die Kommandos:

WR=Wert : Setzen Positioniermodus auf Relativ (P1014=0) **und** W=Wert (z.B WR=1000)

WA=Wert : Setzen Positioniermodus auf Absolut (P1014=2) **und** W=Wert (z.B WA=1000)

Mit folgenden Parametern kann der aktuelle Status eines Positioniervorgangs abgefragt werden:


- **P336** (alternativ **‘POS‘**) – POS = 1 wenn Positions-Ist-Wert = Positions-Soll-Wert
- **P1015 (Beschleunigungsphase)** = 1 während der Antrieb beschleunigt
- **P1016 (Konstantphase)** = 1 während der Antrieb mit konstanter Geschwindigkeit läuft

Im Programm-Ablaufbetrieb geht das Programm erst zur nächsten Anweisung weiter, wenn POS=1 ist. (Für den Masterbetrieb kann dies aber dem Parameter P1110 umgangen werden)

4.6.7 Positionieren mit Geschwindigkeitsprofilen - Polynomfahren

Es soll der Weg $W = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6$ positioniert werden.

Dabei soll mit $a1$ auf die Geschwindigkeit $v1$ beschleunigt werden und mit $v1$ weiter gefahren werden bis der Wegabschnitt $X1$ beendet ist. Danach wird im Wegabschnitt $X2$ mit $a2$ auf die Geschwindigkeit $v2$ beschleunigt. Die Wegabschnitte $X3$ bis $X5$ werden analog zu $X1$ und $X2$ gefahren. Der letzte Abschnitt $X6$ wird durch die Beschleunigung $a6$, die Geschwindigkeit $v6$ und die Bremsrampe B gebildet.

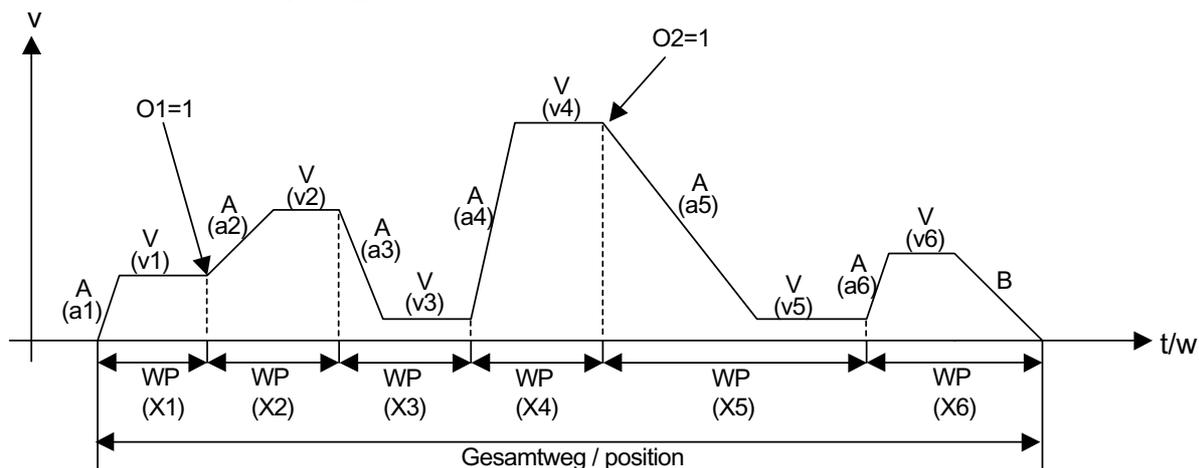

Prinzip:

Ein Geschwindigkeitsprofil besteht aus einem oder mehreren Wegabschnitten. Jeder Wegabschnitt besteht aus einer Beschleunigung (Rampe) und einem Abschnitt mit konstanter Geschwindigkeit. Nur der letzte Wegabschnitt hat noch zusätzlich eine Bremsrampe B .

Ein Wegabschnitt beim Positionieren mit Geschwindigkeitsprofilen wird durch das Kommando "WP" definiert. Die aktuell gesetzte Beschleunigung A und die Geschwindigkeit V können für jeden Wegabschnitt neu definiert werden oder unverändert beibehalten werden. Innerhalb der Definition eines Wegabschnittes muss zuerst das Kommando "WP" stehen. Der letzte Wegabschnitt wird durch das Kommando "WPT" definiert.

Jeder Wegabschnittsdefinition wird mit dem Kommando "E" abgeschlossen.

Wenn nach Beendigung eines Wegabschnittes WSERS-Ausgänge, Merker oder beliebige andere Parameter gesetzt werden sollen (z.B. werden in obigem Diagramm die Ausgänge $O1$ und $O2$ gesetzt), **dann gilt:** Zuerst muss der nächste Wegabschnitt definiert werden (während der aktuelle Wegabschnitt noch verfahren wird), dann darf der Parameter, Ausgang oder/und Merker definiert werden, der nach Beenden des aktuellen Wegabschnittes gesetzt werden soll.

Vorzeitig beendet werden (ohne WPT) kann der Polynommodus mit "POS0" oder "POSR" - siehe Parameter P1043. Auch nach einem Fehler (z.B. durch eine falsche Polynomdefinition) bleibt der Polynommodus solange aktiv, bis er mit einem Kommando beendet wird

Obiges Beispiel mit 6 Wegabschnitten sieht als Ablaufprogramm folgendermaßen aus:

```

WP=100 A=1000 V=200 E
WP=120 A=300 V=400 E
O1=1
WP=100 A=1000 V=50 E
WP=100 A=1500 V=700 E
WP=200 A=500 V=100 E
O2=1
WPT=130 A=1000 V=50 E

```

Der Ausgang O1 wird nach Beendigung des ersten Wegabschnittes gesetzt (obwohl das Kommando O1=1 erst nach der Definition des zweiten Wegabschnittes steht !).

Der Ausgang O2 wird nach Beendigung des vierten Wegabschnittes gesetzt (O2=1 steht im Programm aber nach der Definition des fünften Wegabschnittes !).

Die Definition der Beschleunigung innerhalb eines Wegabschnittes ist optional. Falls die Beschleunigung nicht explizit definiert wird, dann wird die aktuelle Beschleunigung A für alle Wegabschnitte verwendet (mit Ausnahme der letzten Bremsrampe → hier gilt Parameter B)

Wie beim einfachen Positionieren mit dem "W"-Parameter ist auch beim Positionieren mit Geschwindigkeitsprofilen der Parameter "WP" abhängig vom Positioniermodus P1014 (relativ oder absolut Positionieren).

Alternativ zu WP gibt es folgende Kommandos:

WAP : Wegabschnitt absolut (z.B. WAP=1000)

WRP : Wegabschnitt relativ (z.B. WRP=500)

Und alternativ zu WPT gibt es:

WAPT : letzter Wegabschnitt absolut (z.B. WAPT=1000)

WRPT : letzter Wegabschnitt relativ (z.B. WRPT=1000)

Wenn die Polynomabschnitte einzeln über eine serielle Schnittstelle gesendet werden (serieller Modus RS232 oder bei Profibus-DP oder CANopen), dann zeigt die WSERS über Parameter P1123 (P1123=1) an, wann der nächste Polynomabschnitt gesendet werden kann. Die SERS muss den nächsten Polynomabschnitt erhalten, bevor der aktuelle Abschnitt zu Ende gefahren wurde, andernfalls wird eine Fehlermeldung erzeugt und der Antrieb bleibt stehen !

4.6.8 WAIT Anweisung

Bei "WAIT" wird die Programmausführung gestoppt, solange das definierte Ereignis noch nicht eingetreten ist.

Mögliche Ereignisse sind: I1..I16, IN, J1...J5, POS, M1...M3, O1..O16,

z.B.: WAIT I1=1 wartet solange, bis der Eingang I1 gesetzt wird.

WAIT I5=0 wartet solange, bis der Eingang I5 nicht gesetzt wird.

"WAIT" wird nur lokal ausgeführt → kann im Masterbetrieb nicht an Slaves gesendet werden.


4.6.9 " : " Anweisung - Handfahren bis STOP durch Eingang

Handfahren bzw. Fahren mit konstanter Geschwindigkeit bis ein Ereignis eintritt (dann wird der Antrieb sofort mit der Handfahrbeschleunigung P1018 gestoppt bzw. "abgerampt").

z.B. **RS : I1=1** → der Antrieb fährt im Handfahrmodus (rechts langsam – mit der Geschwindigkeit P1019) solange bis Eingang I1 gesetzt wird.

Mögliche Kommandos: RS, LS, RF und LF mit Ereignissen I1 bis I16, IN, J1...J5

Wenn der Parameter **P1039** $\neq 0$ ist (ein **Nachlaufweg** ist definiert), dann fährt der Antrieb nach Eintreten des Ereignisses (Eingang wird aktiv z.B.: bei RS:I1=1 bzw. Eingang wird deaktiviert bei z.B.: RS:I1=0) noch den definierten Nachlaufweg P1039 weiter und stoppt erst dann. Der Nachlaufweg beinhaltet den Bremsweg.

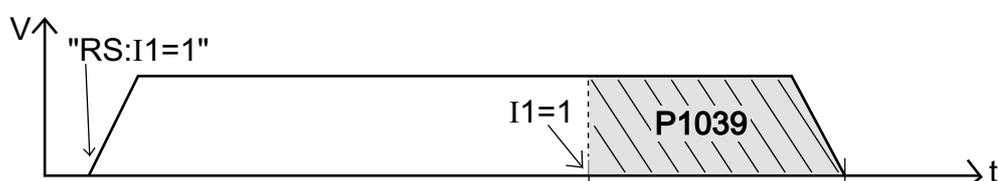

4.6.10 Arithmetik / Rechnen mit der WSERS

Ein WSERS-E²PROM Programm kann Arithmetikfunktionen enthalten.

Dazu stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- ein 32-Bit Akkumulator **X** dem alle Rechenoperationen zugewiesen werden müssen
- Sechs 32-Bit Variablen P1080 (R0) bis P1085 (R5), die frei verwendet werden können
- Folgende Rechenoperationen gibt es
 - Addieren '+', Subtrahieren '-', Multiplizieren '*', Dividieren '/'
 - Und '&', Oder '|', Exklusiv-Oder '^'
 - **NEG** : der Akkuinhalt wird negativ
- Die Operationen werden von links nach rechts ausgeführt (kein Punkt vor Strich).
- Rechenoperationen müssen immer mit dem Akkumulator X ausgeführt werden !
- Es können alle Parameter und 32-Bit Konstanten in Rechenoperationen verwendet werden.

Beispiele:

```
X=V*ADC+100 //Die momentan eingestellte Geschwindigkeit V wird mit dem Wert am
V=X          //Analogeingang ADC (0 – 100%) multipliziert und der Wert 100 addiert
```

```
R1=2
```

```
X=V*ADC*3
```

```
R0=X
```

```
X=W+10000/R0*R1
```

```
X=W
```

```
NEG //Der Akku-Inhalt wird negiert (X=-X)
```

```
W=X
```

4.6.11 Betrieb mit dem SERS-Programmer

Beim Betrieb mit dem SERS-Programmer kann der Parameterbereich und der Programm-
bereich über ein **Paßwort** gesperrt werden.

Nur wenn dem Bediener des SERS-Programmiers das Paßwort bekannt ist, dann kann auf alle
Parameter und Programmzeilen zugegriffen werden.

Andernfalls werden dem Bediener nur **freigegebene Parameter im Parameterbereich** und
freigegebene Wert-Zuweisungen (z.B. V=1000 oder P1080=5) **im Programmbereich**
zugänglich gemacht. Diese freigegebenen Parameter und Wert-Zuweisungen können dann
vom Bediener mit dem SERS-Programmer geändert werden.

Das **Paßwort** wird im **Parameter P1059** definiert.

Die freigegebenen Parameter werden mit den **Parametermasken** (Parametern **P1060 bis
P1065**) definiert und die freigegebenen Werte-Zuweisungen werden mit den **Programm-
masken** (Parameter **P1070 bis P1074**) definiert.

Im Programmbereich können zusätzlich zu den freigegebenen Wert-Zuweisungen beliebige
Texte mit angezeigt werden. Dazu muß der anzuzeigende Text mit Hochkomma begonnen
und beendet werden (z.B. "Durchmesser"). Der Text wird zwischen dem freigegebenem Label
(die Freigabe der Wert-Zuweisungen wird auf Label bezogen - siehe Beschreibung unter
P1070 Seite 73) und der anzuzeigenden Wert-Zuweisung platziert.

**Eine Genaue Beschreibung des Betriebs mit dem SERS-Programmer entnehmen Sie
bitte dem "Handbuch SERS-Programmer".**

4.6.12 Programmbeispiele

Eigenständiger Ablaufbetrieb:

Folgendes Beispiel zeigt eine Endlosschleife. Da alle zu verfahrenen Wege immer positiv sind (dadurch immer in die selbe Richtung verfahren wird), muß der Positioniermodus auf RELATIV_LÖSCHEN gesetzt sein - (der Positioniermodus ABSOLUT ist möglich, macht aber keinen Sinn, weil im Programm 10 mal hintereinander auf die Position 1000 gefahren werden würde).

Die **fett gedruckten Zeichen** stellen das Programm dar, die *kursiven Texte* dahinter mit den Kommentarzeichen *//* sind Erläuterungen, die nicht zum Programm gehören.

```

#ON           // Motor bestromen
#V=10        // Geschwindigkeit = 10 (bei rotatorischer Wichtung : 10 U/min)
#W=25.5 E    // Weg/Position = 25.5 und Start ('E') Positionieren
#L1          // Label 1 - Sprungmarke für GOTO
#L2          // Label 2
#IF !I2      // Falls Eingang I2 nicht gesetzt ist dann nächste Anweisung ausführen
#GOTO2       // Programmsprung zu Label 2 (dadurch warten auf Eingang I2)
#V=1500     // Geschwindigkeit = 1500
#W=2000 E    // Weg/Position = 2000 und Start ('E') Positionieren
#L3          // Label 3
#IF IN5     // Falls Eingänge I1 und I3 (I1=1 und I3=4, und 1+4=5) gesetzt sind
#GOTO3       // dann Programmsprung zu Label 3
#P100=10    // Zähler P100 auf 10 setzen - durch IF P100 (unten) Schleife mit 10
#L4          // Label 4
#W=1000 E    // Weg/Position = 1000 und Start Positionieren
#GOSUB10    // Aufruf Unterprogramm bei Label 10
#IF P100    // P100=P100 - 1, wenn P100 = 0 dann nächste Zeile ausführen
#GOTO4     // GOTO 4 - Schleife mit 10 Durchläufen durch P100=10 und IF P100
#GOTO1     // Programmsprung (nach oben) zu Label 1
#L10        // Label 10
#O2=1       // Ausgang 2 setzen
#W=5000 E   // Weg/Position = 5000 und Start Positionieren
#O2=0       // Ausgang 2 löschen
#RETURN    // Unterprogramm Ende - Rücksprung zur Anweisung nach 'GOSUB'

```

Paralleler Betrieb:

Jedes Unterprogramm wird mit einem Label eingeleitet und mit 'RT' oder 'RETURN' abgeschlossen.

Die Anweisungen können in einer Zeile stehen, oder untereinander in mehreren Zeilen.

Eine Labelnummer entspricht einer Adresse (z.B. L1 = Adresse '1' oder L10 = Adresse '10').

```

#L1 ON RT           // Programmzeile für Adresse '0' (kein Eingang gesetzt)
#L2 V=1000 W=2500 E RT // Programm für Adresse '1' (Nur I1 gesetzt)
#L3 V=10 W=10.5 E RT // Programm für Adresse '2' (Nur I2 gesetzt)
#L4                 // Start Programm für Adresse '3' (I1 und I2
                        // gesetzt)
#V=20.8
#W=40.6
#E
#RETURN             // Ende Programm Adresse '3'

```

Master Betrieb:

Im folgenden Beispiel steuert ein Master mit Adresse 0 zwei WSERS-Slaves mit den Adressen 1 und 2. Die **fett gedruckten Zeichen** stellen das Programm dar, die *kursiven Texte* dahinter mit den Kommentarzeichen *'//'* sind Erläuterungen, die nicht zum Programm gehören.

```

#ON // Motor(Master – Adresse 0) bestromen
#L1 // Label 1
#X=1000 // Zuweisung Wert 1000 auf Akkumulator X im Master
#Z=1 // Folgende Zuweisungen an Antrieb mit Adresse 1 senden
#V=X // Antrieb 1 : Geschwindigkeit = Akkumulatorwert X aus Master(!)
#W=500 // Antrieb 1 : Weg/Position = 500
#L2 // Label 2
#IF !I3 GT2 // Wenn Eingang I3 von Antrieb 1 nicht aktiv ist dann gehe zu Label 2
#E // Antrieb 1 : Start Positionieren (aktueller Wert W in Antrieb 1)
#L3 // Label 3
#IF !POS // Falls Antrieb 1 noch positioniert, dann führe nächste Anweisung aus
#GT3 // Sprung zu Label 3
#Z=0 // Folgende Anweisungen wieder selbst (Master) ausführen
#V=2000 // Geschwindigkeit = 1000
#W=1000 E // Weg/Position=1000 und Start Positionieren
#Z=2 // Folgende Anweisungen an Antrieb mit Adresse 2 senden
#RUN 2 // In Antrieb 2 : Starten Unterprogramm bei Label 2
#L10 // Label 10
#IF P0 // Falls Programm in Antrieb 2 noch abläuft, dann nächste Anweisung
#GT10 // Sprung zu Label 10
#Z=0 // Folgende Anweisungen wieder selbst (Master) ausführen
#V=10 // Geschwindigkeit=10
#W=20 E // Weg/Position = 20 und Start Positioniervorgang
#GT1 // Sprung zu Label 1

```

Serieller Betrieb:

In Anführungszeichen fett gedruckten Zeichen werden als ASCII-Zeichen über eine COM-Schnittstelle an den Antrieb geschickt. Das Carriage-Return-Zeichen (Zeilenumbruch) ist als *'#13'* bezeichnet – für den ASCII-Code 13 des Zeichens.

Im RS232/V24-Modus sendet die WSERS nach jedem Carriage-Return ein *'OK'* zurück. Kursiv sind Erläuterungen und Anweisungen, die in der entsprechenden Programmiersprache umgesetzt werden müssen.

```

'#1' #13 // Adressieren des Antriebs – Antriebsadresse ist hier 1
'#ON' #13 // Einschalten des Phasenstroms des Antriebs
'#V=1000' #13 // Geschwindigkeit = 1000 – Einheit abhängig vom Parameter P44
'#W=2500 E' #13 // Zu verfahrener Weg = 2500 – effektiv gefahrener Weg
// abhängig von Wichtung (P76), Positioniermodus (P1014),
// Getriebeübersetzung (P120 – P122)
// – und mit 'E' Starten des Positioniervorgangs
'#P336?' #13 // Abfrage ob P336=1 – ob der Antrieb fertig positioniert hat
// Die WSERS sendet daraufhin eine '1' oder eine '0' zurück
'#P1300?' #13 // Abfrage des digitalen Eingangsports – die WSERS sendet
// einen Wert von '0' bis '255' zurück. Gesetzte und nicht
// gesetzte Eingänge können daraus selektiert werden, und
// abhängig vom Ergebnis weitere Aktionen gestartet werden.

```

4.7 Parameterübersicht

Ändern von Parametern in der WSERS

Parameter werden mit folgender Syntax geschrieben : **#Pdatum=Wert**

Mit der Parameternummer *datum* und dem zu schreibenden Parameterwert *Wert*.

z.B.: #P123=150

Bitte beachten Sie : Der Antrieb, in den der Parameter geschrieben werden soll, muß vorher adressiert worden sein (z.B.: #1 für den Antrieb mit der Adresse 1).

Mit einem nachfolgenden Carriage Return wird der neue Wert übernommen und im fehlerfreien Fall mit 'OK' quittiert.

Falls der Parameterwert ungültig ist, sendet die WSERS eine Fehlermeldung zurück.

Auslesen von Parametern in der SERS

Ein Parameter kann ausgelesen werden mit der Anweisung : **#Pdatum?**

Mit der Parameternummer *datum* , **z.B.: #P123?**

Die WSERS sendet daraufhin den Parameterwert zurück 'P*datum*=*Wert*' (bei Parametern mit einer Einheit - Wichtung - wie z.B. die Vorschubkonstante wird die Einheit mitgesendet)

Im obigen Beispiel wird z.B. 'P138=150mm' zurück gesendet.

Nach der Anweisung **#list p** sendet die WSERS eine Liste mit allen Parameter und deren Werten zurück.

Auslesen von Parameterbezeichnungen in der WSERS

Eine Parameterbezeichnung kann ausgelesen werden mit der Anweisung : **#Pdatum??**

- mit der Parameternummer *datum* , **z.B.: #P123??**

Die WSERS sendet daraufhin die Parameterbezeichnung zurück, z.B.: "Vorschubkonstante"

Liste aller Parameter:

Param.Nr.	Seite	Param.Nr.	Seite	Param.Nr.	Seite	Param.Nr.	Seite	Param.Nr.	Seite
P0	44	P1 - Z	60	P2	60	P11	45	P12	45
P41	53	P42	54	P44	56	P47 - W	50	P51	51
P76	56	P91 - V	53	P100 - C1	59	P101 - C2	59	P102 - C3	59
P103	51	P108	53	P121	57	P122	57	P123	57
P134	44	P138 - A	54	P147	55	P160	56	P265	69
P336 - POS	49	P403	49	P1001	53	P1002	65	P1003	53
P1004	69	P1005	54	P1006	54	P1007	54	P1008	54
P1009	61	P1010	61	P1011	62	P1012	61	P1013	49
P1014	50	P1015	49	P1016	49	P1017	68	P1018	54
P1019	53	P1020	53	P1021	41	P1022	41	P1023	42
P1024	43	P1025	43	P1026	43	P1027	43	P1028	60
P1029	64	P1030	54	P1031	63	P1032	54	P1033	62
P1034	62	P1035	63	P1036	43	P1037	57	P1038	42
P1039	53	P1040	70	P1041	70	P1042 - LP	49	P1043	52
P1044	68	P1045	68	P1046 - ADC	42	P1047 - X	70	P1050	63
P1051 - WR	50	P1052 - WA	50	P1053	64	P1054	65	P1055	65
P1056	41	P1057	65	P1058	53	P1059	71	P1060-P1068	71
P1070-P1073	73	P1080-P1085	70	R0 - R5	70	P1092	70	P1093	63
P1094	67	P1095	63	P1096	54	P1097	75	P1098	41
P1099	75	P1100 - D	59	P1101 - M1	59	P1102 - M2	59	P1103 - M3	59
P1110	60	P1111-P1116	50	WP - WAPT	50	P1117	69	P1118	62
P1119	68	P1120	68	P1121	49	P1122	69	P1123	49
P1124	65	P1125	43	P1126	43	P1127	69	P1129	49
P1130	42	P1131	43	P1132	43	P1133	44	P1134	44
P1135	42	P1136	44	P1137	46	P1138	52	P1139	52
P1140	52	P1141	59	P1142	75	P1143	67	P1144	67
P1145	67	P1146	67	P1147	67				
P1201-P1204	42	P1205-P1216	42	P1300 / I1-I8	41	P1301 / I9-I16	41		
O1 - O4	42	O5 - O16	42					LS.RS.RS.RF.H	63

	Seite
4.8.1 Eingänge / Ausgänge - I/O	
4.8.1.1 Eingänge.....	41
4.8.1.2 Ausgänge.....	42
4.8.2 System Parameter	
4.8.2.1 Modus - Programmieren/Betrieb.....	44
4.8.2.2 Antrieb Ein-/Ausschalten - Antrieb ON/OFF....	44
4.8.2.3 Motordrehrichtung Zuordnung.....	44
4.8.2.4 Phasenstrom Chopperfrequenz 12A.....	44
4.8.2.5 Firmware-Version.....	44
4.8.3 Status Meldungen	
4.8.3.1 Antrieb Fehler und Warnungen.....	45
4.8.3.2 Antrieb Status Meldungen.....	49
4.8.4 Betriebsparameter	
4.8.4.1 Positioniermodus.....	50
4.8.4.2 Weg/Positionsdaten.....	50
4.8.4.3 Geschwindigkeitsdaten.....	53
4.8.4.4 Beschleunigungsdaten.....	54
4.8.4.5 Referenzfahren.....	55
4.8.4.6 Wichtung (Skalierung) der Betriebsparameter.	56
4.8.4.7 Mechanik - Getriebe, Vorschubkonstante, Backlash.....	57
4.8.5 Programmier - Parameter	
4.8.5.1 Zeitverzögerung.....	59
4.8.5.2 Zähler.....	59
4.8.5.3 Merker.....	59
4.8.5.4 List Option.....	60
4.8.5.5 Spezielle Master-Modus Parameter.....	60
4.8.6 Sonstige Parameter	
4.8.6.1 Phasenstromeinstellung.....	61
4.8.6.2 Programmfortsetzung nach Stop.....	62
4.8.6.3 Handfahren Kommandos.....	63
4.8.6.4 Timeout bei Kommando Handverfahren.....	63
4.8.6.5 Antriebsadresse.....	63
4.8.6.6 Schritt-/Lastwinkelüberwachung.....	64
4.8.6.7 Stillstandsüberwachung.....	68
4.8.6.8 Handshakemodus RS232/RS485 Schnittstelle....	68
4.8.6.9 E ² Prom Parameter.....	69
4.8.6.10 Sprachauswahl.....	69
4.8.6.11 Softwareendschalter / Grenzposition.....	70
4.8.6.12 Arithmetik-Parameter.....	70
4.8.6.13 Serviceschalter extern.....	70
4.8.6.14 Programm-/Parameter-Masken und Passwort für SERS-Programmer.....	71
4.8.6.15 CANopen Parameter.....	75
4.8.6.16 Profibus Parameter.....	75

4.8 WSERS Parameter

4.8.1 Eingänge / Ausgänge

4.8.1.1 Eingänge

Eingänge

P1300

P1300 enthält den Status der digitalen Eingänge I1 bis I8

Gesetzter Eingang : I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Parameterwert: : 1 2 4 8 16 32 64 128

Binäre Codierung - z.B. wenn P1300 = 11 ist, dann sind die Eingänge I1, I2 und I4 gesetzt

Für IF-Abfragen gilt auch die alternative Syntax I1 - I8 bzw. IN0 bis IN255

Siehe Seite 30 - Kapitel 4.6.1 IF-Abfragen

Eingänge I/O-Erweiterung

P1301

P1301 enthält den Status der digitalen Eingänge I9 bis I16

→ gültige Werte nur bei Option "IO" – SERS mit I/O-Erweiterung

DigIn-Freigabe

P1021

Mit P1021 wird definiert, welche Handfahr-Funktionen an den digitalen Eingänge bei ausgeschaltetem Serviceschalter (siehe Seite 14 - Kapitel 3.1.3) aktiviert sind.
Zuordnung Parameterwert - Eingänge - Antriebs-/Verfahrenfunktion :

Wert (dez)	Eingang	Funktion
1	I1	Links – Langsam
2	I2	Rechts – Langsam
4	I3	Links – Schnell
8	I4	Rechts – Schnell
16	I5	Referenzfahren
32	I6	Motor ON/OFF , zusätzlich P11=0 und P12=0 bei Motor → ON
84	I7	Stop
128	I8	Start Programm

z.B.: #P1021=3 → Handverfahren langsam rechts und links an den Eingängen I1 und I2 ist immer aktiviert. (P1021=255 → alle Funktionen aktiviert)

Endschalter und Digin

P1056

Der Parameter P1056 wird nur intern verwendet.

DigIn-Label-Freigabe

P1022

Mit P1022 wird definiert, welche Eingänge für den Parallel-Betrieb als Adress-Eingänge freigegeben werden.

z.B.: #P1022=15 → I1 bis I4 werden als Adress-Eingänge im Parallelbetrieb verwendet.

Achtung : Ein gleichzeitig gesetzter Eingang in P1021 ist für den Parallelbetrieb gesperrt ! (Achtung P1021 muss den Wert 128 enthalten)

Freigabe Programmsprung

P1098

Freigabe Programmsprung bei Aktivierung eines digitalen Einganges

→ siehe Kapitel 4.5.2 "Ereignisgesteuerter Betrieb"

Start-Freigabe**P1023**

0 : Programmstart erfolgt nach einer Flanke am Starteingang I8

1 : Programmstart erfolgt, wenn der Starteingang I8 gesetzt ist (statisch)

Analog-Eingang**P1046**Alternative Syntax : **ADC**

Standardmäßig 10-Bit Auflösung.

Der Analog-Eingang wird bei jeder Zuweisung oder Verwendung in einer Formel neu abgefragt. Z.B: X=ADC oder X=V*ADC bewirken ein Lesen des Analog-Eingangs.

ADC-Hysterese**P1135**

Mit P1135 kann eine Hysterese für P1046 (ADC) definiert werden.

Standardmäßig ist P1135=7 eingestellt. Dadurch wird die Auflösung für P1046

um 3 Bit auf insgesamt 7 Bit reduziert. Ein Signalrauschen wird entsprechend vermindert.

Wertebereich : 0 – 255 Beispiele:

0 : keine Hysterese und 10 Bit Auflösung für P1046

7 : Hysterese mit 3 Bit ($7 = 2^3 - 1$) und damit 7 Bit Auflösung ($= 10 - 3$) für P1046255 : Hysterese mit 8 Bit ($255 = 2^8 - 1$) und damit 2 Bit Auflösung ($= 10 - 8$) für P1046x : Hysterese mit n Bit ($x = 2^n - 1$) und damit m Bit Auflösung ($= 10 - n$) für P1046**Referenz-Schalter Digin Zuweisung****P1130**

0 : Referenzschaltereingang = Standard-Referenzschalter

1 bis 8 : digitaler Eingang I1 bis I8 = Referenzschaltereingang

Invertieren End-/Stopschalter**P1038**

0 : Standardeinstellung

Endschalter und Stopschalter müssen angeschlossen sein

24VDC an den Eingängen bedeutet "Schalter nicht angefahren" störungsfreier Betrieb)

1 : Testmodus – darf nicht eingestellt werden !

2 : Eingänge End- und Stopschalter invertiert

Eingänge offen (24VDC liegt nicht an) bedeutet "Schalter nicht angefahren"

P1038=2 kann verwendet werden wenn End- und STOP-Schalter in der Anlage nicht existieren. Das Verdrahten dieser Eingänge an der WSERS kann dann entfallen.

4.8.1.2 Ausgänge**Ausgänge****P1201 (O1)**

P1201 - Ausgang 1 - alternative Syntax O1

bis

P1202 - Ausgang 2 - alternative Syntax O2

P1204 (O4)

P1203 - Ausgang 3 - alternative Syntax O3

P1204 - Ausgang 4 - alternative Syntax O4

Mit #P1201=1 oder #O1=1 wird der Ausgang O1 gesetzt

Mit #P1201=0 oder #O1=0 wird der Ausgang O1 gelöscht

Ausgänge I/O-Erweiterung**P1205 (O5)**

Nur bei SERS mit Option "IO" - I/O-Erweiterung:

bis

P1205 - Ausgang 5 (O5) bis P1216 - Ausgang 16 (O16)

P1216 (O16)

Ausgang Bremse**P1036**

Das Bereitschaftssignal (verwendbar als Signal zur Ansteuerung einer Bremse, im Fall eines Fehlers der Leistungsansteuerung, Motorfehlers oder bei Spannungsabschaltung, z.B. zum blockieren einer Z-Achse) kann einen digitalen Ausgang ansteuern. Dazu muß P1036 wie folgt konfiguriert werden.

- 1..4 : schaltet den Ausgang O1..O4 ein im Fehlerfall
- 1..-4 : schaltet den Ausgang O1..O4 aus im Fehlerfall
- 0 : die Funktion ist deaktiviert

Vergleichsposition 1**P1024**

Wird die absolute Position, die im Parameter P1024 definiert ist, vom Motor erreicht, dann wird der Ausgang oder Merker, der in P1025 definiert ist, gesetzt oder gelöscht - siehe P1025

Vergleichsausgang 2**P1025**

Wenn Ist-Position (P51) = P1024 und P1025=

- 0 → keine Aktion
- 1 bis 4 → entsprechender Ausgang wird gesetzt (z.B.: P1025=3 → O3 wird gesetzt)
- 1 bis -4 → entsprechender Ausgang wird gelöscht
- 5 bis 7 → Merker 1 bis 3 wird gesetzt (5 = Merker 1 , 6 = Merker 2 , 7 = Merker 3)
- 5 bis -7 → Merker 1 bis 3 wird gelöscht (z.B.: P1025=-6 → Merker 2 wird gelöscht)

Vergleichsposition 2**P1026**

Wie P1024

Vergleichsausgang 2**P1027**

Wie P1025

Ausgang Motor IN-Position (P336)**P1125**

P1125 kann wie folgt konfiguriert werden:

- 1..4 : Ausgang O1..O4 =1 wenn P336=1 (SERS IN-Position) bzw. O1..O4 =0 wenn P336=0
 - 1..-4 : O1..O4 =0 wenn P336=1 (SERS IN-Position) bzw. O1..O4 =1 wenn P336=0
 - 0 : Funktion deaktiviert
- z.B: P1125=2 → Wenn der Motor läuft (P336=0), dann ist O2=0, im Stillstand → O2=1

Ausgang Programm läuft (P0)**P1126**

P1126 kann wie folgt konfiguriert werden.

- 1..4 : Ausgang O1..O4 =1 wenn P0=RUN (Programm läuft) bzw. O1..O4=0 wenn P0=0
 - 1..-4 : O1..O4 =0 wenn P0=RUN (Programm läuft) bzw. O1..O4=1 wenn P0=0
 - 0 : die Funktion ist deaktiviert
- z.B: P1126=1 → Wenn ein Programm läuft (P0=RUN), dann ist O1=1, sonst → O1=0

Ausgang WSERS-Fehler (P11)**P1131**

- 0 : die Funktion ist deaktiviert
- 1..4 : Ausgang O1..O4 =1 wenn P11<>0 ist (Fehler aktiv) bzw. O1..O4=0 wenn P11=0
- 1..-4 : O1..O4 =0 wenn P11<>0 ist (Fehler aktiv) bzw. O1..O4=1 wenn P11=0

Ausgang WSERS-Warnung (P12)**P1132**

- 0 : die Funktion ist deaktiviert
- 1..4 : Ausgang O1..O4 =1 wenn P12<>0 ist (Warnung aktiv) bzw. O1..O4=0 wenn P12=0
- 1..-4 : O1..O4 =0 wenn P12<>0 ist (Warnung aktiv) bzw. O1..O4=1 wenn P12=0

4.8.2 System Parameter

4.8.2.1 Modus Programmieren/Betrieb

E²PROM Modus

P0

- 0 : Das E²Prom - Programm läuft nicht und wartet auf eine Aktion
Falls der Programmiermodus aktiv ist, wird er mit P0=0 beendet
(alternative Syntax : **quit**)
- 1 : die Zuweisung P0=1 startet das E²Prom-Programm
Während das E²Prom-Programm läuft ist P0=1
(alternative Syntax : **run**)
- 2 : P0=2 startet den Programmiermodus - das alte E²Prom-Programm wird gelöscht
Alle folgende Anweisungen werden in das E²Prom geschrieben
Nach jedem Carrige Return wird als Quittung 'pgm' ausgegeben
(alternative Syntax : **new**)
- Mit der Anweisung **pgm** wird ebenfalls der Programmiermodus gestartet, aber das aktuelle E²Prom-Programm wird nicht gelöscht, sondern kann editiert werden

4.8.2.2 Antrieb Ein-/Ausschalten - Antrieb ON/OFF

Master-Steuerwort

P134

- OFF** : Motorstrom Abschalten
ON : Motorstrom Einschalten

4.8.2.3 Motor-Drehrichtungszuordnung

Drehrichtungsumkehr

P1134

- Mit diesem Parameter kann die Zuordnung der Verfahrbefehle (z.B. „RS“ oder „LS“) bzw. der Position zur Motordrehrichtung eingestellt werden. Eine Änderung des Parameters P1134 hat die selbe Wirkung, wie ein Vertauschen der Anschlussleitungen innerhalb einer Motorphase (der Motor dreht dann physikalisch in die andere Richtung).
- 0** : Standarddrehrichtung
1 : Motordrehrichtung invertiert

4.8.2.4 Phasenstrom-Chopperfrequenz bei 12A Version

Erhöhte Chopperfrequenz

P1136

- Bei allen SERS-Versionen bis 6A ist die Chopperfrequenz ca. 18KHz.
Bei SERS Versionen mit 12A kann ist die Chopperfrequenz standardmäßig 12KHz.
Standardeinstellung ist P1136=0.
Mit P1136=1 kann bei 12A Versionen die Chopperfrequenz auf 18KHz erhöht werden.
Es wird empfohlen P1136 nicht zu verändern und bei 12A Versionen die Chopperfrequenz bei 12KHz eingestellt zu lassen. Eine höhere Chopperfrequenz führt zur höheren Verlusten und damit zu größerer Erwärmung der SERS-Steuerung.
Bei Versionen bis 6A kann P1136 nicht verändert werden.

4.8.2.5 Firmware-Version

Firmware-Version

P1133

- Kann auch durch das Kommando "VER" abgerufen werden, nur Lese-Parameter

4.8.3 Status Meldungen

4.8.3.1 Antrieb Fehler und Warnungen

Antriebsfehler

P11

Wenn Fehler in der SERS aufgetreten sind, dann enthält dieser Parameter entsprechende Fehlerwerte (jeder Fehler setzt ein bestimmtes Bit in P11). Ein Antriebsfehler führt dazu, daß der Antrieb mit der in Parameter P1030 definierten Beschleunigung abgebremst wird, danach der Motorstrom abgeschaltet wird und danach das Bereitschaftssignal weggenommen wird (siehe Seite 9 – Relais wird geöffnet). Eine Ausnahme bildet der Kurzschluß-Fall, hier wird der Motorstrom sofort abgeschaltet.

Über Parameter P1036 kann im Fehlerfall auch ein Ausgang (O1-O4) angesteuert werden.

Löschen einer Antriebsfehler-Meldung: Nach einem Fehler kann der Motor erst wieder bestromt und verfahren werden, wenn der Fehler beseitigt ist und mit der Anweisung **P11=0** die Fehlermeldung in der SERS gelöscht worden ist.

Bei einem Fehler 'Kurzschluss Leistungsverstärkerkarte oder Motor' (P11=128) muß vor dem Befehl 'P11=0' der STOP-Eingang (siehe Kapitel 2.2) der WSERS geöffnet und wieder geschlossen werden.

Zuordnung Fehlernummern - Antriebsfehler:

- 2 : Fehler Übertemperatur - die Kühlkörpertemperatur beträgt über 85 °C (+/- 10°C)
- 32 : Fehler Schritzüberwachung – siehe P1029 (nur bei Option Schritzüberwachung)
- 128 : Kurzschluss Leistungsverstärkerkarte oder Motor
- 512 : Fehler Unterspannung - die Versorgungsspannung ist zu niedrig (siehe Seite 10)
- 2048 : Fehler Regelabweichung – Stillstandsüberwachung (siehe auch P1044)
- 8192 : Fehler Lagegrenzwert - ein Endschalter ist angefahren (Endschalttereingang ist offen)

Ein Wert von z.B. 514 bedeutet, dass die Fehler Übertemperatur (2) und Unterspannung (512) aufgetreten sind.

Warnungen

P12

Alle Warnungen werden in P12 eingetragen. Nach dem Verschwinden der Ursache für die Warnung, enthält P12 immer noch die Warnung → Rücksetzen durch Schreiben von **P12=0** (Ausnahme Werte 2 und 4 – diese Warnungen werden automatisch zurückgesetzt, wenn die Ursache für die Warnung verschwindet)

Zuordnung Parameterwerte - Antriebswarnungen:

- 1 : Warnung Grenzwert (P51< P1040 oder P51>P1041) - Software-Endschalter angefahren.
- 2 : Warnung Übertemperatur - die Kühlkörpertemperatur beträgt über 75 °C (+/- 10°C)
- 4 : Warnung Unterspannung - die Versorgungsspannung ist zu niedrig (siehe Seite 10)
- 8 : Interner Lagegrenzwert - der intern berechnete Positionswert kann nicht auf den skalierten Wert abgebildet werden.
- 16 : Eine Fehlermeldung wurde generiert - z.B. "Parameterwert zu groß" (beim Versuch einem Parameter einen ungültigen Wert zuzuweisen), oder "Sprungziel existiert nicht", bei GOTO/GOSUB zu einem nicht existierenden Label im E²Prom-Programm
- 32 : Schritzüberwachungsfehler – siehe P1029 (nur bei Option Encoder)
- 64 : Lagegrenzwert Vorgabe - der vorgegebene Positionswert ist zu groß.
- 128 : Programmfehler – das Ablaufprogramm wurde beendet wegen eines Programmfehlers
- 1024 : RS232 Pufferüberlauf (zu viele Zeichen an RS232 erhalten innerhalb kurzer Zeit)

Letzte Fehlermeldungsnummer (errno)**P1137**

Die letzte Fehlermeldung (auch durch P12 =16 angezeigt) wird hier als Fehlernummer (errno) abgespeichert (Zuordnung "errno" zu Fehlermeldung)

Liste der Fehlernummern (errno)

- 1 : zu groß
- 2 : zu klein
- 3 : ungültig
- 4 : ungültiger Ausgang
- 5 : EEPROM Speicher voll
- 6 : EEPROM acknowledge timeout
- 7 : EEPROM no acknowledge
- 8 : EEPROM no page begin
- 9 : run Dezimalkonstante zu klein
- 10 : Dezimalkonstante zu groß
- 11 : unbekanntes if Ereignis
- 12 : Zugriff verweigert
- 13 : Parameter nicht vorhanden
- 14 : adc erwartet
- 15 : Textende erwartet
- 16 : Texteingabe nur im pgm Modus
- 17 : Text zu lang
- 18 : [Dezimalkonstante pgm psave] erwartet
- 19 : * nur bei P1 oder z erlaubt
- 20 : Datum oder z erwartet
- 21 : Anweisung erwartet
- 22 : Programmiermodus nicht aktiv
- 23 : if erwartet
- 24 : if Ereignis erwartet
- 25 : goto oder gosub oder GT oder GS erwartet
- 26 : goto oder gosub erwartet
- 27 : goto erwartet
- 28 : goto Dezimalkonstante erwartet
- 29 : gosub erwartet
- 30 : gosub Dezimalkonstante erwartet
- 31 : [return RT run rs rf] erwartet
- 32 : return erwartet
- 33 : [Dezimalkonstante list ls lf] erwartet
- 34 : = oder ? erwartet
- 35 : [Dezimalkonstante on off] erwartet
- 36 : Dezimalkonstante oder n erwartet
- 37 : Dezimalkonstante erwartet
- 38 : run erwartet
- 39 : [new, neg, not] erwartet
- 40 : new oder neg erwartet
- 41 : list erwartet
- 42 : quit erwartet
- 43 : off erwartet
- 44 : Programm läuft noch

- 45 : pgm erwartet
- 46 : Programmiermodus nicht aktiv
- 47 : del erwartet
- 48 : Datum erwartet
- 49 : Change: nur Konstante erlaubt
- 50 : Dezimalkonstante oder pos erwartet
- 51 : pos erwartet
- 52 : psave erwartet
- 53 : [tr tron troff] erwartet
- 54 : Programm läuft nicht
- 55 : troff erwartet
- 56 : ver erwartet
- 57 : 1, 2, 3 oder 4 erwartet
- 58 : pos oder possave erwartet
- 59 : lp erwartet
- 60 : possave erwartet
- 61 : Datum oder Parameter erwartet
- 62 : Komma nicht erlaubt
- 63 : not erwartet
- 64 : unbekannter Zustand
- 65 : Programmstart nicht möglich wenn Serviceschalter an ist
- 66 : Programmstart nicht möglich, Zustandsklasse-1 Fehler
- 67 : Stop Schalter ist aktiv
- 68 : Stop Schalter ist offen
- 69 : kein gültiges Programm vorhanden
- 70 : Antrieb muss stehen
- 71 : Sprungziel unbekannt
- 72 : Sprungziel ungültig
- 73 : Stack Überlauf
- 74 : unbekannter Opcode, return vergessen ?
- 75 : unbekannter fxxx Opcode
- 76 : ungültiger Opcode für Zieladresse
- 77 : unbekannter f7xx Opcode
- 78 : Endschalter offen
- 79 : Antrieb ist nicht freigegeben
- 80 : unbekannter Positioniermodus
- 81 : Antrieb muss konstant fahren oder stehen
- 82 : ungültiger EEPROM Modus Wert
- 83 : label bereits definiert: L
- 84 : Die Wegdifferenz ist zu groß
- 85 : Die neue Position ist zu groß
- 86 : Die neue Position ist zu klein
- 87 : neuer Restweg zu kurz
- 88 : Vergleich Position 1 ist zu groß
- 89 : Vergleich Position 1 ist zu klein
- 90 : Vergleich Position 2 ist zu groß
- 91 : Vergleich Position 2 ist zu klein
- 92 : Der neue Modulowert ist zu groß
- 93 : nicht schreibbar, während der Antrieb positioniert
- 94 : Die Lötbrücke ist fuer diesen Bereich falsch eingestellt.

- 95 : Die negative Grenzposition ist größer als die positive
- 96 : Exponent zu groß
- 97 : Exponent zu klein
- 98 : Das Rechenergebnis ist zu groß
- 99 : Das Rechenergebnis ist zu klein
- 100 : Das Rechenergebnis ist zu groß zum anzeigen
- 101 : Das Rechenergebnis ist zu klein zum anzeigen
- 102 : Division durch 0
- 103 : Bus Stopbit ist aktiv
- 104 : Subindex nicht vorhanden
- 105 : Wert kann nicht geschrieben werden
- 106 : Wert kann nicht gelesen werden
- 107 : Polynom mit Getriebespiel nicht erlaubt
- 108 : Keine neuen Polynomdaten verfügbar
- 109 : Wait erwartet
- 110 : ≤ 0 erwartet
- 111 : $= 0$ erwartet
- 112 : 0 erwartet
- 113 : 0 oder 1 erwartet
- 114 : $>$ erwartet
- 115 : 1 erwartet
- 116 : $=$ erwartet
- 117 : 3 erwartet
- 118 : Polynom Ende zu kurz zum Anhalten (fehlerhafte Definition Polynom Abschnitt)
- 119 : A zu klein
- 120 : A zu groß
- 121 : V zu klein
- 122 : V zu groß
- 123 : Polynomdaten Nachladen nicht möglich
- 124 : RS232 Pufferüberlauf
- 125 : Schrittwinkelfehler

4.8.3.2 Antrieb Status Meldungen

Positionsstatus - In_Position

P336 (POS)

Alternative Syntax : POS

Während der Antrieb fährt → P336 = 0 sonst → P336 = 1

Selbstständige Meldung In_Position

P1121

0 : deaktiviert

1 : am Ende einer Positionierung wird "@nPOS=1" ausgegeben, wobei n die Antriebsnummer ist (z.B. bei SERS mit Adresse 2 → Meldung "@2POS=1")

Selbstständige Meldung Fertig_Programm

P1129

0 : deaktiviert

1 : nach Beendigung eines Ablaufprogramms "@nP0=0" ausgegeben, wobei n die Antriebsnummer ist (z.B. bei SERS mit Adresse 2 → Meldung "@2P=0")

Status Lageistwerte

P403

Wenn die Lageistwerte gültig sind (nach dem Einschalten der SERS wurde mindestens einmal erfolgreich eine Referenzfahrt ausgeführt), dann → P403 = 0

Nach einem Power-On-Reset (noch keine erfolgreiche Referenzfahrt) → P403 = 3

Beschleunigungsphase

P1015

Antrieb ist beim Beschleunigen oder Abbremsen → P1015=1

Konstantphase

P1016

Antrieb fährt mit konstanter Geschwindigkeit → P1016=1

Treiberstatus und Endschalter

P1013

Wort (2 Byte) – kann nur gelesen werden

Enthält den Treiberstatus und den Endschalterstatus

Gesetztes (aktives) Bit:

0 (dezimaler Wert 1) : Endschalter rechts offen (Antriebsfehler) – Syntax bei IF : J3

1 (dezimaler Wert 2) : Endschalter links offen (Antriebsfehler) – Syntax bei IF : J2

2 (dezimaler Wert 4) : STOP-Schalter offen (Antrieb stoppt) – Syntax bei IF : J4

3 (dezimaler Wert 8) : Referenzschalter offen – Syntax bei IF : J1

7 (dezimaler Wert 128) : Service-Schalter offen (inaktiv) – Syntax bei IF : J5

Alle anderen Bits werden intern verwendet.

Um z.B. zu selektieren ob der Endschalter links angefahren wurde:

UND-Funktion von P1013 mit dem dezimalen Wert des zu prüfenden Bits

→ P1013 & 2 = "2", wenn das Bit aktiv ist, sonst ist das Ergebnis der UND-Funktion "0"

Alternativ direkt über "Jx" abfragen: IF J2=1 (siehe auch Seite 30 "IF-Abfragen")

Grenzposition überschritten

P1042 (LP)

Alternative Syntax: LP - siehe auch Beschreibung P1040/P1041 auf Seite 70

Falls P51 < P1040 oder P51 > P1041 dann ist P1042=1 sonst P1042=0

Nächsten Polynomabschnitt laden

P1123

Die SERS erwartet den nächsten Polynomabschnitt, wenn P1123=1 ist.

Wird für Polynomfahren im seriellen Modus benötigt → siehe Kapitel 4.6.7 (Polynomfahrt)

4.8.4 Betriebsparameter

4.8.4.1 Positioniermodus

Positioniermodus

P1014

- 0 : RELATIV - mit der Anweisung Start Positionieren ('E') wird der aktuell in W (P47) eingetragene Weg verfahren.
W wird zur aktuellen Gesamt-Ist-Position (P51) dazu addiert.
- 1 : RELATIV LÖSCHEN - mit der Anweisung Start Positionieren ('E') wird der aktuell in W (P47) eingetragene Wert verfahren und P51 wird vor dem Start auf 0 gesetzt.
Dieser Modus wird für das Endlos-Positionieren verwendet (**Beachten sie dazu P103**)
- 2 : ABSOLUT - mit der Anweisung Start Positionieren ('E') wird auf die aktuell in W (P47) eingetragene Position gefahren.
Nach dem Positionieren ist Gesamt-Ist-Position (P51) = W (P47) !
- 3 : POSITIONIERMODUS_RELATIV_MIT_UEBERLAUFZÄHLER
Der 16 Bit Zähler P100 (C1) wird als Überlaufzähler verwendet.
Die Position mit Überlauf ergibt sich zu: $X=C1 * P103 + P51$
Die max. relative Wegposition ist somit $\pm 5.8982 * 10^9$ Grad (rotatorisch)
bzw. $\pm 4.7186 * 10^9$ mm (translatorisch).
→ als Einzelpositionierweg kann aber jeweils nur der max. Wert von P103 positioniert werden (Über die Polynomfahrt können größere Wege positioniert werden).

4.8.4.2 Weg/Positionsdaten

Lage-Sollwert

P47 (W)

Alternative Syntax : W

Der effektiv gefahrene Weg hängt vom Positioniermodus (P1014), von der Wichtung der Lagedaten (P76) und von den Parametern P121 bis P123 ab.

Die Wertebereiche beziehen sich 1:1 Getriebefaktor und Vorschubkonstante = 1

Wertebereich : rotatorisch : -214748.3647 bis +214748.3647 (°)

Translatorisch : -167772.1599 bis +167772.1599 (mm)

Inkremental : -2147483639 bis +2147483639 (Inkmente/Schritte)

Das Starten einer Positionierung erfolgt mit dem Kommando 'E' - z.B. '#W=360 E'

Neue Relativposition (Lage-Sollwert relativ)

P1051 (WR)

Alternative Syntax : WR

Beschreibung wie W (P47) aber zusätzlich wird der Positioniermodus auf RELATIV gesetzt (P1014=0)

Neue Absolutposition (Lage-Sollwert absolut)

P1052 (WA)

Alternative Syntax : WA

Beschreibung wie W (P47) aber zusätzlich wird der Positioniermodus auf ABSOLUT gesetzt (P1014=2)

Lage-Sollwert Polynom

P1111 (WP)

Alternative Syntax : WP

Beschreibung wie "W", aber Wegabschnitts-Definition bei der Polynomfahrt (siehe Kapitel 4.6.7)

Lage-Sollwert relativ Polynom **P1112 (WRP)**Alternative Syntax : **WRP**Beschreibung wie "WR", aber Wegabschnitts-Definition bei der Polynomfahrt
(siehe Kapitel 4.6.7)**Lage-Sollwert absolut Polynom** **P1113 (WAP)**Alternative Syntax : **WAP**Beschreibung wie "WA", aber Wegabschnitts-Definition bei der Polynomfahrt
(siehe Kapitel 4.6.7)**Lage-Sollwert Polynom Ende** **P1114 (WPT)**Alternative Syntax : **WPT**Beschreibung wie "W", aber Definition letzter Wegabschnitt bei der Polynomfahrt
(siehe Kapitel 4.6.7)**Lage-Sollwert relativ Polynom Ende** **P1115 (WRPT)**Alternative Syntax : **WRPT**Beschreibung wie "WR", aber Definition letzter Wegabschnitt bei der Polynomfahrt
(siehe Kapitel 4.6.7)**Lage-Sollwert absolut Polynom Ende** **P1116 (WAPT)**Alternative Syntax : **WAPT**Beschreibung wie "WA", aber Definition letzter Wegabschnitt bei der Polynomfahrt
(siehe Kapitel 4.6.7)**Lage-Istwert** **P51**

Enthält die aktuelle Position des Antriebs.

P51 kann auch ein beliebiger Wert zugewiesen werden (z.B. P51=1000).

Nach dem Einschalten der SERS hat P51 den Wert '0', da P51 nicht automatisch im E²Prom der SERS abgespeichert wird.Mit dem Befehl **POSSAVE** kann der aktuelle Wert von P51 abgespeichert werden.

Beim nächsten Einschalten der SERS hat P51 dann diesen abgespeicherten Wert.

Modulwert für Lage-Sollwert **P103**

Wichtiger Parameter für einen "Endlos"-Betrieb beim Positioniermodus

RELATIV und RELATIV LÖSCHEN.

P103 muß größer als der größte zu verfahrenende relative Einzelweg sein.Außerdem muß **P103 ein restlos zu skalierender Wert** sein, d.h. P103 muß ohne bleibenden Restweg zu verfahren sein (bezogen auf die physikalische Auflösung des Antriebs von 12800 Inkrementen/Umdrehung).

Geeignete Werte sind z.B. 360 und Vielfache von 360 bei rotatorischer Wichtung und Getriebeübersetzungen von 1:1, oder 12800 und Vielfache davon bei translatorischer Wichtung und 1:1 Getriebeübersetzungen. Andere Getriebeübersetzungen und Vorschubkonstanten sind entsprechend zu berücksichtigen.

z.B.: Translatorische Wichtung, Getriebeübersetzung 2:1 und Vorschubkonstante = 5

→ 2 Motorumdrehungen entsprechen 5 mm

→ da 1 Motorumdrehung immer restlos zu verfahren ist und 2.5 mm = 1 Motorumdr.

→ geeignete Wert für P103 : Vielfache von 2.5mm z.B. 2500 mm (gewählter Wert muß mindestens so groß sein, wie der größte zu verfahrenende Einzelweg)

Phasenposition löschen / Motor Nachfahren**P1043**

0 : keine Aktion

1 : alternative Syntax: **POS0**

Motor fährt in die elektrische Phasen-Nullstellung.

Wenn die aktuelle Position mit dem Kommando **POSSAVE** gespeichert wurde und die tatsächliche physikalische Position des Antriebs verändert wurde, z.B. nachdem er ausgeschaltet war (stromlos und damit ohne Drehmoment), dann kann die Phasen-Nullstellung nur mit dem Befehl POS0 bzw. P1043=1 wieder hergestellt werden.

Bei der Phasen-Nullstellung ist Phase 1 des Schrittmotors zu 100% positiv bestromt und die Phase 2 praktisch mit 0% bestromt. Wenn der POSSAVE-Befehl nie verwendet wird, dann ist der Motor beim Einschalten der SERS automatisch in einer Phasen-Nullstellung und bei P51=0°. Mit POS0 fährt der Antrieb von der momentanen gespeicherten Phasenstellung (z.B. nach einem POSSAVE-Befehl und P51=361,8°) zuerst auf die nächste Phasen-Nullstellung zurück - bei 360° - und danach wird P51=0° gesetzt.

Setzt auch den Polynommodus (gestartet durch ein WP Kommando) zurück.

2 : alternative Syntax: **POSR**

Motor fährt mit Referenzfahrgeschwindigkeit P41 in die Sollposition P47 – Kommando ist nur anwendbar, wenn ein Fehler P11=32 oder eine Warnung P12=32 aktiv ist (Voraussetzung Motor mit Encoder, SERS mit Option E50, P1029 <> 0 und P1053=8).

Nach einem Motorabriss (z.B. durch mechanische Überlast) wird die tatsächliche Motorposition über die Encodersignale erfasst, und die Differenz zwischen Soll- und Istposition mit dem Kommando **POSR** nachgefahren.

Setzt auch den Polynommodus (gestartet durch ein WP Kommando) zurück.

3 : mit dem Kommando P1043=3 wird der POSR Befehl auch ohne einen vorhandenen Fehler P11=32 oder P12=32 ausgeführt.

POSR Versuche**P1138**

0 : Funktion nicht aktiv (Voreinstellung)

n : bei einem Schrittwinkelfehler (siehe Beschreibung bei P1043=2 - POSR) versucht die SERS max. "n-mal" das Kommando POSR um den Fehler zu korrigieren.

Falls der Versuch POSR misslingt und wieder ein Schrittwinkelfehler auftritt, dann wird die Korrektur insgesamt bis zu "n-mal" versucht. Das "POS-Signal" (siehe P336) bleibt aktiv (POS=0) solange die Schrittwinkelfehler-Korrekturversuche andauern.

Wertebereich für P1138: 0 bis 65536

POSR Wartezeit**P1139**

Wartezeit zwischen Schrittwinkelfehler und automatischer Korrektur falls P1138 <> 0

Der Wert 1.0 entspricht 0,1s (100ms), der Wert 10.0 entspricht 1s, usw.

Wertebereich für P1139 : 0 bis 327.6 (max. 32,76 Sekunden)

Einstellbar in 0.1 Schritten (entspricht 10ms Schritten), Voreinstellung : P1139 = 1.0

POSR Modus**P1140**

Bit 0 (dezimal 1) : Bit 0 = 1: wenn P1138 <> 0 ist und der Antrieb im Stillstand aus seiner Lage gebracht wird erfolgt eine automatische Korrektur

Bit 0 = 0: (Voreinstellung) im Motorstillstand erfolgt keine automatische Korrektur mit POSR)

Bit 1 (dezimal 2) : Bit 1 = 1: nach jedem erfolgreichem POSR stehen wieder P1138 Korrekturversuche zur Verfügung

Bit 1 = 0 : es gibt insgesamt (nach Power-ON) nur P1138 Versuche

Nullphase verlassen**P1001**

P1001=0 : normaler Betrieb

P1001=1 : Phasenstellungen, bei der eine Phase sehr niedrig bestromt ist, werden verlassen. Bei Erreichen von Positionen, die ein Vielfaches von $1,8^\circ$ und den Bereich bis $0,1^\circ$ danach und davor ergeben (z.B. 0° , $1,74^\circ$, $1,8^\circ$, $1,85^\circ$, $3,57^\circ$, $3,6^\circ$, $3,69^\circ$ usw.) fährt der Antrieb weiter bzw. zurück, bis er $0,1^\circ$ von einer Position die ein Vielfaches von $1,8^\circ$ ergibt, entfernt ist. (z.B. Sollposition $3,6^\circ \rightarrow$ Motor fährt auf $3,7^\circ$ oder Sollposition $5,35^\circ \rightarrow$ Motor fährt auf $5,3^\circ$). Dadurch wird ein evtl. auftretendes Pfeifen (Chopper) des Motors im Motorstillstand vermieden.

P1001=2 : 0.2 Grad aus der Nullphase fahren

P1001=3 : 0.3 Grad aus der Nullphase fahren

Nachlaufweg**P1039**

Nachlaufweg: wird aktiviert wenn er ungleich 0 ist.

Gewichteter Wert (entsprechend P76)

Relativer Weg in gleicher Richtung mit gleicher Geschwindigkeit und Handfahrbeschleunigung, der den Weg nach einem Stop-Ereignis beim einer " : " - Anweisung definiert.

z.B.: RS:II=1 (siehe Kapitel 4.6.9).

Ein eingestelltes Getriebespiel (P1037<>0) wird bei aktivem Nachlaufweg nicht ausgeführt.

Während des Abfahrens des Nachlaufweges wird P108 (Feedrate Override) ignoriert.

Position Speichern bei Unterspannung**P1058**

P1058=0 : Keine Aktion

P1058=1 : Bei Unterschreiten eines Mindestwerts - U_B (siehe Seite 10) - derVersorgungsspannung - (\rightarrow Fehler Unterspannung in P11) wird der Befehl**POSSAVE** (siehe P51) ausgeführt. Voraussetzung dafür ist ein langsamerAbfall der Versorgungsspannung (ausreichend große Stützkondensatoren im Netzteil der Versorgungsspannung - mind. 10ms zwischen U_B und U_L (siehe Seite 10))**4.8.4.3 Geschwindigkeitsdaten**

Alle Geschwindigkeitswerte sind richtungsabhängig (siehe P44)

Geschwindigkeit - Positionieren**P91 (V)**

Alternative Syntax : V

Maximal einstellbarer Wert bei rotatorischer Wichtung (U/min) : 10000

Geschwindigkeit Handfahren langsam**P1019****Geschwindigkeit Handfahren schnell****P1020****Geschwindigkeit Referenzfahren****P41**

Geschwindigkeit nach Start Referenzfahren, wenn Referenzschalttereingang nicht gesetzt ist.

Geschwindigkeit Referenzfahren langsam**P1003**

Geschwindigkeit beim Referenzfahren, nach dem der Referenzschalttereingang gesetzt ist.

Außerdem Geschwindigkeit bei der Getriebespiel-Ausgleich-Funktion (siehe P1037)

Feedrate override**P108**

Mögliche Werte : 0 - 100 (Einheit ist %)

Die Geschwindigkeit Referenzfahren P41 und die Handfahrgeschwindigkeiten P1019 und P1020 werden mit diesem Wert multipliziert.

4.8.4.4 Beschleunigungsdaten

Alle Beschleunigungswerte sind wichtungsabhängig

Beschleunigung - Positionieren

P138 (A)

Alternative Syntax : A

Maximal einstellbarer Wert bei rotatorischer Wichtung : 100000 rad/s²

Beschleunigung - Handfahren

P1018

Beschleunigung - Referenzfahren

P42

Beschleunigung bei Antriebsfehler

P1030

Mit dem hier definierten Wert wird der Antrieb bei einem Antriebsfehler (siehe P11) abgebremst. Der Wert sollte so groß wie möglich sein, aber nur so groß, daß der Schrittmotor unter schlechtesten Bedingungen nicht außer Tritt fällt (abreißt).


Rampenform der Beschleunigung

P1032


0 : exponentiell

1 : sinuid

(siehe Zeichnungen unten)

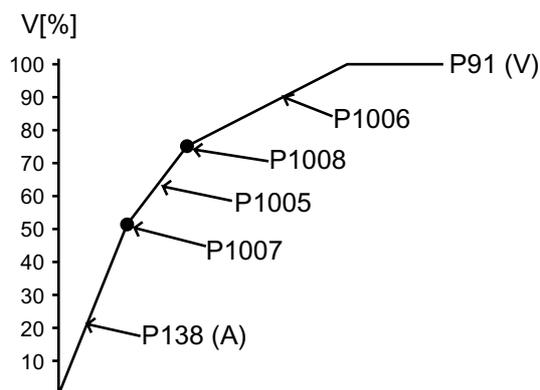

Exponentielle Beschleunigung

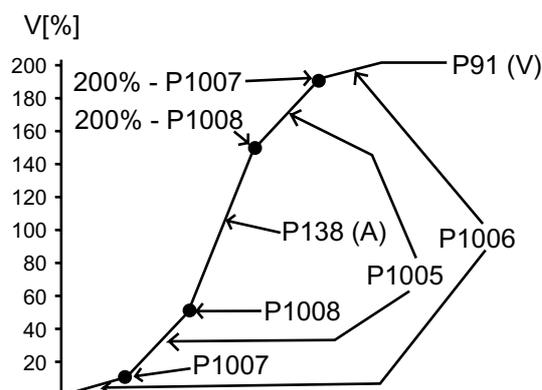

Sinuide Beschleunigung

Beschleunigung Abschnitt 1

P1005

Angabe in % von P138 (A) , Wertebereich : 0 bis 100

Geschwindigkeit Abschnitt 1

P1007

Angabe in % von P91 (V) , Wertebereich : 0 bis 100

Beschleunigung Abschnitt 2

P1006

Angabe in % von P138 (A) , Wertebereich : 0 bis 100

Geschwindigkeit Abschnitt 2

P1008

Angabe in % von P91 (V) , Wertebereich : 0 bis 100

Abrampen/Abbremsen Polynomende

P1096 (B)


Alternative Syntax : B

Maximal einstellbarer Wert bei rotatorischer Wichtung : 100000 rad/s²

4.8.4.5 Referenzfahr Parameter

Start Referenzfahren (Nullpunktfahren)

Nach Erhalt der Anweisung **H** oder bei einem aktiven Signal am digitalen Eingang I5 (abhängig vom Parameter P1021 und dem Service Schalter) fährt der Antrieb zum Referenzschalter. Der Antrieb beschleunigt mit der "Referenzfahr-Beschleunigung" (P42) auf die "Geschwindigkeit Referenzfahren" (P41). Nach einer positiven Flanke am Referenzschaltereingang bremst der Antrieb bis zum Stillstand ab. Dann fährt der Antrieb mit der "Geschwindigkeit Referenzfahren langsam" (P1003) in die entgegengesetzte Richtung, bis zum Erreichen einer negativen Flanke am Referenzschaltereingang. Falls der Antrieb beim Starten Referenzfahren auf dem Referenzschalter steht, dann läuft der Antrieb mit der "Geschwindigkeit Referenzfahren langsam" bis zum Erreichen einer negativen Flanke am Referenzschaltereingang.

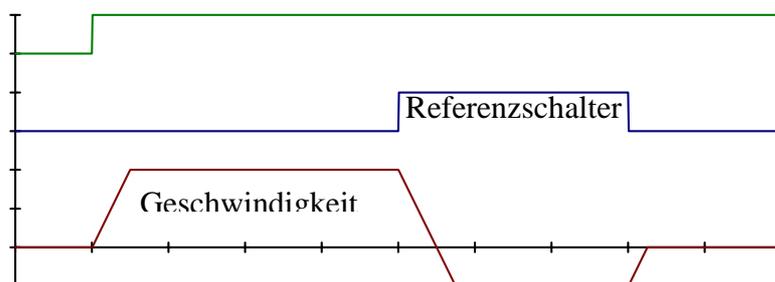

Referenzfahr Parameter

P147

Bit 0 (1 dezimal) : Referenzfahren - Drehrichtung :

- 0 = positive Drehrichtung
- 1 = negative Drehrichtung

Bit 1 (2 dezimal) : Referenzschalter Mode :

- 0 = Referenzfahren auf Referenzschalter
- 1 = Referenzfahren auf Endschalter
→ Endschalter wird während dem Referenzfahren als Referenzschalter verwendet

Bit 2 (4 dezimal) : Reset Position :

- 0 = Referenzfahren nur auf Schalter
- 1 = Referenzfahren auf Schalter und danach Fahren in die nächste elektrische Reset-Position (alle 7,2° am Motor - im Fall eines 1,8° Motors)

Bit 3 (8 dezimal) : Berücksichtigung Softwareendschalter :

- 0 = beim Referenzfahren werden P1040 und P1041 ignoriert
- 1 = beim Referenzfahren werden P1040 und P1041 berücksichtigt

Bit 4: Referenzeingang invertiert

- 0 = nicht invertiert (Standard), Eingang Schließer
- 1 = invertiert, Eingang Öffner (kein Signal = Antrieb steht auf Referenzschalter)

Bit 5: OPTION_REFERENZ_SCHALTERMITTE

- 0 = Funktion deaktiviert
- 1 = Referenzfahren auf die Schaltermitte (Antrieb fährt zuerst auf rechte und linke Kante des Ref.schalters, und vermisst so den Schalter, danach fährt er zur Mitte des Schalters)

Bit 6: Nullimpuls statt Referenzschalter verwenden

- 0 = Referenzfahren auf Referenzschalter (oder Endschalter – je nach Bit 1)
- 1 = Referenzfahren auf Nullimpuls

Bit 7: Nach dem Referenzfahren Motor auf den Nullimpuls und dann in Nullphase bewegen

- 0 = Standard-Referenzfahren (je nach Bit 1 bis Bit 6)
- 1 = Referenzfahren zuerst auf Referenzschalter, dann auf Nullimpuls und dann Fahrt in nächste Nullphase (wie bei Bit 2 = 1)

4.8.4.6 Wichtung (Skalierung) der Betriebsparameter

Folgende Wichtungen sind möglich :

Inkrementell - Einheit [Inkrement] - 12800 Inkremente = 1 Motorumdrehung

Translatorisch - Einheit [mm] - 1mm = 1 Motorumdrehung

Rotatorisch - Einheit [°] - 360° = 1 Motorumdrehung

Bei den Wichtungsarten Rotatorisch und Inkrementell kann ein Bezug zur Last oder zur Motorwelle gewählt werden. Beim Bezug zur Last werden die Parameter P121 und P122 (Getriebefaktoren) mit eingerechnet.

Bei der Wichtungsart Translatorisch werden die Parameter P121, P122 und P123 (Vorschubkonstante) immer mit eingerechnet.

Bei den meisten Wichtungen treten Nachkommastellen auf. Die Anzahl der Nachkommastellen ist unterschiedlich - Z.B. bei translatorischen Lagedaten → 4 Nachkommastellen.

Ein Wert 120mm wird als 120.0000 mm verwaltet. Bei der Eingabe im ASCII-Format (SERS mit RS232-Schnittstelle) muß nur der Wert '120' angegeben werden.

Bei der Option Profibus-Schnittstelle (SERS.. PB-DP und binärer Mode) oder CANopen (SERS ... CAN) muß hingegen die dezimale Zahl '1200000' geschrieben werden.

Wichtungsart für Lagedaten

P76

Bit	76543210	dezimal	Einheit	Wichtungsart	Bezug	Nachkommastellen
00000000	0	0	inkr	Inkrementell	Motor	0
01000000	64	64	inkr	Inkrementell	Last	0
00000010	2	2	°	Rotatorisch	Motor	4
01000010	66	66	°	Rotatorisch	Last	4
00000001	1	1	mm	Translatorisch	Last	4
00010001	17	17	in	Translatorisch	Last	6

Voreinstellung ist 2 (→ ° – Rotatorisch – Motor)

Wichtungsart Geschwindigkeitsdaten

P44

Bit	76543210	dezimal	Einheit	Wichtungsart	Bezug	Nachkommastellen
00000000	0	0	U/min	Inkrementell	Motor	4
01000000	64	64	U/min	Inkrementell	Last	4
00000010	2	2	U/min	Rotatorisch	Motor	4
01000010	66	66	U/min	Rotatorisch	Last	4
00000001	1	1	mm/min	Translatorisch	Last	3
00010001	17	17	in/min	Translatorisch	Last	5

Voreinstellung ist 2 (→ U/min – Rotatorisch – Motor)

Wichtungsart Beschleunigungsdaten

P160

Bit	76543210	dezimal	Einheit	Wichtungsart	Bezug	Nachkommastellen
00000000	0	0	rad/s ²	Inkrementell	Motor	3
01000000	64	64	rad/s ²	Inkrementell	Last	3
00000010	2	2	rad/s ²	Rotatorisch	Motor	3
01000010	66	66	rad/s ²	Rotatorisch	Last	3
00000001	1	1	mm/s ²	Translatorisch	Last	3
00010001	17	17	in/s ²	Translatorisch	Last	5

Voreinstellung ist 2 (→ rad/s² – Rotatorisch – Motor)

4.8.4.7 Mechanik - Getriebe, Vorschubkonstante

Vorschubkonstante

P123

Einheit ist abhängig von P44 (Wichtungsart Lagedaten)

Mit der Vorschubkonstante wird eine rotatorische Bewegung in eine translatorische Bewegung umgesetzt (z.B. Spindel)

Die Vorschubkonstante gibt das verfahrenre translatorische Wegmaß bei einer Umdrehung (der Spindel) an.

Voreingestellter Wert: 1

Bsp.: Spindel mit Steigung 5 (=5mm pro Umdrehung) → P123 = 5

Getriebe :

Lastgetriebe-Eingangsumdrehung

P121

Eingangsumdrehung an der ersten Stufe aller sich am

Antrieb befindlichen Getriebestufen

- Betrachtung an der Motorwelle

Voreingestellter Wert: 1

Lastgetriebe-Ausgangsumdrehung

P122

Ausgangsumdrehung an der letzten Stufe aller sich am

Antrieb befindlichen Getriebestufen

- Betrachtung an der Last

Voreingestellter Wert: 1

$$\text{Getriebeübersetzungsverhältnis} = \frac{\text{Lastgetriebe-Eingangsumdrehungen}}{\text{Lastgetriebe-Ausgangsumdrehungen}}$$

Bsp.: Getriebe 8:1 → P121=8 und P122=1

Backlash

P1037



Korrektur des Spiels von Getrieben, Spindeln oder Ketten. Durch Schreiben eines Wertes (der Wert hängt ab von der Wichtung der Positionsdaten P76 - z.B. 0,1° bei rotatorischer Wichtung) in den backlash Parameter P1037 wird die backlash-Funktion aktiviert. Der Wert '0' deaktiviert die Funktion.

Wenn der Antrieb beim Ausführen von Positioniervorgängen die Drehrichtung wechselt oder z.B. eine angetriebene Kette beim Stoppen des Antriebs mit hoher Beschleunigung prellt (durch einen Prellvorgang leicht nach vorne verschoben wird), wird der backlash korrigiert.

Die backlash Korrekturfunktion hängt ab von der Drehrichtung. Parameter P147

(Referenzfahr Parameter - Drehrichtung) definiert die 'backlash Drehrichtung'.

- Wenn in positive Drehrichtung positioniert wird (und P147=4 ist - Referenzfahren in negative Richtung), fährt der Motor zuerst den Weg 'W minus backlash' mit der Geschwindigkeit 'V' in die positive Drehrichtung und danach den Weg 'backlash' mit der Geschwindigkeit P1003 in die gleiche (positive) Drehrichtung.
- Wenn die Drehrichtung gewechselt wird (Positionierung in die negative Richtung), dann fährt der Antrieb zuerst den backlash Weg, der in P1037 gespeichert ist, mit der Geschwindigkeit P1003 in die Positionier-Drehrichtung (negative Drehrichtung). Dann verfährt er den Weg 'W' mit der Geschwindigkeit 'V' in die selbe (negative) Drehrichtung. Zum Schluß fährt der Antrieb den backlash Weg mit der Geschwindigkeit P1003 in die entgegengesetzte Drehrichtung (positive Drehrichtung) zurück.

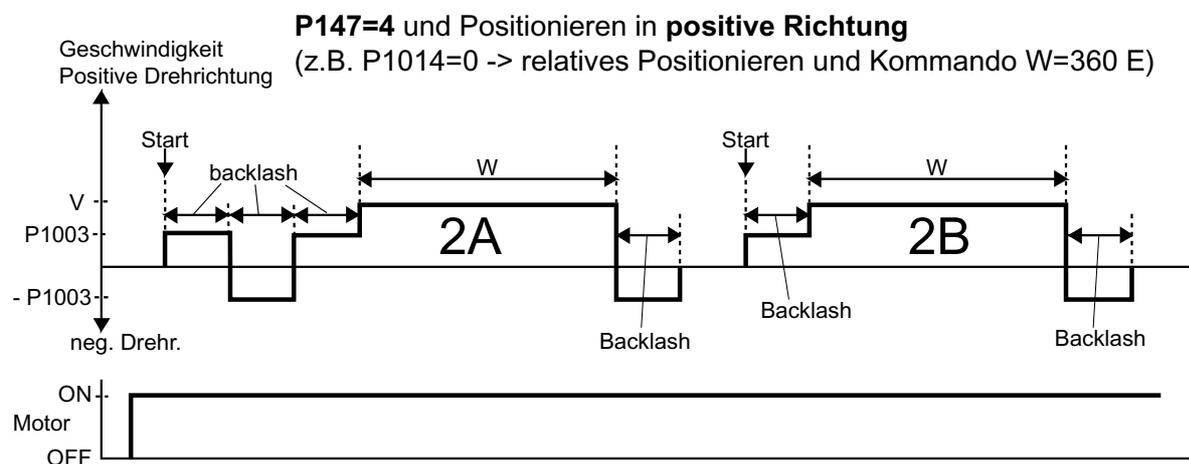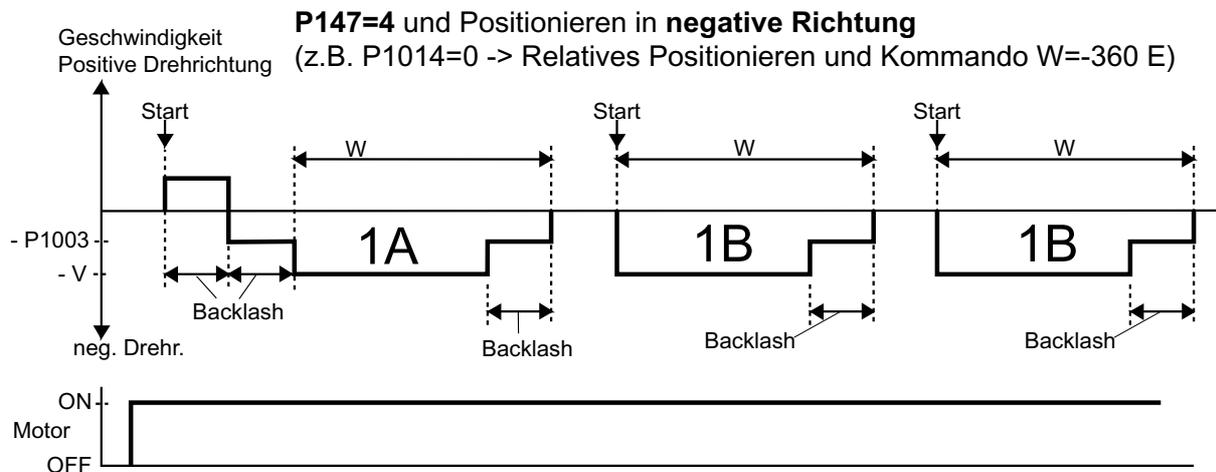SERS Backlash-Funktion**Timing Diagramm beim Positionieren (Kommando "E")**

P147=5 und Positionieren in positive Drehrichtung : Verfahrencharakteristik 1A und 1B

P147=5 und Positionieren in negative Drehrichtung : Verfahrencharakteristik 2A und 2B

Backlash Funktion bei Positionieren und vorangegangenem Handfahren:

Abhängig von der ausgeführten manuellen Fahrfunktion und des beim manuellen Fahren zurückgelegten Weges (in Relation zu dem Backlash Weg), wird die Fahrcharakteristik 1A oder 2A (abhängig von der Drehrichtung und P147) oder eine andere Fahrcharakteristik ausgeführt (z.B. Positionieren zu der Sollposition nur mit Backlash-Geschwindigkeit, wenn der mit Handfahren verfahrenene Weg kleiner als der Backlashweg ist).

4.8.5 Programmierparameter

4.8.5.1 Zeitverzögerung

Zeitverzögerung **P1100 (D)**

Alternative Syntax : **D**

Einheit: $\frac{1}{10}$ Sekunden = 100ms (D=1)

Kleinste programmierbare Verzögerung: 10ms (D=0.1)

Bsp.: **D=20** → 2 s Wartezeit oder **D=0.5** → 50 ms Wartezeit

Zeitverzögerung - Korrektur **P1141**

0 (default): Verzögerungszeit (P1100 – D) aus SERS Versionen V01 bis V03

wird verwendet, mit Faktor 1.2 (z.B. D=10 ergibt 1.2 Sekunden)

1: Verzögerungszeit mit Faktor 1.0 wird verwendet (z.B. D=10 ergibt 1.0 Sekunden)

4.8.5.2 Zähler

Zähler 1 - vorzeichenloser 16 bit Zähler (0 bis 65536) **P100 (C1)**

Alternative Syntax : **C1**

Wenn P1014=3 (relativ Positionieren mit Überlaufzähler), dann ist dieser Zähler vorzeichenbehaftet (-32768 bis 32768) und wird als Überlauf verwendet.

Zähler 2 - vorzeichenloser 16 bit Zähler (0 bis 65536) **P101 (C2)**

Alternative Syntax : **C2**

Zähler 3 - vorzeichenloser 32 bit Zähler (0 bis $4,295 \times 10^9$) **P102 (C3)**

Alternative Syntax : **C3**

Mit Zählern und IF-Abfragen können Wiederholschleifen programmiert werden.

Bsp.: **#C1=20**

#L1

Anweisungsblock

#IF C1>1 GT 1

Bei dem Beispiel wird der

Anweisungsblock 20 mal

ausgeführt.

4.8.5.3 Merker

Merker 1 **P1101 (M1)**

Alternative Syntax : **M1**

Merker 2 **P1102 (M2)**

Alternative Syntax : **M2**

Merker 3 **P1103 (M3)**

Alternative Syntax : **M3**

Die Merker können in einem Ablaufprogramm beliebig gesetzt und gelöscht werden.

Merker können als Ereignisse in IF-Abfragen verwendet werden.

Bsp.: **#M1=1**

#L1

Anweisungsblock

#IF M1=1 GT 1

Bei dem Beispiel wird der

Anweisungsblock solange ausgeführt

wie der Merker M1 gesetzt ist.

4.8.5.4 Listoption

Listoption

P1028

Für das Listen des E²Prom-Programms mit dem Befehl 'LIST' können verschiedene Optionen eingestellt werden. Im 8-Bit Wert P1028 sind folgende Bits zugeordnet:

- Bit 0 (dezimal 1) : Die Anweisungsnummer wird mit ausgegeben
- Bit 1 (dezimal 2) : Einheiten werden mit ausgegeben
- Bit 2 (dezimal 4) : Versetzte Ausgabe der Zeilen - Label werden in der 1. Spalte ausgegeben und Anweisungen werden in der 4. Spalte ausgegeben
- Bit 3 (dezimal 8) : Zeilenumbrüche im Programm werden so ausgegeben, wie sie vom Anwender programmiert wurden (sonst wird jede Anweisung in eine neue Zeile geschrieben)
- Bit 4 (dezimal 16): Beim Befehl 'LIST P' werden die Parametertexte mit ausgegeben

Bsp.: durch 'P1028=5' wird nach der Anweisung 'LIST' das im E²Prom gespeicherte Programm mit Anweisungsnummern ausgegeben und Label und Anweisungen sind dabei versetzt (5=1+4 , d.h. Bit 0 und Bit 2 sind gesetzt)

4.8.5.5 Spezielle Master-Modus Parameter

Warten bis fertig positioniert ist

P1110

Wenn der Master bei sich einen Positioniervorgang gestartet hat, wartet er (abhängig vom Parameter P1110) bis der Positioniervorgang abgeschlossen ist, bevor er im Programm die nächste Zeile ausführt.

- 0 : Kein Warten auf Abschluß des Positioniervorgangs - dadurch können während des Positioniervorgangs andere Achsen gesteuert werden
- 1 : Warten auf Abschluß des Positioniervorgangs

Bitte Beachten :

Nach dem Einschalten der SERS ist P1110 immer 1.
Der Parameter wird nicht im E²PROM abgespeichert.

Zieladresse

P1

(alternative Syntax : z)

Ziel Antriebsadresse - Slave-Adresse - nur vom Master-Antrieb verwendet

Ziel für Zuweisungen, Kommandos und 'IF'-Abfragen

(z.B. Z=3 -> die folgenden Kommandos werden an den Antrieb mit der Adresse 3 gesendet

IF Senden/Erhalten

P2

'IF' Senden/Erhalten wird vom Master-Antrieb initiiert. Der Master Antrieb sendet eine P2-Anweisung an den Slave Antrieb. Der Operand ist das angefragte Ereignis (Slave-Parameter). Der Slave sendet den Wert des Ereignisses (Parameterinhalt) an den Master zurück.

P2 wird intern verwendet. (z.B. 'P2=336' ist äquivalent zu 'IF 336' nachdem ein Slave-Antrieb adressiert wurde).

4.8.6 Sonstige Parameter

4.8.6.1 Phasenstromeinstellung


Kommutierungstabelle

P1009

Einstellung der Stromcharakteristik für die Bestromung des Schrittmotors.
Die auszuwählende Charakteristik hängt vom angeschlossenen Schrittmotor ab.
Je besser die Stromcharakteristik und die Motor-Charakteristik übereinstimmen,
desto weicher und ruhiger läuft der Schrittmotor im unteren Drehzahlbereich.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- 0 : Sinus-Charakteristik (reine Sinus – Bestromung)
- 1 : 87er – Charakteristik (abgestimmt auf die STÖGRA Schrittmotor-Serie SM 87)
- 2 : Charakteristik 3 (entspricht Sinus^2 – Bestromung)
- 3 : Charakteristik 4 (entspricht stark gedämpfter Sinus^2 – Bestromung)
- 4 : Halbschritt-Charakteristik
- 5 : Vollschritt-Charakteristik

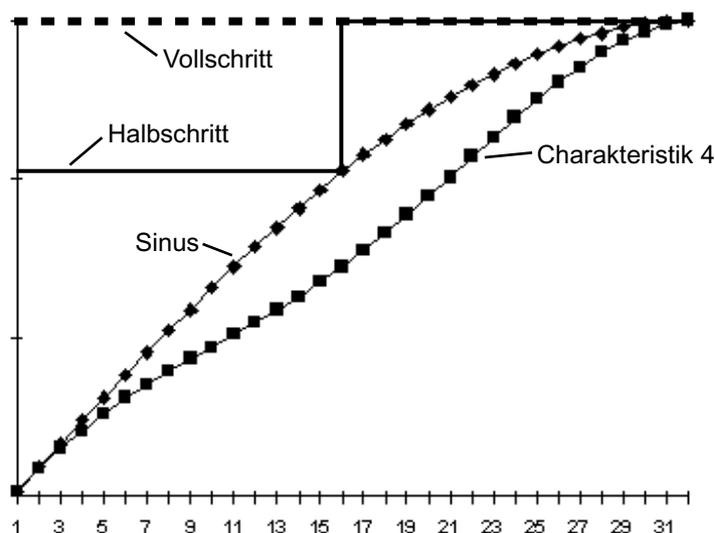

Die 87er – Charakteristik und die Charakteristik 3 liegen zwischen der Sinus Charakteristik und der Charakteristik 4.

Empfohlene einzustellende Bestromungscharakteristiken für STÖGRA-Schrittmotoren :

- Serie SM 56 : 87er-Charakteristik
- Serie SM 87 : 87er-Charakteristik
- Serie SM 107/108 : Charakteristik 4
- Serie SM 168 : Charakteristik 4

32 entspricht einem Winkel von $1,8^\circ$ am Schrittmotor.

Phasenstrom

P1010

Die eingegebenen Werte haben die Einheit [mA]

Die Einheit darf nicht mit eingegeben werden.

Der gültige Wertebereich bzw. der max. einstellbare Phasenstrom hängt von der Version ab.

	SERS 01	SERS 02	SERS 03	SERS 06	SERS 12	WSERS 04	WSERS 06	WSERS 08
[mA]	1400	2800	4200	8400	14500	4000	6000	8400

z.B.: '#P1010=6000' setzt den Phasenstrom auf 6A (=6000mA)

Beschleunigung für Stromanhebung

P1012

Einheit abhängig von der Wichtungsart für die Beschleunigung P160

Bei gesetztem Bit 2 in P1011 wird in der Beschleunigungsphase der Phasenstrom angehoben, wenn der hier eingestellte Beschleunigungswert übertroffen wird - der Wert darf nicht kleiner als 10 rad/s^2 gewählt werden.

Stromparameter**P1011**

Folgende Bitweise Zuordnungen gelten (die Beschreibung gilt für ein gesetztes Bit) :

- Bit 0 (dezimal 1) : automatische **Stromabsenkung** bei Motorstillstand aktiv
Wenn der Motor steht, wird der Phasenstrom auf 50% des in P1010
Eingestellten Wertes abgesenkt.
- Bit 1 (dezimal 2) : automatische **Stromanhebung** (Boost) aktiv
Wenn während dem Beschleunigen der in P1012 eingestellte Beschleunigungs-Grenzwert übertroffen wird, dann wird der Phasenstrom um 20% angehoben
- Bit 2 (dezimal 4) : **Stromanhebung** (Boost) bei Motorstillstand aktiv
Im Motorstillstand wird der Phasenstrom um 20% angehoben
- Bit 3 (dezimal 8) : auf Vollschritt-Charakteristik beim Beschleunigen umschalten für max. Beschleunigung (abhängig von P1012 wie bei Bit 1 oben)

Bsp.: '#P1011=3' bewirkt die automatische Stromabsenkung bei Motorstillstand und eine Stromanhebung während der Beschleunigungsphase (abhängig von P1012).

Phasenstrom Bereich**P1034**

Darf nicht geändert werden - wird werkseitig eingestellt !!!

- 1 : 1A-Versionen - z.B. SERS 01.60 V03
- 2 : 2A-Versionen - z.B. SERS 02.24 V03
- 3 : 3A und 4A/WSERS-Versionen - z.B. SERS 03.24 V03 oder WSERS 04.80 V01
- 4 : 4A/WSERS-Versionen - z.B. WSERS 04.230AC V01
- 5 : 4A-Versionen - z.B. SERS 04.60 V03
- 6 : 6A und 8A/WSERS -Versionen - z.B. SERS 06.85 V03 oder WSERS 08.80 V01
- 7 : 6A/WSERS-Versionen - z.B. WSERS 06.230AC V01
- 12 : 12A-Versionen - z.B. SERS 12.120 V03

4.8.6.2 Programmfortsetzung nach Stop**Fortsetzung nach Stop****P1033**

Der Parameter legt fest, wie nach einem einmaligem Stop-Befehl (über serielle Schnittstelle gesendet) oder Stop-Signal (am Eingang I9) und einem erneuten Start-Befehl/Signal (gesendet/Eingang I8) mit dem Programm bzw. mit einem Positionierverfahren verfahren werden soll. Folgende Möglichkeiten gibt es :

- 0 : **Neustart** des Programms im E²Prom (Start bei Zeile 1) bzw. komplett neues Verfahren des Wertes in W (P47) beim relativ Positionieren.
- 1 : Fortsetzen des Programms an der Stelle, wo es gestoppt wurde, bzw. nach dem Unterbrechen eines Positioniervorgangs Fortsetzen des Positioniervorgangs.
Nach zweimaligem Stop → Verfahren wie bei P1033=0
- 2 : Sprung zu Label L65 im Programm (nach Stop-Befehl oder Auftreten eines Fehlers, der zu einem Programmabbruch führen würde - siehe mögliche Fehler bei Parameter P11
- 3 : wie 2 jedoch führen nach dem Sprung zu L65 alle weiteren Fehler nicht zu einem Programmstop oder weiteren Sprung zu L65, bis ein internes Flag "L65 Fehlerbehandlung" durch das Kommando "P1118=0" oder "P11=0" zurückgesetzt wird.

Flag - L65 Fehlerbehandlung**P1118**

Mögliche Werte:

- 0 : Ende der L65 Fehlerbehandlung, es darf wieder L65 angesprungen werden
- 1 : L65 wird ausgeführt

4.8.6.3 Handfahren Kommandos

Handfahr-Kommando

P1031

Ein Beschreiben von P1031 bewirkt das Ausführen von verschiedenen Handfahrfunktionen (beachten Sie hierzu unbedingt auch Parameter P1035 → siehe unten)

- 1 : Links - Langsam (alt. Syntax : **LS**)
- 2 : Rechts - Langsam (alt. Syntax : **RS**)
- 4 : Links - Schnell (alt. Syntax : **LF**)
- 8 : Rechts - Schnell (alt. Syntax : **RF**)
- 16 : Referenzfahren (alt. Syntax : **H**)

Stop bei Handfahren

P1093

Wenn eine Handfahrfunktion über einen digitalen Eingang (I 1 bis I 6) aktiviert wird und ein E²Prom-Ablaufprogramm aktiv ist, dann wird abhängig von P1093 folgendermaßen reagiert:

- 0 : das Ablaufprogramm wird unterbrochen und die Handfahrfunktion wird aktiv. Nach Deaktivieren des Eingangs zum Handfahren wird das Ablaufprogramm fortgesetzt.
- 1 : das Ablaufprogramm wird abgebrochen und die Handfahrfunktion wird aktiv. Nach Deaktivieren des Eingangs zum Handfahren wird das Ablaufprogramm **nicht** fortgesetzt.

Handfahr-Funktionen bei Power-ON

P1095

Bei aktivierter Handfahr-Funktion (über P1021 oder Service-Schalter) wird hier definiert, wie bei einem Power-ON-Reset (Versorgungsspannung Ein) reagiert werden soll.

- 0 : Aktivieren der Handfahr-Funktion, wenn ein **Signal statisch** am Eingang anliegt
- 1 : Aktivieren der Handfahr-Funktion, wenn eine **Signalflanke** nach '1' am Eingang auftritt

4.8.6.4 Handfahren mit Timeout

Handfahren mit Timeout

P1035

Wenn über die RS232-Schnittstelle ein Handverfahren gestartet wurde, durch Senden eines der Handfahrkommandos LS,RS,LF,RF bzw. durch entsprechendes Beschreiben des Parameters P1031 (siehe oben), dann wird abhängig vom Parameter P1035 das Handfahren wieder gestoppt, wenn nicht spätestens nach 500ms das Handfahrkommando wiederholt wurde. Der Parameter ist standardmäßig auf "1" gesetzt. Beim Betrieb mit einem SERS-Programmer sendet dieser das entsprechende Handfahrkommando alle 500ms erneut an die SERS, solange die entsprechende Taste zum Handfahren am SERS-Programmer gedrückt ist. ACHTUNG: Der Parameter P1035 wird nicht im EEPROM der SERS abgespeichert !

Nach jedem Power-ON (Einschalten der Versorgungsspannung an der SERS) ist immer P1035=1 (Handfahren wird nach 500ms automatisch wieder gestoppt).

Für einen Betrieb der SERS mit z.B. einem PC (im seriellen Modus) muss deswegen immer nach dem Einschalten der Spannung (Power-ON) einmal explizit Parameter P1035=0 gesetzt werden, wenn Handfahrkommandos verwendet werden sollen.

- 0 : kein Timeout Handfahren (Handfahren wird nach 500ms nicht gestoppt)
- 1 : Timeout Handfahren aktiviert (nach 500ms wird ein Handfahren wieder gestoppt)

4.8.6.5 Antriebsadresse

Eigene Antriebsadresse

P1050

Die SERS trägt in P1050 die am DIP-Schalter 2 (siehe 3.1.1 Seite 13) eingestellte Antriebsadresse ein.

4.8.6.6 Schritt-/Lastwinkelüberwachung

Schrittüberwachung Fehler/Warnung Zuweisung **P1029**

Definition der SERS-Reaktion nach einem aufgetretenem Schritt-/Lastwinkelfehler.

- 0 : keine Reaktion - keine Schrittüberwachung vorhanden
- 1 : Meldung als Antriebsfehler (P11) - Regelabweichung
- 2 : Meldung als Warnung (P12) - Schrittüberwachung
- 3 : Meldung als Antriebsfehler (P11) - Regelabweichung - aber Motor bleibt bestromt

Vorraussetzung für die Verwendung dieses Parameters ist die Option E50 – SERS... E50 ... (z.B. SERS 06.85 V02 E50) und ein Schrittmotor mit angeschlossenem 2-Kanal-Encoder.

Bei P1029<>0 wird der Schrittmotorlastwinkel überwacht. Die Sollposition wird mit der Istposition verglichen. Wenn der zulässige max. Lastwinkel überschritten ist, dann wird ein Fehler bzw. eine Warnung erzeugt.

Wenn P1053 = 4 oder P1053 = 8 ist, dann wird nicht nur das Überschreiten des max. Lastwinkels erfasst, sondern zusätzlich die tatsächliche Position des Motors erfasst – siehe P1053.

Option Takteingang / elektrisches Getriebe / Handrad / Encodereingang / Lastwinkelüberwachung mit Nachführung / Frequenzmessung **P1053**

- 0 : Funktion deaktiviert.
- 1 : Pulse am digitalen Eingang I 3 verändern die Position
- 2 : wie 1, jedoch zusätzlich mit Drehrichtung an digitalem Eingang I 4 (aktiv = negativ)
- 3 : Typ WSERS ... (ohne Option E50):
 - Pulse am digitalen Eingang I 3 verändern die Position in positiver Richtung,
 - Pulse am digitalen Eingang I 4 verändern die Position in negativer Richtung
 Typ WSERS ...E50... (mit Option E50):
 - Encodersignale – Signal A an Eingang I 3 und Signal B an Eingang I 4 – verändern die Position. Die Drehrichtungsauswertung erfolgt automatisch aus den Signalen A und B
- 4 : Lastwinkelüberwachung - Anschluß eines 2-Kanal-Encoders :
 - Kanal A an digitalem Eingang I 3 und Kanal B an digitalem Eingang I 4
- 5 : wie 1, aber Encodereingang (9-pol. D-Sub-Buchse "ENC") statt digitalem Eingang
- 6 : wie 2, aber Encodereingang (9-pol. D-Sub-Buchse "ENC") statt digitalen Eingängen
- 7 : wie 3, aber Encodereingang (9-pol. D-Sub-Buchse "ENC") statt digitalen Eingängen
- 8 : Lastwinkelüberwachung - Anschluss eines 2-Kanal-Encoders mit Signalen A und B und invertierte Signale /A und /B an 9-pol. D-Sub-Buchse "ENC"
- 9 : für WSERS ... (ohne Option E50) – Eingang für Frequenzmessung
 - Pulse am digitalen Eingang I 3 werden als Frequenz gemessen (Ergebnis in P1124)
 - Mit P1055 wird das Zeitmess-Intervall bestimmt
- 10: Frequenzmessung über Drehgebereingang an 9-pol. D-Sub-Buchse "ENC" (Ergebnis in P1124). Die Frequenz wird unabhängig von der Drehrichtung immer positiv ausgegeben. Auswertung von A, /A, B und /B. Mit P1055 wird das Zeitmess-Intervall bestimmt

Handrad / elektrisches Getriebe (P1053=3 oder P1053=7):

Der Motor folgt den Encoderpulsen des Handrads bzw. der 'führenden' Welle (Motor).

Die Parameter **A (P138)** und **V (P91)** begrenzen die Beschleunigung und die Geschwindigkeit, mit der der Motor den Encoderpulsen folgt. Beim Auftreten eines Endschaltefehlers (z.B. Endschalter links öffnet) stoppt der Motor und wird entregt. Wenn danach das Handrad bzw. die 'führende' Welle in die andere Richtung (z.B. rechts) läuft, dann wird der Motor wieder automatisch bestromt und folgt den Encodersignalen - siehe dazu auch P1094.

Lastwinkelüberwachung (P1053=8 oder P1053=4) mit Positionsnachführung:

P1053=4 ist normalerweise für eine Lastwinkelüberwachung nicht geeignet, da für eine sichere Lastwinkelüberwachung zusätzlich die invertierten Signale /A und /B mit ausgewertet werden sollten. Nur in Ausnahmefällen sollte P1053=4 verwendet werden.

Für die Lastwinkelüberwachung sollte immer die Option **P1053=8** verwendet werden !
Zusätzlich zu P1053=8 muß der Parameter P1029 <> 0 gesetzt werden (siehe P1029)

Nach Auftreten eines Lastwinkelfehlers (P11=32 oder P12=32 – je nach P1029) – Motor verliert die Position durch mechanische Überlast - kann der Motor mit dem Kommando

- 'POSR' mit Referenzfahrgeschwindigkeit in die ursprüngliche vorgegebene Soll-Position (Parameter 'W' bzw. P47) nachgefahren werden – siehe auch Parameter **P1043**
- 'P11=0' bzw. 'P12=0' wird die aktuelle Position **P51** (Position des Statorfeldes) durch die tatsächliche Position des Motors (erfasst durch die Encodersignale) ersetzt.

Nach einer Lastwinkelüberschreitung kann eine Regelabweichung (Differenz von Soll- und Istposition) von max. +/- 32768 Inkrementen erfasst werden. Bei einem Encoder Typ E50 mit 2 x 50 Pulsen pro Umdrehung (mit 4-fach Auswertung → 200 Impulse pro Umdrehung) können somit max. 163.8 Umdrehungen Regelabweichung erfasst werden.

Wichtungsfaktor für die Eingangspulse**P1054**

In diesem Parameter wird die Auflösung des angeschlossenen Encoders bzw. die gewünschte Schrittweite pro Impuls (z.B. bei P1053=1) definiert

- Einheit: 1/200 Umdr.
- 16 Bit Wert mit Anzahl Nachkommastellen: 5
- Wertebereich -32.76800 bis 32.76700

Intern werden nur 16 Bit abgespeichert. Bei Zahlen außerhalb -0.32768 bis 0.32767 wird die Auflösung vermindert indem die letzten beiden Nachkommastellen 0 werden.

Beispiele: P1054=2.5 für Encoder mit 2 x 20 Pulse pro Umdrehung z.B. Encoder "E20"
P1054=1 für Encoder mit 2 x 50 Pulse pro Umdrehung z.B. Encoder "E50"
P1054=0.25 für Encoder mit 2 x 200 Pulse pro Umdrehung z.B. Encoder "H200"
P1054=0.05 für Encoder mit 2 x 1000 Pulse pro Umdrehung

Zeitfenster zur Messung der Frequenz**P1055**

Angabe in Vielfachen von 2ms

Für die Funktion Handrad / elektrisches Getriebe : definiert das Zeitintervall in dem die Pulse gezählt werden um die Sollgeschwindigkeit des Antriebs zu bestimmen. Bei P1055=1 werden alle 2ms die gezählten Pulse in die Sollgeschwindigkeit umgerechnet. Durch einen größeren Wert - z.B. P1055=50 (Intervall 100ms) - wird erreicht, dass der Motor bei niedrigen Geschwindigkeiten beim Folgen der Encoderpulse "weicher" läuft.

Bei P1053=9 bestimmt P1055 das Zeitintervall für die Frequenzmessung

→ z.B: bei P1055=50 werden innerhalb einer Zeit von 100ms die ankommenden Pulse am Eingang I3 gezählt. Das Zählergebnis nach einem Zeitintervall steht in P1124.

Max. Lastwinkel (wird nur intern verwendet)**P1057****Überwachungsfenster des Lastwinkels****P1002**

Lastwinkelgrenzwert, bei dessen Überschreitung ein Lastwinkelfehler erzeugt wird.


Ungewichteter Wert - Angabe in Inkrementen (Einheit 1/12800, 12800 Inkremente = 360°)
Standardwert ist 7,2° Grad (bei einem 1,8° Schrittmotor) → P1002=255

Frequenz bei P1053=9**P1124**

Frequenz bei P1053=9 , Einheit: Pulse / P1055 (Zeitfenster)


Übersicht Funktionen P1053

Lastwinkellüberwachung

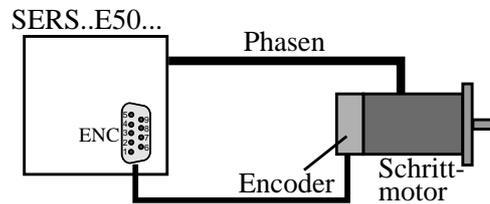


Notwendige Parameter:
P1053 : 0 oder 8
P1029 : 1 oder 2 oder 3
Kommando **POSR** möglich

Handradfunktion / Elektrische Welle

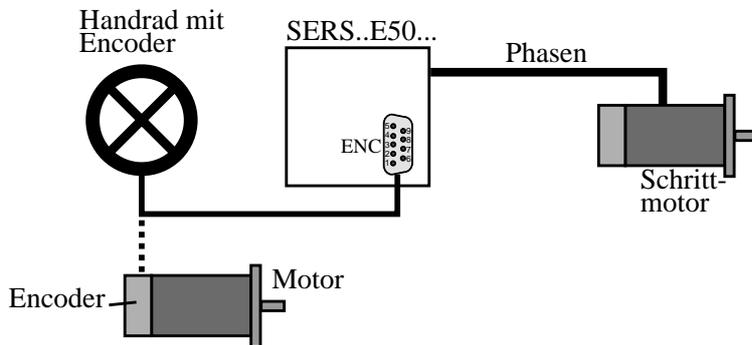


Notwendige Parameter:
P1053 : 3 oder 7
P1029 : 0

Lastwinkellüberwachung und Handradfunktion / Elektrische Welle

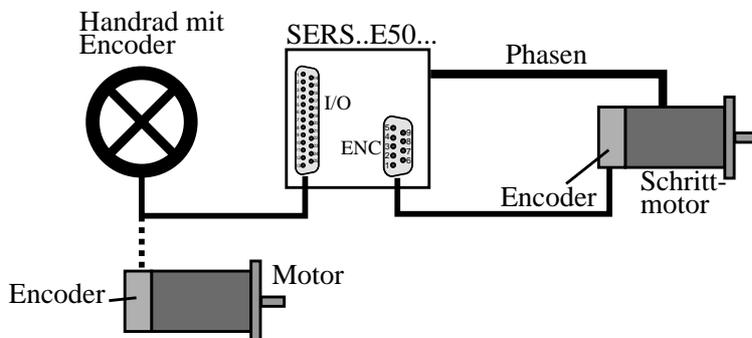

Notwendige Parameter:
P1053 : 3 oder 7
P1029 : 1 oder 2 oder 3
Kommando **POSR**
nicht möglich

Takteingang

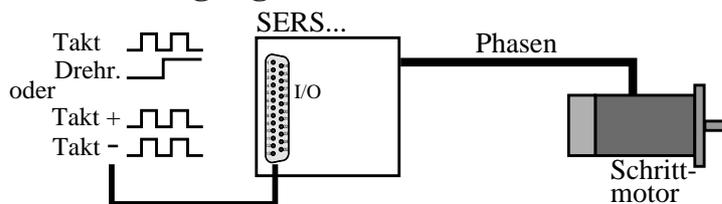

Notwendige Parameter:
P1053 : 1 oder 2
P1029 : 0

**Option Takteingang / elektrisches Getriebe / Handrad /
Encodereingang / Lastwinkelüberwachung mit Nachführung /
Frequenzmessung** **P1143**

0 : Funktion deaktiviert.

1 : Pulse am digitalen Eingang I 3 verändern die Position

2 : wie 1, jedoch zusätzlich mit Drehrichtung an digitalem Eingang I 4 (aktiv = negativ)

3 : Pulse am digitalen Eingang I 3 verändern die Position in positiver Richtung,
Pulse am digitalen Eingang I 4 verändern die Position in negativer Richtung

4 : Lastwinkelüberwachung - Anschluss eines 2-Kanal-Encoders :

Kanal A an digitalem Eingang I 3 und Kanal B an digitalem Eingang I 4

(P1002 falls der max. Lastwinkel – abgespeichert in P1057 den Wert P1002 überschreitet,
dann wird ein Lastwinkelfehler erzeugt – abhängig von P1029)

5 : Pulse am digitalen Eingang 3 werden als Frequenz gemessen (Ergebnis in P1146)

Wichtungsfaktor für die Eingangspulse **P1144**

Definition wie P1054, aber bezogen auf P1143 (Pulse an I 3 und I 4)

Zeitfenster zur Messung der Frequenz **P1145**

Definition wie P1055, aber bezogen auf P1143 (Pulse an I 3 und I 4)

Frequenz bei P1143=5 **P1146**

Frequenz bei P1143=5

Einheit: Pulse / P1145 (Zeitfenster)

Takteingang Zähler 3 **P1147**

Wird intern verwendet und sollte nicht beschrieben werden !

Takteingang Zähler 3 (Encoderinterface mit "E50"-Platine) auslesen oder löschen.

Wenn P1147 beschrieben wird, erhält das elektrische Getriebe (bei P1053=7) unter

Umständen neue Wegvorgaben, was zu einem unerwünschtem Antriebsverhalten führt.

**Absolutwert beibehalten bei Endschaltefehler
und elektrischer Welle** **P1094**

Wenn bei P1053=3 oder P1053=7 und ankommenden Encodersignalen ein
Endschalter angefahren wird (an einem Eingang Endschalte fehlt die 24VDC Spannung),
dann wird der Antrieb gestoppt und stromlos geschaltet. Wenn danach Encodersignale in die
andere Drehrichtung erfasst werden, dann wird abhängig von P1094 folgendermaßen reagiert:

0 : Encodersignale, in Richtung der durch den Endschalte gesperrten Drehrichtung, werden
ignoriert. Encodersignale in entgegengesetzter Richtung führen zum Einschalten des
Motorphasenstroms, und der Motor folgt den Encodersignalen sofort.

1 : Encodersignale, in Richtung der durch den Endschalte gesperrten Drehrichtung werden
nicht ausgeführt, zählen aber einen Zähler nach oben. Encodersignale in entgegengesetzter
Richtung zählen den Zähler nach unten. Wenn der Zähler wieder 0 ist, wird der Motor
bestromt und folgt den Encodersignalen. Dadurch entspricht die Motorposition immer
exakt der Position des Handrads.

Takteingang Zähler 1**P1119**

Wird auch für die P1053 Betriebsarten verwendet und enthält den aktuellen Zählerstand
→ sollte nicht beschrieben werden, da andernfalls bei den Funktionen elektrische Welle /
Takteingang ggf. der Motor neue Wegvorgaben erhält !

Takteingang Zähler 2**P1120**

Wie P1119

4.8.6.7 Stillstandsüberwachung**Stillstandsüberwachung****P1044**

Eingabe einer Wegstrecke (gewichteter Wert abhängig von P76) nach der
beim Verfahren des Antriebs ein Signal (Flanke 0 → 1 bei High-aktiven
Eingangssignalen oder Flanke 1 → 0 bei Low-aktiven Eingangssignalen)
am in P1045 definierten Eingang auftreten muß.

z.B: P1044 = 10mm und P1045 = 2

wenn beim Verfahren des Antriebs nicht spätestens alle 10mm ein Signal am
Eingang I2 auftritt, dann stoppt der Antrieb und in P11 wird das Fehlerbit
"Stillstandsüberwachung" gesetzt (außerdem Anzeige "A" an der 7-Segment-Anzeige)

Stillstandsüberwachung - Zuweisung Überwachungseingang**P1045**

Definition des Eingangs für die Stillstandsüberwachung - siehe P1044

P1045 = 1 → Eingang I1

P1045 = 2 → Eingang I2

⋮
⋮

P1045 = 8 → Eingang I8

4.8.6.8 Handshakemodus RS232/RS485 Schnittstelle**Handshake Modus****P1017**

0 : V24-Handshake Modus - die Leitungen 2,3,5,7,8 bei der 9-poligen
seriellen PC-COM-Verbindung müssen verdrahtet sein

- Hardware-Handshake (Verwendung der Leitungen 7 und 8)
- jedes empfangene Zeichen wird 1:1 zurück gesendet

1 : kein Hardware Handshake - die Leitungen 2,3,5 bei der 9-poligen
seriellen PC-COM-Verbindung müssen verdrahtet sein

- jedes empfangene Zeichen wird 1:1 zurück gesendet

2 : RS485-Handshake - kein Hardware-Handshake

- empfangene Zeichen werden nicht zurück gesendet
- Fehlermeldungen werden erst nach Zeilenende (Carriage Return) gesendet

(siehe auch Seite 21 - Syntax allgemein)

4.8.6.9 E²PROM-Parameter

E²PROM Parameter

P1004

Folgende Werte können geschrieben werden :

- 2 : Abspeichern der aktuellen Parameter im SERS-RAM in das E²PROM
alternative Syntax : **PSAVE**
Bitte Beachten : Geänderte Parameter in der SERS werden erst durch Senden von P1004=2 oder **PSAVE** an die SERS im E²PROM übernommen !
Davor werden die geänderten Parameter nur im SERS-RAM gehalten, d.h daß ein Ausschalten der SERS (Abfall der Versorgungsspannung ohne **PSAVE** zu einem Verlust der Änderungen der Parameter führt !!!
- 3 : Standard Parameter im E²PROM einstellen
ACHTUNG ! : Durch das Senden von **P1004=3** an die SERS werden alle aktuell gespeicherten SERS-Parameter im E²PROM gelöscht und durch Standardwerte (Voreinstellungen) ersetzt !!!
- 4 : Aktuelle Position (P51) im E²PROM abspeichern
alternative Syntax : **POSSAVE**
- 5 : Register R0 bis R5 und W speichern

Abspeichern R0 bis R5 und W

P1117

Folgende Wert können geschrieben werden:

- 0 : inaktiv (=StandardEinstellung)
- 1 : Abspeichern der Parameter "R0" bis "R5" und "W" im E²PROM durch die Zuweisung P1004=2 (Kommando "PSAVE")

Freier E²PROM Speicher

P1122

Zeigt den aktuell noch freien Programmspeicher im E²Prom an
Anzeige in Worten → mal 2 Bytes

500µs Programm Modus

P1127

Umschaltung zur Kompatibilität mit SERS ... V01 - V03 Steuerungen.

P1127=1

Die Ausführung von Ablaufprogrammen im E2PROM wird auf 500 Befehle pro Sekunde reduziert (2ms Zykluszeit). Außerdem wird die Geschwindigkeit der Befehlsabarbeitung über die RS232-Schnittstelle auf 2ms pro Befehl reduziert.

P1127=0

Die Befehlabarbeitungszeit für Ablaufprogramm und über die RS232-Schnittstelle beträgt 500µs.

4.8.6.10 Sprachauswahl

Sprachauswahl

P265

- 0 : Deutsch
- 1 : Englisch

4.8.6.11 Softwareendschalter / Grenzposition

Grenzposition negativ P1040

Gewichteter Wert (abhängig von P76)

Wenn beim Verfahren in negative Richtung die aktuelle Position (P51) kleiner als dieser Wert wird, dann stoppt der Antrieb, das Bit "Grenzwert" in P12 (Warnungen) wird gesetzt, P1042 wird "1" und auf der 7-Segment-Anzeige erscheint ein blinkendes "L".

Grenzposition positiv P1041

Wie P1040 aber in positive Fahrriichtung

4.8.6.12 Arithmetik Parameter

Akkumulator P1047 (X)

Alternative Syntax : **X**

Variable für alle Arithmetik-Funktionen - alle Rechenfunktionen müssen mit dem Akkumulator X durchgeführt werden - siehe auch Kapitel 4.6.10 Arithmetik (Seite 36)

Beispiel: $X = V - ADC * R0$

$Z=1 \quad V=X$ //spezielle Operation für Master-Slave-Betrieb $\rightarrow V$ im Slave $1 = X$ vom Master

Register 1 P1080 (R0)

Alternative Syntax : **R0**

Frei verwendbare 32 Bit Variable mit Vorzeichen
z.B. um Arithmetik-Ergebnisse abzuspeichern

Register 2 P1081 (R1)

Alternative Syntax : **R1** - siehe P1080

Register 3 P1082 (R2)

Alternative Syntax : **R2** - siehe P1080

Register 4 P1083 (R3)

Alternative Syntax : **R3** - siehe P1080

Register 5 P1084 (R4)

Alternative Syntax : **R4** - siehe P1080

Register 6 P1085 (R5)

Alternative Syntax : **R5** - siehe P1080

4.8.6.13 Serviceschalter extern

Serviceschalter extern P1092

0 : deaktiviert

1 : wenn am opoisolierten Eingang 'Serviceschalter extern' ein Signal anliegt, dann sind die digitalen Eingänge I 1 bis I 8 für die Handfahrbefehle freigeschalten – siehe Beschreibung 'Freigabe Handfahrfunktionen' auf Seite 14 (Kapitel 3.1.3). Der 'Serviceschalter extern' ist alternativ zum 'Serviceschalter' am DIL-Schalter 1 Bit 6 (Kapitel 3.1.3) verwendbar.

4.8.6.14 Programm-/Parameter-Masken und Paßwort für SERS-Programmer

Paßwort Definition

P1059

Hier kann ein beliebiges Paßwort - 4-stellige Zahl - als Paßwort für die Freigabe der Parameter und des E²Prom-Programms definiert werden.

Die Verwendung ist für den Betrieb mit dem SERS-Programmer gedacht !

P1059=0 bedeutet, daß kein Paßwort definiert ist und alle Parameter und Programmzeilen uneingeschränkt mit dem SERS-Programmer verfügbar sind.

Wenn ein Paßwort definiert ist :

Falls bei der Bedienung der SERS mit dem SERS-Programmer das Paßwort nicht eingegeben wird (Betätigen der RET-Taste bei der Paßwortabfrage) dann werden nur die Parameter angezeigt, die in P1060 bis P1065 freigegeben sind und die Programmbereiche, die in P1070 bis P1073 freigegeben sind.

Wird das Paßwort bei der Paßwortabfrage im SERS-Programmer richtig eingegeben, dann kann auf alle Parameter und das komplette Programm zugegriffen werden.

Parameter Maske [0]

P1060

Freigabe der Parameter P0 bis P103 - gesetztes Bit heißt freigegeben und lesbar/änderbar mit dem SERS-Programmer auch ohne Kenntnis des Paßwortes P1059.

P0	P1	P2	P11	P12	P41	P42	P44
1	2	4	8	16	32	64	128
P47	P51	P76	P91	P100	P101	P102	P103
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

z.B: P1060 = 2144 (=32+64+2048) → Parameter P41, P42 und P91(V) werden im Parameter Bereich im SERS-Programmer angezeigt und können dort geändert werden auch ohne Kenntnis des Paßwortes, daß in P1059 definiert ist.

Parameter Maske [1]

P1061

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P108	P121	P122	P123	P134	P138	P147	P160
1	2	4	8	16	32	64	128
P265	P336	P403	P1001	P1002	P1003	P1004	P1005
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [2]

P1062

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1006	P1007	P1008	P1009	P1010	P1011	P1012	P1013
1	2	4	8	16	32	64	128
P1014	P1015	P1016	P1017	P1018	P1019	P1020	P1021
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [3]**P1063**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1022	P1023	P1024	P1025	P1026	P1027	P1028	P1029
1	2	4	8	16	32	64	128
P1030	P1031	P1032	P1033	P1034	P1035	P1036	P1037
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [4]**P1064**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1038	P1039	P1040	P1041	P1042	P1043	P1044	P1045
1	2	4	8	16	32	64	128
P1046	P1047	P1050	P1051	P1052	P1053	P1054	P1055
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [5]**P1065**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1056	P1057	P1058	P1059	P1060	P1061	P1062	P1063
1	2	4	8	16	32	64	128
P1064	P1065	P1066	P1070	P1071	P1072	P1073	P1080
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [6]**P1066**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1081	P1082	P1083	P1084	P1085	P1092	P1093	P1094
1	2	4	8	16	32	64	128
P1095	P1096	P1097	P1098	P1099	P1100	P1101	P1102
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [7]**P1067**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1103	P1110	P1111	P1112	P1113	P1114	P1115	P1116
1	2	4	8	16	32	64	128
P1117	P1118	P1119	P1120	P1121	P1122	P1123	P1124
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Parameter Maske [8]**P1068**

Beschreibung wie P1060 und für folgende Parameter:

P1125	P1126	P1201	P1202	P1203	P1204	P1205	P1206
1	2	4	8	16	32	64	128
P1207	P1208	P1209	P1210	P1211	P1212	P1213	P1214
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Programm Maske [1]**P1070**

Mit der Programmmaske können bestimmte Programmzeilen (nur Wertzuweisungen) im E²PROM-Programm bei Verwendung des SERS-Programmers freigegeben werden.

Das heißt die freigegebenen Programmzeilen (Wertzuweisungen) werden im Programm-Menu des SERS-Programmers angezeigt und können geändert werden, auch wenn das in P1059 definierte Paßwort nach der Paßwortabfrage im SERS-Programmer nicht eingegeben wurde.

Folgende Regeln gelten:

- Die Freigabe bezieht sich auf einen Label. (z.B. L1 oder L23)
- Die Label L1 bis L64 können freigegeben werden
- Die nächste dem Label folgende Zuweisung wird freigegeben (z.B. V=1000)
- Es können nur Zuweisungen freigegeben werden
- Falls zwischen dem freigegebenem Label und der Zuweisung eine zusätzliche TEXT-Zuweisung steht (z.B. "Geschwindigkeit"), dann wird diese TEXT-Zuweisung zusätzlich zu der Wertzuweisung angezeigt

Beispiel: Folgendes Programm steht im E²PROM der SERS:

```
P1014=0
L1
A=2000.000
L2
"Geschwindigkeit:"
V=500.000
W=1300 E
```

Die Label L1 und L2 sind freigegeben mit P1070=3 (=1+2)

Dadurch wird bei Verwendung des SERS-Programmers ohne Eingabe des Paßworts (Nur Bestätigen der RET-Taste bei der Paßwortabfrage) folgender Programmteil angezeigt:

```
A=2000.000
Geschwindigkeit
V=500.000
```

HINWEIS zu Text-Zuweisungen:

Bei Verwendung einer Text-Zuweisung - definiert durch die Hochkommazeichen " am Anfang und Ende des Textes sollte der Text genau 16 Zeichen lang sein, da der SERS-Programmer keinen automatischen Zeilenumbruch nach Ende des Textes einfügt - das Display hat 4 x 16 Zeichen. Dadurch wird eine saubere Darstellung des Textes in einer Zeile und der Wertzuweisung in der folgenden Zeile erreicht.

Der Text kann mit Leerzeichen aufgefüllt werden.

z.B: "Laenge " - an den Text "Laenge" werden noch 10 Leerzeichen eingefügt.

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
1	2	4	8	16	32	64	128
L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

z.B. P1070=42 (=2+8+32)→ Labels L2, L4 und L6 sind freigegeben

Programm Maske [2]**P1071**

Beschreibung wie P1070 für folgende Programmlabel:

L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24
1	2	4	8	16	32	64	128
L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31	L32
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Programm Maske [3]**P1072**

Beschreibung wie P1070 für folgende Programmlabel:

L33	L34	L35	L36	L37	L38	L39	L40
1	2	4	8	16	32	64	128
L41	L42	L43	L44	L45	L46	L47	L48
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Programm Maske [4]**P1073**

Beschreibung wie P1070 für folgende Programmlabel:

L49	L50	L51	L52	L53	L54	L55	L56
1	2	4	8	16	32	64	128
L57	L58	L59	L60	L61	L62	L63	L64
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

4.8.6.15 CANopen Parameter

Operand

P1097

Zur Verwendung bei SERS-Versionen mit CANopen Schnittstelle → SERS...CAN

Operand für den in P1099 definierten Opcode.

Eine Zuweisung bei diesem Parameter wird grundsätzlich nicht in das EEPROM geschrieben, sondern sofort ausgeführt (nur 32 Bit Zuweisung).

Opcode

P1099

Zur Verwendung bei SERS-Versionen mit CANopen Schnittstelle → SERS...CAN

Eine Zuweisung zu diesem Parameter wird grundsätzlich nicht in das EEPROM geschrieben, sondern sofort ausgeführt (16 und 32 Bit Zuweisung).

Der Wert dieses Parameters wird dem Opcode zugewiesen.

Im Programmiermodus (eingeleitet durch P0=2 → new) wird der Opcode abgespeichert.

Im normalen (nicht-Programmier) Modus wird der Opcode ausgeführt.

Bei Opcodes, die einen Operanden benötigen, muss der Operand vorher durch P1097 gesetzt werden.

Ein "RUN 5" Opcode wird z.B. als "P1099=62213" ausgeführt.

Ein "E" Opcode wird z.B. als "P1099=63235" ausgeführt.

Soll mit einer SERS...CAN mit CANopen-Schnittstelle ein Ablaufprogramm in der SERS gespeichert werden, dann muss dies über die Parameter P1097 und P1099 geschehen.

4.8.6.16 Profibus Parameter

Profibus-ID

P1142

0: (default) ID aus Versionen SERS V01 bis SERS V03 verwenden (ID = 0008)

1: Neue Profibus-ID verwenden (ID=07B5)

Für alte bestehende Projekte, bei denen die Id-Nr. "0008" beim Projektieren (mit GSD-files "STOEGRA3.gsd" bis "STOEGRA5.gsd") verwendet wurde, muss P1142=0 gesetzt werden.

Für neue Projekte, bei denen STOEGRA6.gsd oder neuere GSD-files verwendet wurden, muss P1142=1 gesetzt werden.

5. Technische Spezifikationen

Geräteschutz

WSERS 04, WSERS 06, und WSERS 12 : IP 21

Schutz gegen Übertemperatur, Unterspannung und
Schutz gegen Kurzschluss (Phase gegen Phase und Phase gegen GND)

Gewicht

WSERS 04.80 : 0,4 kg , WSERS 08.80 : 0,77 kg , WSERS xx.230AC : 1,1 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur : 0°C bis 50°C

Eine Fremdbelüftung ist erforderlich unter folgenden Bedingungen:

Einschaltdauer >50% oder Stillstandsstromabsenkung inaktiv (siehe Parameter P1011) und

- bei WSERS 04.230AC und eingestellter Phasenstrom von >3A
- bei WSERS 06.230AC und eingestellter Phasenstrom von >4A

Störfestigkeit

Bei fachgerechter Installation : nach EN50082-2

Störabstrahlung

Bei fachgerechter Installation und Schirmen der Leitungen : nach EN55011 Klasse B

Versorgungsspannung

WSERS 04.80 , WSERS 08.80 : 20 - 80 VDC (max. Ripple 5%)

WSERS 04.230AC , WSERS 06.230AC : 230VAC / 50 - 60Hz

WSERS 04.115AC , WSERS 06.115AC : 115VAC / 50 - 60Hz

Phasenströme

WSERS 04.80 : 0 – 4,2 A/Phase

WSERS 08.80 : 0 – 8,4 A/Phase

WSERS 04.115AC und WSERS 04.230AC : 0 – 4 A/Phase

WSERS 06.115AC und WSERS 06.230AC : 0 – 6 A/Phase

Eingänge

2 Endschalter, 1 Referenzschalter, 1 Stopeingang:

Optokoppelte Eingänge mit gemeinsamen Rückleiter Opto-GND

Ansprechpegel : 13 VDC – 30 VDC

8 frei programmierbare digitale Eingänge

konfigurierbar Low- oder Highaktiv, TTL-Pegel oder SPS-Pegel

optional weitere 8 frei programmierbare digitale Eingänge (bei Option I/O) mit SPS-Pegel

1 Analogeingang (bei WSERS xx.230AC und WSERS xx.115AC optional):

Analogeingang 0 – 5 VDC mit 10 Bit Auflösung

Ausgänge

1 potentialfreies Bereitschaftssignal - (Relaiskontakt) - max. 100mA / 50VDC

4 frei programmierbare potentialfreie PNP Ausgänge - max. 500mA / 5-24VDC